

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19154-2021-CG/SADEN-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
ACOBAMBA, ACOBAMBA, HUANCAVELICA

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA – HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1 – ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA AL MES DE JULIO DE 2021

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 2 AL 6 DE AGOSTO DE 2021

TOMO I DE I

LIMA, 21 DE SETIEMBRE DE 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19154-2021-CG/SADEN-SCC

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1 – ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA AL MES DE JULIO DE 2021

ÍNDICE

DEN	NOMINACIÓN	° Pág
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVOS	1
III.	ALCANCE	2
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
٧.	SITUACIONES ADVERSAS	4
,	1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LA FASE II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO, A PESAR QUE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN NO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD Y NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ASÍ COMO, LA CAPA DE RODADURA PRESENTA DETERIOROS Y MATERIAL GRANULAR CON PARTÍCULAS QUE SUPERAN EL DIÁMETRO MÁXIMO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS	4
2	2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE, EL CAMINO VECINAL PRESENTA ENCALAMINADO Y VEGETACIÓN EN LA VÍA, CUNETAS COLMATADAS Y ALCANTARILLAS OBSTRUIDAS; AFECTANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y A LA CONSERVACIÓN DE LA VÍA, ASÍ COMO, AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.	32
;	3. EL CONTRATISTA EJECUTÓ ACTIVIDADES DE LA CAPA DE RODADURA SIN HABER ACREDITADO SU CALIDAD A TRAVÉS DE PRUEBAS DE DENSIDAD EN LAS FRECUENCIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVA, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	44
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	52
	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	
	CONCLUSIÓN	
	RECOMENDACIONES	
	ÉNDICES	



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19154-2021-CG/SADEN-SCC

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1 – ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RUTINARIA AL MES DE JULIO DE 2021

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n.º 000508-2021-CG/GCSD de 27 de julio de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L530-2021-1064, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada con Resoluciones de Contraloría n.ºs 100, 144 y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.

Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030: Objetivo n.º 9 "Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación", en específico la meta 9.1 "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos" y Objetivo n.º 16 "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 "Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas".



II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si el "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba - Huancavelica", se ejecuta en el marco del Decreto de Urgencia n.º 070-2020, documentos contractuales y a la normativa aplicable.

2.2. Objetivos específicos

 Determinar si la terminación y conformidad de las actividades de mantenimiento periódico se realiza de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.

Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, y aprobados por la Asamblea General mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.

Página 2 de 105

- Determinar si la ejecución y supervisión de actividades del servicio de mantenimiento rutinario se realiza de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y controles de calidad del Plan de Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.
- Determinar si las valorizaciones y los informes emitidos por el contratista y el inspector, cumplen con las disposiciones establecidas en el Plan de Trabajo aprobado, documentos contractuales y normativa aplicable.
- Determinar si las garantías y seguros presentados por el contratista se encuentran vigentes, según lo requerido en los términos de referencia del servicio y de la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente se desarrolló al "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba - Huancavelica", el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Acobamba. El servicio de control fue ejecutado del 2 al 6 de agosto de 2021 en los distritos de Rosario y Acobamba de la provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Mediante Decreto de Urgencia n.º 070-2020 "Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19" de 19 de junio de 2020, se estableció medidas extraordinarias para la reactivación económica, permitiendo a las entidades de los Gobiernos Locales fomentar el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías vecinales.

Al respecto, se autorizó la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 3 705 329 264.00 (tres mil setecientos cinco millones trescientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro y 00/100 soles), para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal; así como, la suma de S/ 30 210 000.00 (treinta millones doscientos diez mil y 00/100 soles) para financiar la contratación de servicios técnicos y administrativos en sus respectivas áreas usuarias y en sus órganos encargados de las contrataciones, para realizar acciones correspondientes a las contrataciones, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento vial, así como, para la aprobación y seguimiento de los Planes de Gestión Vial.

En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Acobamba, en adelante la "Entidad", convocó el Procedimiento Especial de Selección n.º 24-2020-MPA/OEC-1 para la contratación del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba - Huancavelica", en adelante el "servicio de mantenimiento"; otorgando la buena pro al Consorcio Vial Curi² representado por el señor Salvador Azorsa Ccahuaya³, en adelante el "contratista"; con quien, la Entidad suscribió el contrato n.º 110-2020-MPA/GM de 7 de setiembre 2020 por S/ 1 202 878,66 y un plazo de ejecución de cuatrocientos veintinueve (429)⁴ días calendario, según el siguiente detalle:



² Conformada por las empresas: RBC Consultores y contratistas S.A.C. y Constructora A & D Soluciones S.A.C.

³ Identificada con DNI n.° 45076778.

⁴ La cual comprende la Fase I, Fase II y Fase III, cada una con 20, 44 y 365 días calendarios, respectivamente.

Página 3 de 105

Cuadro n.º 1
Desagregado del Presupuesto

Desagregado del Fresupacsio								
Fase	Fase Descripción Parcial							
Fase I	Elaboración del Plan de Trabajo	S/ 5 245,38	S/ 5 245,38					
Fase II	Ejecución del mantenimiento periódico	S/ 745 233,94	S/ 745 233,94					
Fase III	Ejecución del mantenimiento rutinario	S/ 138 475,91	S/ 138 475,91					
rase III	Inventario de Condición Vial	S/ 5 245,38						
Costo Directo			S/ 894 200,61					
Gastos Generale	es (8,00%)		S/ 71 536,05					
Utilidad (6,00%)			S/ 53 652,04					
Sub. Total	S/ 1 019 388,69							
IGV (18,00%)	S/ 183 489,97							
Presupuesto To	otal		S/ 1 202 878,66					

Fuente: Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

Luego, a través de la Resolución Gerencial n.º 0227-2020-MPA-GM/DMRD de 7 de octubre de 2020, el gerente municipal de la Entidad aprobó el Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento, el cual comprende las actividades de conservación periódica y rutinaria, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.° 2
Estado situacional de los tramos del Servicio de mantenimiento

Tramo	Descripción del Tramo	Longitud (km)	Tipo de intervención según contrato	Estado situacional al 2 de agosto de 2021 ⁵
30	Camino vecinal: Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa).	2,76	Mantenimiento periódico (afirmado de	Mantenimiento periódico: Se encuentra en estado culminado;
31	Camino vecinal: Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp. R01 (Huachaypampa).	7,28	15 cm de espesor) Mantenimiento	cuenta con Acta de culminación de servicio de 3 de diciembre de 2020. Mantenimiento rutinario: Se
32	Camino vecinal: Emp. HV-760 (Rosarioccasa) – Huachaypampa – 7,58 Emp. HV-758.		rutinario	encuentra en ejecución con un avance del 24,72% ⁶ .

Fuente: Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control

Es de mencionar que, mediante contrato n.º 093-2020-MPA/GM de 3 de setiembre de 2020, la Entidad contrató al inspector de la Fase II del servicio de mantenimiento por un monto de S/ 19 439,28 y un plazo de sesenta y nueve (69) días calendarios. Posteriormente, mediante contrato n.º 002-2021-MPA/GM de 4 de enero de 2021, la Entidad contrató al inspector de la Fase III del servicio de mantenimiento, para continuar con los servicios de inspección en el mantenimiento rutinario, por un monto de S/ 38 074,17 y un plazo de trescientos sesenta (360) días calendarios.

Cabe señalar que los trabajos de la Fase II del servicio de mantenimiento iniciaron el 8 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta de inicio de obra⁷, asimismo, culminaron el 3 de diciembre de 2020, según el Acta de culminación de servicio⁸.

Actualmente, conforme a la inspección realizada al Servicio de mantenimiento el 2 de agosto de 2021 por los miembros de la comisión de control de la Contraloría General de la República, se viene ejecutando trabajos de la Fase III: Mantenimiento rutinario, en los tres (3) tramos del servicio de mantenimiento señalados en el Plan de Trabajo aprobado.



⁵ Fecha de visita de inspección llevada a cabo por la comisión de control.

Conforme a lo señalado en el Informe de estado situacional del Sector V a julio 2021, elaborado y suscrito por la ingeniera Gisela Leguía Huamán, analista técnica de la Entidad.

Acta de inicio de obra, de 8 de octubre de 2020, suscrita por el contratista, el ingeniero Hugo Wilmer Taípe Soto, inspector del servicio, y el ingeniero Jhony García Olivera, residente del servicio.

⁸ Acta de culminación del servicio, de 3 de diciembre de 2020, suscrita por el contratista, el ingeniero Hugo Wilmer Taípe Soto, inspector del servicio, y el ingeniero Jhony García Olivera, residente del servicio.

Página 4 de 105

V. SITUACIONES ADVERSAS

El 2 de agosto de 2021, la comisión de control de la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General, llevó a cabo la inspección física al camino vecinal objeto del servicio de mantenimiento, suscribiéndose al término del recorrido el "Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" (apéndice n.° 2) de 3 de agosto de 2021, en adelante "Acta de inspección física", con la participación del gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura y analista técnico de la Entidad, respectivamente; así como, del asistente técnico de la residencia del servicio de mantenimiento y la comisión de control⁹. Además, se recopiló documentación y evidencia fotográfica.

De la inspección física y revisión de la documentación efectuada al proceso de ejecución del Servicio de mantenimiento, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, las cuales se exponen a continuación:

1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LA FASE II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO, A PESAR QUE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN NO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD Y NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ASÍ COMO, LA CAPA DE RODADURA PRESENTA DETERIOROS Y MATERIAL GRANULAR CON PARTÍCULAS QUE SUPERAN EL DIÁMETRO MÁXIMO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.

El mantenimiento periódico tiene como propósito recuperar o reponer las zonas afectadas de la vía y restablecer las características superficiales; asimismo, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos, acorde a la normatividad técnica que corresponda.

De acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado del Servicio de mantenimiento, las actividades de mantenimiento periódico comprenden la ejecución de la capa nivelante de espesor 0,05 m., capa de rodadura con material granular de cantera de espesor 0,15 m., transporte de material granular, transporte de material excedente, reconformación de cunetas, instalación de postes kilométricos, señales preventivas, señales reglamentarias, y señales informativas; así como, la recuperación ambiental de áreas ocupadas.

Al respecto, tal como consta en el Acta de inspección física¹⁰, durante la visita al camino vecinal objeto del servicio de mantenimiento, el 2 de agosto de 2021, la comisión de control evidenció algunas actividades ejecutadas del Plan de Trabajo que no cumplen con los requisitos exigidos ni con las especificaciones técnicas requeridas, las cuales se mencionan a continuación:

a. Del color de pintura utilizado en la actividad 05.01 Instalación de postes kilométricos

De acuerdo al numeral 10.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico del Plan de Trabajo aprobado del servicio de mantenimiento, la actividad 05.01 Instalaciones de Postes Kilométricos consiste "(...) en la conservación y/o reposición de los postes de kilometraje de la vía (...) Los trabajos de conservación consisten en la limpieza, repintado, colocación de elementos (...)", en cuyo procedimiento de construcción se señala lo siguiente:

mado digitalmente por DUEÑAS RNAQUE Teodoro FAU 20131378 tito: Doy Visto Bueno sha: 21-09-2021 09:44:59 -05:00

⁹ Conformada por un ingeniero civil y profesionales de otra especialidad

[&]quot;Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" (apéndice n.º 2) de 3 de agosto de 2021, suscrita por los miembros de la comisión de control y los ingenieros Pavel Fernando Montalván Girón, Gisela Yaqueline Leguía Huamán y Abel Antezana Ccahuaya, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, analista técnico de la Entidad, y asistente técnico de la residencia del Servicio de mantenimiento, respectivamente.

Página 5 de 105

"(...)
05. SEÑALIZACIÓN
05.01. INSTALACIONES DE POSTES KILOMÉTRICOS
(...)
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

Financiamiente general es el siguiente

El procedimiento general es el siguiente:


(...

4) Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y visibilidad. (...)"

Asimismo, el numeral 2.4.7.7 Señales de Localización del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras¹¹, establece las características de los postes kilométricos, haciendo énfasis en el tipo de red a intervenir, ya sea nacional, departamental o vecinal.

Para el caso de un camino vecinal similar al del objetivo del servicio de mantenimiento se considera que el fondo del poste kilométrico debe ser de color blanco, el casillero del "Código de ruta" debe ser de color naranja, la nomenclatura del código de ruta deber ser de color negro, al igual que el kilometraje en metros, conforme se muestra y detalla a continuación:

Imagen n.º 1
Características de los postes kilométricos por tipo de vía

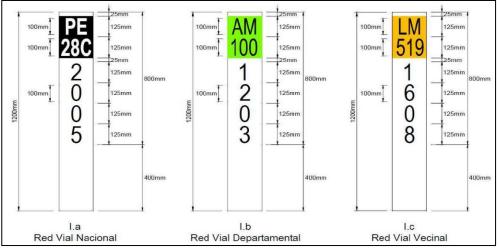

Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado con Resolución Directoral n.º 16-2016-MTC/14 de 31 de mayo de 2016.

Elaborado por: Comisión de control.

Cuadro n.º 3
Características de los postes kilométricos

Especificaciones de	·		Características			
inscripción	Red vial	Letras	Fondo	Altura	Serie	
macripcion		(color)	(color)	Aituia	Serie	
	Nacional	Blanco ¹	Negro			
Código de ruta	Departamental	Negro ¹	Verde	100 mm	Е	
	Vecinal	Negro ¹	Naranja			
Números de Kilometraje	Nacional, departamental y vecinal	Negro	Blanco ²	100 mm	Α	

⁽¹⁾ En bajo relieve de 12 mm de profundidad.

Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado con Resolución Directoral n.º 16-2016-MTC/14 de 31 de mayo de 2016.

Elaborado por: Comisión de Control.



irmado digitalmente por DUEÑAS ERNAQUE Teodoro FAU 20131378 oft otivo: Doy Visto Bueno

⁽²⁾ En bajo relieve de 12 mm de profundidad.

¹¹ Aprobado con Resolución Directoral n.° 16-2016-MTC/14 de 31 de mayo de 2016.

Página 6 de 105

Por su parte, de acuerdo a la lámina PS-01 del "Plano de señalización" del Plan de Trabajo aprobado, para el servicio de mantenimiento se consideró la instalación de diecinueve (19) postes kilométricos, de los cuales tres (3) debían instalarse en el Tramo 30: Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa), en adelante "Tramo 30", ocho (8) debían instalarse en el Tramo 31: Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp. R01 (Huachaypampa), en adelante "Tramo 31", y ocho (8) en el Tramo 32: Emp. HV-760 (Rosarioccasa) – Huachaypampa – Emp. HV-758, en adelante "Tramo 32", tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 4
Postes kilométricos en los Tramos 30, 31 y 32 del Servicio de mantenimiento

Tramo	Denominación	Estructuras a instalarse
		Postes kilométricos
30	Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa)	3 unidades
31	Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp. R01 (Huachaypampa)	8 unidades
32	Emp. HV-760 (Rosarioccasa) – Huachaypampa – Emp. HV-758	8 unidades
	Total	19 unidades

Fuente: Lámina PS-01 del "Plano de señalización" del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento. Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, tal como consta en el Acta de inspección física¹², durante la visita al camino vecinal objeto del servicio de mantenimiento, del 2 de agosto de 2021, la comisión de control evidenció que **los ocho (8) postes kilométricos instalados en el Tramo 31 poseen pintura color negro en el casillero de su estructura**; inobservando los documentos normativos establecidos por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que señalan que los casilleros de la estructura de los postes kilométricos de caminos vecinales deben de ser pintados de color anaranjado. Los postes kilométricos que presentan estas deficiencias se detallan y muestran a continuación:

Cuadro n.º 5 Deficiencias técnicas de los postes kilométricos instalados en el Tramo 31

			Stalados ell'el Traillo 31	
P	ostes kilométricos		Componente de la estructura con	
	Ubicación			deficiencia técnica
Progresiva	Este (m)	Norte (m)		Acabados
km 0+000	0547236	8591210		
km 1+000	0546964	8591092		
km 2+000	0546734	8590882	ڃ	
km 3+000	0546136	8590849	pcić	Pintura color negro utilizado en el
km 4+000	0545944	8591141	scri	casillero de los postes kilométricos en el cual va detalle del "Código de ruta".
km 5+000	0545576	8590803	ے ا	or oddi va dotalio dor obdigo do rata .
km 6+000	0545760	8590046		
km 7+000	0545174	8590384		
	Progresiva km 0+000 km 1+000 km 2+000 km 3+000 km 4+000 km 5+000	Progresiva Este (m) km 0+000 0547236 km 1+000 0546964 km 2+000 0546734 km 3+000 0546136 km 4+000 0545944 km 5+000 0545760	Ubicación Progresiva Este (m) Norte (m) km 0+000 0547236 8591210 km 1+000 0546964 8591092 km 2+000 0546734 8590882 km 3+000 0546136 8590849 km 4+000 0545944 8591141 km 5+000 0545760 8590803 km 6+000 0545760 8590046	Ubicación Progresiva Este (m) Norte (m) km 0+000 0547236 8591210 km 1+000 0546964 8591092 km 2+000 0546734 8590882 km 3+000 0546136 8590849 km 4+000 0545944 8591141 km 5+000 0545576 8590803 km 6+000 0545760 8590046

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.



[&]quot;Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" (apéndice n.º 2) de 3 de agosto de 2021, suscrita por los miembros de la comisión de control y los ingenieros Pavel Fernando Montalván Girón, Gisela Yaqueline Leguía Huamán y Abel Antezana Ccahuaya, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, analista técnico de la Entidad, y asistente técnico de la residencia del Servicio de mantenimiento, respectivamente.

Fotografía n.º 1 Progresiva km 0+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro





Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 0+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 1+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 3 Progresiva km 2+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro

Fotografía n.º 4 Progresiva km 3+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 2+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.




Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 3+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021



Fotografía n.° 5 Progresiva km 4+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro

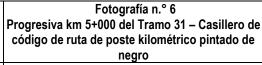



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 4+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 5+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 7 Progresiva km 6+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro

Fotografía n.° 8 Progresiva km 7+000 del Tramo 31 – Casillero de código de ruta de poste kilométrico pintado de negro



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 6+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Comentario: Poste kilométrico ubicado en la progresiva km 7+000 del Tramo 31, cuyo casillero de código de ruta fue pintado de color negro.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.





Página 9 de 105

De la estructura del dado de anclaje y de la instalación de paneles con material adhesivo en la actividad 05.02 Señales informativas

De la revisión realizada por la comisión de control a los documentos que sustentan el Plan de Trabajo aprobado del Servicio de mantenimiento, se advierte que no se adjuntan planos en los cuales se detallen las características y dimensiones de las señales informativas. No obstante, respecto a los **paneles de las señales informativas** consideradas a instalarse en el servicio de mantenimiento, el numeral 10.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico de la actividad 05.02 del Plan de Trabajo establece lo siguiente:

"(...)
05.02 SEÑALES INFORMATIVAS
(...)
MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

·

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto (...)

Los tipos de material retroreflectivo que se utilizarán para uso en las señales de tránsito y otros dispositivos de señalización, deberán consistir de laminaciones blancas o coloreadas con una superficie externa suave y reflectorizante para brindar visibilidad nocturna y resistencia a las inclemencias climatológicas (...)
(...)"

Asimismo, las subsecciones 800.02 y 800.05 del Manual de Carreteras - "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - EG-2013" 13; establecen lo siguiente:

"(...) **800.02 Paneles**

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto, es decir del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias (...)

800.05 Material retrorreflectivo

(...)

Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. **No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes**. (...)" (Negrita es nuestra)

Por otro lado, respecto a la **estructura de cimentación de las señales informativas,** los numerales 800.03 y 800.08 del manual mencionado en el párrafo anterior considera lo siguiente:

"(...)
800.03 Postes de soporte

800.03.1 Cimentación

La cimentación de los postes será de concreto simple o reforzado según indique el Proyecto y deberá contar con la aprobación del Supervisor, **estará anclada en el terreno y deberá garantizar la estabilidad de la estructura.**

(...)

nado digitalmente por DUEÑAS RNAQUE Teodoro FAU 20131378 ivo: Doy Visto Bueno

¹³ Aprobado mediante Resolución Directoral n. º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013.



Página 10 de 105

800.08 Excavación y cimentación

El Contratista efectuará las excavaciones para la cimentación de la instalación de las señales verticales de tránsito de acuerdo a las dimensiones indicadas en el Proyecto.

La señal debe ser instalada con la altura especificada en el Proyecto, con cuya finalidad y de ser el caso, podrá sobreelevarse la cimentación sin modificar su sección de diseño; sin embargo, la sobreelevación mencionada no debe comprometer la estabilidad de la estructura.

La cimentación de postes y estructuras de soporte se efectuará de acorde al concreto establecido en el Proyecto.

(...)"

(Negrita es nuestra)

Respecto a este último punto, el cual hace referencia al tipo de concreto establecido en el proyecto, el numeral 12 "Presupuesto" del Plan de Trabajo, el cual además indica el análisis de precios unitarios de las actividades, hace referencia a una cimentación de concreto, ya sea simple o ciclópeo, cuyos materiales considerados en la actividad 05.02 Señales informativas son los siguientes:

)		Análisis de precios unitarios		
Partida	05.02	SEÑALES INFORMATIVAS		
		Descripción de recurso	Unidad	(
		()	()	
		Materiales		
ESTRU (CTURA DE S	SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS	und	(
HORMIC	<u> GÓN</u>		m3	(
CEMEN	TO PORTLA	<u>NND TIPO I (42.5 KG)</u>	bol	(
PERNO	HEXAGON	AL ROSCA CORRIENTE G-2.6" X 1/2"	und	(
PINTUR	A ESMALTE		gal	(
PINTUR	A ANTICOR	ROSIVA	gal	(
DISOLV	gal	(
SEÑALIZ	ZACIÓN INF	FORMATIVA 1.00 X 2.20 M	und	(
AGUA			und	ί



Sin embargo, a pesar de lo señalado en los párrafos precedentes, tal como consta en el Acta de inspección física¹⁴, durante la visita al camino vecinal objeto del servicio de mantenimiento, el 2 de agosto de 2021, la comisión de control verificó que **el contratista instaló en total cuatro (4) señales informativas** distribuidas de la manera siguiente: una (1) señal en el Tramo 30, otra (1) en el Tramo 31 y las dos (2) señales restantes en el Tramo 32; las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas ni con lo considerado en el Manual de Carreteras toda vez que se utilizaron cintas adhesivas vinílicas para la señalética de los paneles; además, que se observó que se utilizaron piedras (3" a 5") y ladrillos para la construcción de los dados de anclaje de las señales informativas. Lo expuesto se detalla y muestra a continuación:

[&]quot;Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" (apéndice n.º 2) de 3 de agosto de 2021, suscrita por los miembros de la comisión de control y los ingenieros Pavel Fernando Montalván Girón, Gisela Yaqueline Leguía Huamán y Abel Antezana Ccahuaya, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, analista técnico de la Entidad, y asistente técnico de la residencia del Servicio de mantenimiento, respectivamente.



Página 11 de 105

Cuadro n.º 6 Deficiencias técnicas de la estructura y accesorios de las señales informativas instaladas

	Ser	iales inf	ormativas	ejecutadas		Estructuras y accesorios observados in situ									
Tram			Ubicación			Dado de anclaje									
0	N°	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Lado	Forma irregula r	Dimensiones máximas por lado	Presencia de material ajeno	Cinta adhesiva						
30	1	1+650	0545154	8587813	Α	Si	0,55 m	Piedras	Vinílica, no						
30		1+050	0040104	0007013	В	Si	0,42 m	Piedras	reflectiva						
31	1	0+000	0547236	8591210	Α	No	0,40 m	Piedras	Vinílica, no						
31		0+000	0347230	0331210	В	No	0,42 m	Piedras	reflectiva						
	1	1	1	1	1	1	1	0+000	0543467	8592343	Α	Si	0,30 m	Ladrillos	Vinílica, no
32	-	0+000	0043407	0092343	В	Si	0,25 m	Ladrillos	reflectiva						
32	2	7+580	0554882	0506433	Α	Si	(*)	(*)	Vinílica, no						
	2	1+300	UUU400Z	8596433	В	Si	(*)	(*)	reflectiva						
Total	4						•	•							

^(*) No se pudo evidenciar.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Fotografía n.º 9 Progresiva km 1+650 del Tramo 30 - Dados de anclaje con forma irregular y piedras adosadas



Comentario: Señal informativa n.º 1, ubicada en la progresiva km 1+650 del Tramo 30, cuyos dados de anclaje son superficiales y de forma irregular junto con piedras adosadas.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021

Fotografía n.º 10 Progresiva km 0+000 del Tramo 31 - Dados de anclaje con forma irregular y piedras adosadas



Comentario: Señal informativa n.º 1, ubicada en la progresiva km 0+000 del Tramo 31, cuyos dados de anclaje son superficiales y de forma irregular junto con piedras adosadas. No se garantiza el anclaje ni la estabilidad de la señal.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 21-09-2021 09:44:59 -05:00

Fotografía n.º 11 Progresiva km 0+000 del Tramo 32 - Dados de anclaje con forma irregular y piedras adosadas



Comentario: Señal informativa n.º 1, ubicada en la progresiva km 0+000 del Tramo 32, cuyos dados de anclaje son superficiales y de forma irregular junto con piedras adosadas. No se garantiza el anclaje ni la estabilidad de la señal.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021


Fotografía n.º 12 Progresiva km 7+580 del Tramo 32 - Dados de anclaje con forma irregular y piedras adosadas



Comentario: Señal informativa n.º 2, ubicada en la progresiva km 7+580 del Tramo 32, cuyos dados de anclaje tiene forma irregular y piedras.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021

Fotografía n.º 13 Progresiva km 1+650 del Tramo 30 - Cinta adhesiva vinílica utilizada en los paneles de las señales informativas

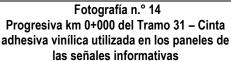



Comentario: Señal informativa n.º 1, ubicada en la progresiva km 1+650 del Tramo 30, en cuyo panel se utilizó cinta adhesiva vinílica para las señaléticas.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Comentario: Señal informativa n.º 1, ubicada en la progresiva km 0+000 del Tramo 31, en cuyo panel se utilizó cinta adhesiva vinílica para las señaléticas. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de



2021

Página 13 de 105



De la instalación de paneles a lado contrario de la vía, no acorde a la geografía del lugar y con material adhesivo en la actividad 05.03 Señales preventivas

De la revisión realizada por la comisión de control a los documentos que sustentan el Plan de Trabajo aprobado del servicio de mantenimiento, no se evidenció documentación alguna, como planos, en los cuales se detallen las características y dimensiones de las señales preventivas.

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras¹⁵ es "(...) un documento oficial que contiene los diferentes dispositivos para el control del tránsito o movilidad, para ser utilizados en el diseño, construcción, rehabilitación, mejoramiento, puesta a punto, conservación o mantenimiento (...) en zonas de trabajo (...)", cuyo alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por autoridades competentes de la movilidad de vías urbanas y carreteras, haciendo énfasis que los "(...) requerimientos que brinda (...) son de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio por las órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los tres niveles de gobierno (...)".

Al respecto, el numeral 2.1.4.8 del capítulo 2 "Señales verticales" del mencionado manual indica que las "(...) señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o símbolos establecidos (...)", mencionándose con respecto a la ubicación de estos dispositivos lo siguiente:



¹⁵ Aprobado mediante Resolución Directoral n.° 16-2016-MTC/14 de 31 de octubre de 2016.

Página 14 de 105

"2.1.4.8 Ubicación

(...)

B. UBICACIÓN LATERAL

La ubicación lateral de las señales <u>debe ser al lado derecho de la vía</u>, fuera de las bermas y dentro del cono de atención del usuario; sin embargo, cuando existan movimientos vehiculares complejos, tales como vías de un sentido con dos o más carriles, tramos con prohibición de adelantamiento, o dificultad de visibilidad, podrá instalarse una señal similar en el lado izquierdo con fines de mejorar la seguridad vial.

(...)

Lo anteriormente descrito puede apreciarse en la Figura 2.5.

A - Señal en Zona
Rural.

B - Señal en Zona
Rural.

Figura 2.5 Ejemplo de Ubicación Lateral

(...)"



Asimismo, para **los paneles de las señales preventivas**, las subsecciones 800.02 y 800.05 del "Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción" 16; también establecen lo siguiente:

Berma > 1.8 m

"(...)

800.02 Paneles

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto, es decir del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias (...) (...)

800.05 Material retrorreflectivo

(...,

Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. **No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes.** (...)"

(Negrita es nuestra)

Aprobado mediante Resolución Directoral n. º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013.



Página 15 de 105

Por su parte, de acuerdo a la lámina PS-01 del "Plano de señalización" del Plan de Trabajo aprobado del Servicio de mantenimiento, se consideró la instalación de quince (15) señales preventivas distribuidas en el Tramo 30, Tramo 31 y Tramo 32, cuya cantidad se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 7
Señales preventivas a instalarse en los tramos 30, 31 y 32 del Servicio de mantenimiento

Trome	Denominación	Estructuras a instalarse							
Tramo	Denominación	Señal preventiva							
30	Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa)	3 unidades							
31	Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp. R01 (Huachaypampa)	7 unidades							
32	Emp. HV-760 (Rosarioccasa) – Huachaypampa – Emp. HV-758	5 unidades							
	Total 15 unidades								

Fuente: Lámina PS-01 del "Plano de señalización" del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, tal como consta en el Acta de inspección física¹⁷, durante la visita al camino vecinal objeto del servicio de mantenimiento, el 2 de agosto de 2021, la comisión de control verificó que en las quince (15) señales preventivas instaladas se utilizaron material plastificado a manera de funda para las señaléticas y simbologías en lugar de aplicárseles tintas compatibles con la lámina; asimismo, existen paneles con orificios en la superficie de su estructura y algunas de ellas fueron instaladas al lado izquierdo de la vía. Lo expuesto se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 8
Deficiencias técnicas de las señales preventivas instaladas

	Ser	iales pre	eventivas i	nstaladas	Estru	cturas y acce			
		ι	Jbicación		F	Panel		Señalización	
Tramo	N°	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Estado	Señalética	Nomenclatura	Denominación de señal	Deficiencia técnica evidenciada
	1	0+400	0544702	8586750	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética
30	2	1+140	0544967	8587347	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
	3	2+150	0545144	8588306	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
	1	0+080	0547230	8591162	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética
	2	1+045	0546947	8591130	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética
31	3	2+045	0546685	8590897	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
31	4	2+725	0546249	8590999	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
	5	4+795	0545717	8590933	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética
	6	6+440	0545485	8589972	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
32	1	2+160	0545003	8590959	Regular	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Panel con orificios Funda plastificada en la señalética

mado digitalmente por DUEÑAS RNAQUE Teodoro FAU 20131378 titivo: Doy Visto Bueno sha: 21-09-2021 09:44:59 -05:00

[&]quot;Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" (apéndice n.º 2) de 3 de agosto de 2021, suscrita por los miembros de la comisión de control y los ingenieros Pavel Fernando Montalván Girón, Gisela Yaqueline Leguía Huamán y Abel Antezana Ccahuaya, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, analista técnico de la Entidad, y asistente técnico de la residencia del Servicio de mantenimiento, respectivamente.




Página 16 de 105

	Ser	iales pre	ventivas i	nstaladas	Estru	cturas y acce			
		ι	Jbicación		F	Panel		Señalización	
Tramo	N°	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Estado	Señalética	Nomenclatura	Denominación de señal	Deficiencia técnica evidenciada
	2	3+945	0545317	8589333	Regular	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Panel con orificios Funda plastificada en la señalética
	3	4+470	0545636	8588998	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética Señal ubicada a lado izquierdo de la vía
	4	5+285	0545672	8588744	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética Señal ubicada a lado izquierdo de la vía
	5	6+830	0546038	8587378	Bueno	De material plastificado	P-1B	Curva pronunciada a la izquierda	Funda plastificada en la señalética
	6	7+045	0545960	8587151	Bueno	De material plastificado	P-1A	Curva pronunciada a la derecha	Funda plastificada en la señalética

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de Control.

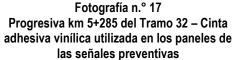







Comentario: Señal preventiva n.º 4, ubicada en la progresiva km 5+285 del Tramo 32, en cuyo panel se utilizó cinta adhesiva vinílica para las señaléticas en lugar de aplicárseles tintas compatibles con la lámina del panel. Dicha situación se repite en las demás señales instaladas.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Comentario: Señal preventiva n.º 5, ubicada en la progresiva km 6+830 del Tramo 32, en cuyo panel se utilizó cinta adhesiva vinílica para las señaléticas, en lugar de aplicárseles tintas compatibles con la lámina del panel. Dicha situación se repite en las demás señales instaladas.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Página 17 de 105



d. Daños y presencia de grava mayor a 2" en el afirmado de la vía, correspondientes a labores ejecutadas en la actividad 02.02 Material granular de cantera e=0,15 cm

De acuerdo a la lámina ST-01 del plano "Sección típica" del Plan de Trabajo aprobado del Servicio de mantenimiento, se consideró la colocación de material granular en el afirmado de la vía, equivalente a 15 cm. de altura por encima de la subrasante o material nivelante; concordante con lo indicado en el "Informe de Pavimento" del citado plan, el cual indica que "(...) Para la ejecución del mantenimiento periódico (...) se propone un espesor de capa de rodadura a reponer de 0.15 m (...)".

Imagen n.° 2
Colocación de material granular en el afirmado de la vía



Fuente: Lámina ST-01 del plano "Sección típica" del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento. Elaborado por: Comisión de control.



Página 18 de 105

Al respecto, la especificación técnica de la actividad 02.02 del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento considera lo siguiente:

"(...) DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la superficie escarificada <u>de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del proyecto</u> (...)

Materiales

Los agregados para la construcción del firmado <u>deberán ajustarse a alguna de las siguientes</u> franjas granulométricas:

Porcentaje que pasa del tamiz	Trafico T0 y T1: Tipo 1 IMD<50 veh.	Trafico T2: Tipo 2 51 – 100 veh.	Trafico T3: Tipo 3 101 – 200 veh.
50 mm (2")	100	100	
37,5 mm (1½")		95 – 100	100
25 mm (1")	50 - 80	75 – 95	90 – 100
19 mm (¾")			65 – 100
12,5 mm (1/2")			
9,5 mm (3/8 ")		40 – 75	45 – 80
4,75 mm (N.° 4)	20 - 50	30 - 60	30 - 65
2,36 mm (N.° 8)			
2,00 mm (N.° 10)		20 – 45	22 - 52
4,25 µm (N.° 40)		15 – 30	15 – 35
75 µm (N.° 200)	4 – 12	5 – 15	5 – 20
Índice de plasticidad	4 – 9	4 – 9	4 – 9

(...)

REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

Explotación de materiales y elaboración de agregados

(...)

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración (...) deberán garantizar el suministro de un <u>producto de características uniformes</u>.

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado (...), se deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración (...)

Preparación de la superficie existente

El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la superficie sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. <u>Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación respectiva deberán ser corregidas.</u>

Extensión, mezcla y conformación del material

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, <u>donde será verificada su</u> <u>homogeneidad</u> (...) Después de mezclado, se extenderá en una capa de <u>espesor uniforme</u> que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. (...)"

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales: (...)





Página 19 de 105

- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la clasificación de los suelos: se efectuara bajo el sistema AASHTO (...)
- <u>Tomar medidas para determinar espesores</u>, levantar perfiles y comprobar la <u>uniformidad de</u> <u>la superficie</u>.

(...)²

(Subrayado es nuestro)

Asimismo, la sección 301. Afirmados del Manual de Construcción "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)", establece lo siguiente:

"(...)

301.01 Descripción

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados (...)

301.02 Materiales

Para la construcción de afirmados (...) se utilizarán materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales (...).

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.

Tabla 301-01

Tamaño	Porcentaje que pasa					
	A-1	A-2	С	D	Ε	F
50 mm (2")	100					
37,5 mm (1½")	100					
25 mm (1")	90-100	100	100	100	100	100
19 mm (¾")	65-100	80-100				
9,5 mm (3/8 ")	45-80	65-100	50-85	60-100		
4,75 mm (N.° 4)	30-65	50-85	35-65	50-85	55-100	70-100
2,0 mm (N.° 10)	22-52	33-67	25-50	40-70	40-100	55-100
425 μm (N.° 40)	15-35	20-45	15-35	25-45	20-50	30-70
75 μm (N.° 200)	5-20	5-20	5-15	5-20	6-20	8-25

Fuente: AASHTO M-147

(...)

301.10 Aceptación de los trabajos

(...

c. Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto (...)"

No obstante, tal como consta en el Acta de visita de control¹⁸, de la revisión superficial y visible del material de afirmado de la vía realizada por la comisión de control, se verificó que <u>existen</u> ocho (8) y quince (15) trayectos ubicados en el Tramo 30 y 32, respectivamente, los cuales

ado digitalmente por DUEÑAS INAQUE Teodoro FAU 201313 vo: Doy Visto Bueno

Suscrita el 3 de agosto de 2021, por los miembros de la comisión de control, los ingenieros Pavel Fernando Montalván Girón y Gisela Yaqueline Leguía Huamán, gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura y analista técnico de la Entidad, respectivamente, así como del ingeniero Abel Antezana Ccahuaya, asistente técnico de la residencia del Servicio de mantenimiento



Página 20 de 105

presentan deterioros en el afirmado de la vía, como son erosiones a la capa de afirmado, por cuya condición se puede observar partículas o piedras con diámetros mayores a 2". Lo señalado se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 9
Afirmado de la vía con presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"

			Progresiva			de piedras con diame		
Tramo	Nº	Estructura	(Irms)		Longitud	Tipo de daño	Condición	
Traillo			Desde	Hasta	(m)	Tipo de dallo	Condicion	
	1	Afirmado	0+000	0+040	40,00	Erosión del eje central de la vía	Presencia de piedras con diámetros de 2"	
	2	Afirmado	0+320	0+350	30,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros de 2"	
	3	Afirmado	0+770	0+790	20,00	Erosión del eje central de la vía	Presencia de piedras con diámetros de 2"	
30	4	Afirmado	1+000	1+030	30,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros de 2"	
30	5	Afirmado	1+120	1+150	30,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros de 2"	
	6	Afirmado	1+170	1+190	20,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	7	Afirmado	1+990	2+010	20,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	8	Afirmado	2+210	2+240	30,00	Erosión del eje central de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	1	Afirmado	0+045	0+070	25,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	2	Afirmado	0+210	0+250	40,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	3	Afirmado	0+480	0+510	30,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de hierba y piedras con diámetros mayores de 2"	
	4	Afirmado	0+760	0+780	20,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	5	Afirmado	1+160	1+220	60,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	6	Afirmado	1+500	1+550	50,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	7	Afirmado	2+600	2+620	20,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
32	8	Afirmado	3+010	3+050	40,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	9	Afirmado	4+000	4+040	40,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	10	Afirmado	4+990	5+010	20,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	11	Afirmado	5+780	5+840	60,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	12	Afirmado	6+100	6+125	25,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	13	Afirmado	6+860	6+880	20,00	Erosión del eje central de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	14	Afirmado	7+000	7+040	40,00	Erosión del eje central y lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	
	15	Afirmado	7+040	7+070	30,00	Erosión del eje lateral de la vía	Presencia de piedras con diámetros mayores de 2"	



Firmado digitalmente por DUEÑAS SERNAQUE Teodoro FAU 20131378 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 21-09-2021 09:44:59 -05:00

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Fotografía n.º 21 Progresiva km 0+000 del Tramo 30 – Trayecto del afirmado presenta piedras con diámetro mayor de 2"





Part of the second seco

Comentario: Tramo 30. Trayecto n.º 1. Ubicado desde la progresiva km 0+000 hasta la progresiva km 0+040 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía.

la progresiva km 0+320 hasta la progresiva km 0+350 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía.

Comentario: Tramo 30. Trayecto n.º 2. Ubicado desde

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 23 Progresiva km 0+770 del Tramo 30 – Trayecto del afirmado presenta piedras con diámetro mayor de 2"

Fotografía n.º 24 Progresiva km 1+170 del Tramo 30 – Trayecto del afirmado presenta piedras con diámetro mayor de 2"





Comentario: Tramo 30. Trayecto n.º 3 ubicado desde la progresiva 0+770 hasta la progresiva km 0+790 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Comentario: Tramo 30. Trayecto n.º 6 ubicado desde la progresiva 1+170 hasta la progresiva km 1+190 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 25 Progresiva km 0+045 del Tramo 32 - Trayecto del afirmado presenta piedras con diámetro mayor 2"





Comentario: Tramo 32. Trayecto n.º 1 ubicado desde la progresiva 0+045 hasta la progresiva km 0+070 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021



Comentario: Tramo 32. Trayecto n.º 7 ubicado desde la progresiva 2+600 hasta la progresiva km 2+620 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de

Fotografía n.º 27 Progresiva km 6+100 del Tramo 32 - Trayecto del afirmado presenta piedras con diámetro mayor 2"





Comentario: Tramo 32. Trayecto n.º 12 ubicado desde la progresiva km 6+100 hasta la progresiva km 6+125 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021



Comentario: Tramo 32. Trayecto n.º 13 ubicado desde la progresiva km 6+860 hasta la progresiva km 6+880 en el cual existe piedras de tamaño superior a 2" en la vía. Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de



Página 23 de 105

Por lo expuesto, se evidencia que <u>el contratista no ejecutó las actividades de señalización en postes kilométricos, señales informativas y señales preventivas acorde a los requisitos y especificaciones técnicas establecidas; asimismo, que existen veintiséis (26) trayectos en los Tramos 30 y 32 del Servicio de mantenimiento cuyo material de la capa de rodadura presenta deformaciones y piedras de tamaño mayor a 2".</u>

No obstante, mediante carta n.°s 008 y 012-2020-RL/CONSORCIO VIAL CURI/Sacc de 5 de noviembre de 2020 y 3 de diciembre de 2020, respectivamente, el contratista presentó al inspector del servicio y a la Entidad, las valorizaciones de servicio n.ºs 1 y 2, correspondientes a los trabajos del mantenimiento periódico ejecutados en noviembre y diciembre de 2020, en las cuales valorizó al 100% la ejecución de las actividades 05.01: Instalación de postes kilométricos, 05.02: Señales informativas, 05.03: Señales preventivas y 02.02: Material granular de cantera para afirmado e=0.15 m., del mantenimiento periódico.

Dicha situación no fue advertida por el inspector y el analista del servicio de mantenimiento, ni por el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura; quienes, con carta n.º 023-2020-HTS/IO¹9 y carta n.º 004-2021-HTS/IO²0; así como, con la carta n.º 067-2020-MPA/FEN-AT de 2 de diciembre de 2020 y carta n.º 155-2021-MPA/FEN-AT de 22 de febrero de 2021 e informe n.º 1250.12-2020-MPA-GDUI/jcm de 3 de diciembre de 2020, informe n.º 289-2021-MPA-GDUI/jcm de 25 de febrero de 2021 , respectivamente, otorgaron conformidad a la citadas valorizaciones; permitiendo el pago al contratista, a través de los comprobantes de pago n.ºs 3447, 3448, 3449, 3453 de 15 de diciembre de 2020 y comprobante de pago n.ºs 839, 840, 841, 842 de 19 de abril de 2021.

Cabe detallar que la cláusula décima del Contrato n.° 110-2020-MPA/GM de 7 de setiembre de 2020, de conformidad a los numerales 168.2 y 168.6 del artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que la gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Entidad no otorga conformidad cuando el servicio no ha sido ejecutado de acuerdo a lo ofrecido, debiendo aplicar la penalidad que corresponda, tal como se cita a continuación:

"(...)
La conformidad del servicio (...) será otorgada por la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.
(...)

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso". (Negrita es nuestra)

Asimismo, sobre este punto es preciso indicar que, los términos de referencia, respecto a las actividades de la Fase II: Mantenimiento periódico, establecen que cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo a la normativa técnica que corresponda; las mismas que, de no cumplir con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la entidad. Asimismo, dispone que el contratista es responsable de la calidad del servicio, cumplimiento de la programación, logro

eado digitalmente por DUEÑAS INAQUE Teodoro FAU 20131378

¹⁹ Carta sin fecha de elaboración, sin embargo, fue recepcionado por la Entidad el 6 de noviembre de 2020.

²⁰ Carta sin fecha de elaboración, sin embargo, fue recepcionado por la Entidad el 19 de febrero de 2021.



Página 24 de 105

oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el cumplimiento del contrato durante el plazo otorgado.

Además, la cláusula sétima del contrato n.° 110-2020-MPA/GM de 7 de setiembre de 2020, establece que la Entidad debe realizar la retención del 10% del valor contractual como garantía de fiel cumplimiento, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la finalización del mismo, en ese sentido, dicho fondo tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento de la correcta ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo y de las disposiciones consignadas en los documentos contractuales.

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

 Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.º 30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y sus modificatorias.

Artículo 168. Recepción y conformidad

"168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso."

Artículo 171. Del pago

"171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello."

 Resolución Ministerial n.º 0339-2020-MTC/01.02 que aprueba los Formatos de Términos de Referencia, de 26 de junio de 2020.

"6. ALCANCES DEL SERVICIO A CONTRATAR

(...)

El presente servicio consta de la ejecución de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario.
(...)

6.2 FASE II: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

(...)

b) ACTIVIDADES DE LA FASE II

(...

Cada actividad debe cumplir con cada uno de los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo a la normativa técnica que corresponda.



Página 25 de 105

 Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras aprobado por Resolución Ministerial n.º 210-2000-MTC/15.02 de 3 de mayo de 2000 y sus modificatorias, y actualizado por la Resolución Directoral n.º 16-2016-MTC/14 de 31 de mayo de 2016, publicada el 24 de junio de 2016.

"CAPÍTULO 1. GENERALIDADES

1.1 Introducción

El presente Manual es un documento oficial que contiene los diferentes dispositivos para el control del tránsito o movilidad, para ser utilizados en el diseño, construcción, rehabilitación, mejoramiento, puesta a punto, conservación o mantenimiento y dispositivos de control del tránsito temporal en zonas de trabajo y emergencias o sucesos.

En el contenido del Manual se establece el modo de empleo de los diferentes dispositivos de control del tránsito, en cuanto se refiere a su clasificación, funcionalidad, color, tamaño, formas y otros, a utilizarse en las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras, así como de las vías urbanas.

Los requerimientos que brinda este Manual son de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio por los órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).

(...)

CAPÍTULO 2. SEÑALES VERTICALES

(...)

2.1 Generalidades

(...)

2.1.4.8 Ubicación

Para asegurar la eficacia de una señal, su localización debe considerar:

- a. Distancia entre la señal y la situación a la cual ésta se refiere (ubicación longitudinal).
- b. Distancia entre la señal y la calzada (ubicación lateral).
- c. Altura de la señal.
- d. Orientación del tablero de la señal.

(…)

B. UBICACIÓN LATERAL

La ubicación lateral de las señales debe ser al lado derecho de la vía, fuera de las bermas y dentro del cono de atención del usuario; sin embargo, cuando existan movimientos vehiculares complejos, tales como vías de un sentido con dos o más carriles, tramos con prohibición de adelantamiento, o dificultad de visibilidad, podrá instalarse una señal similar en el lado izquierdo con fines de mejorar la seguridad vial.

(…)

Lo anteriormente descrito puede apreciarse en la Figura 2.5.

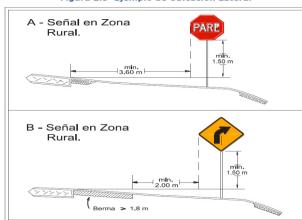


Figura 2.5 Ejemplo de Ubicación Lateral

(...)"



(

Página 26 de 105

 Manual de Carreteras - "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - EG-2013", aprobado por Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013, publicada el 7 de agosto de 2013.

"Sección 301 Afirmados 301.01 Descripción

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidas en forma natural o procesados, debidamente aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes, en conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

(...)

301.02 Materiales

Para la construcción de afirmados (...) se utilizarán materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales (...).

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.

Tabla 301-01

Tamaño	Porcentaje que pasa					
	A-1	A-2	С	D	Ε	F
50 mm (2")	100					
37,5 mm (1½")	100					
25 mm (1")	90-100	100	100	100	100	100
19 mm (¾")	65-100	80-100				
9,5 mm (3/8 ")	45-80	65-100	50-85	60-100		
4,75 mm (N.° 4)	30-65	50-85	35-65	50-85	55-100	70-100
2,0 mm (N. ° 10)	22-52	33-67	25-50	40-70	40-100	55-100
425 μm (N.° 40)	15-35	20-45	15-35	25-45	20-50	30-70
75 μm (N.° 200)	5-20	5-20	5-15	5-20	6-20	8-25

Fuente: AASHTO M-147

(...)

301.10 Aceptación de los trabajos

(...)

c. Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto (...)

Sección 800. Disposiciones Generales

(...)

800.02 Paneles

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto, es decir del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias (...)





Página 27 de 105

Para proyectos ubicados por debajo de 3.000 msnm y en zonas aledañas a áreas marinas se utilizarán paneles de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Para proyectos ubicados por encima de 3.000 msnm se utilizarán paneles de fierro galvanizado, de aluminio o de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. El sistema de refuerzo del panel y de sujeción a los postes de soporte será diseñado en función al tipo de panel y de poste o sistema de soporte, lo que debe ser definido en el Proyecto. En el caso de los paneles de fibra de vidrio de hasta 1,20 m2 se emplearán platinas en forma de cruz.

800.05 Material retrorreflectivo

(…)

Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes (...)

Sección 801. Señales preventivas

(...)

801.02 Materiales

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

 Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.02, Material Retrorreflectivo: Según lo indicado en la Subsección 800.05.

(...)

Sección 803. Señales informativas

(...)

803.02 Materiales

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

- Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.02, Material Retrorreflectivo: Según lo indicado en la Subsección 800.05.
- Contrato n.º 110-2020-MPA/GM de 7 de setiembre de 2020 para la ejecución del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba – Huancavelica".

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 y la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA.

(...)

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso **LA ENTIDAD** no otorga conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso".

 Plan de Trabajo del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba – Huancavelica", aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 0227-2020-MPA-GM/DMRD de 7 de octubre de 2020.

"ANEXO N° 01

(...

III. Presupuesto

(...)

ado digitalmente por DUEÑAS NACUE Teodoro FAU 20131378 vo: Doy Visto Bueno na: 21-09-2021 09:44:59 -05:00



Página 28 de 105

N°	ACTIVIDADES/COMPONENTES	Und.	Cantidad	Costo unitario (soles)	Costo subtotal (soles)
()	()	()	()	()	()
02	PAVIMENTOS				
()	()	()	()	()	()
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 CM	m3	11 790.79	27.89	328 845.17
()					
05	SEÑALIZACIÓN				
05.01	INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS	Und	19.00	238.53	4 532.07
05.02	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	4.00	769.31	3 077.24
05.03	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	15.00	248.95	3 734.25
()	()	()	()	()	()

10.00.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO PERIÓDICO

"02. PAVIMENTOS

(...)

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M

Este trabajo consiste en el suministro, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del proyecto, dejando reconformada la cuneta producto de esta reposición a lo largo de todo el tramo.

(...)

Materiales

Los agregados para la construcción del firmado deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

Porcentaje que pasa del tamiz	Trafico T0 y T1: Tipo 1 IMD<50 veh.	Trafico T2: Tipo 2 51 – 100 veh.	Trafico T3: Tipo 3 101 – 200 veh.
50 mm (2")	100	100	
37,5 mm (1½")		95 – 100	100
25 mm (1")	50 - 80	75 – 95	90 – 100
19 mm (¾")			65 – 100
12,5 mm (1/2")			
9,5 mm (3/8 ")		40 – 75	45 – 80
4,75 mm (N.° 4)	20 - 50	30 - 60	30 – 65
2,36 mm (N.° 8)			
2,00 mm (N. ° 10)		20 – 45	22 – 52
4,25 µm (N.° 40)		15 – 30	15 – 35
75 µm (N.° 200)	4 – 12	5 – 15	5 - 20
Índice de plasticidad	4 – 9	4 – 9	4 – 9
()			



REQUERIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

Explotación de materiales y elaboración de agregados

(....

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y el sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto de características uniformes.



Página 29 de 105

Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración distinta a la vía, salvo aprobación del supervisor.

(...)

Preparación de la superficie existente

El material para el afirmado se descargará cuando se compruebe que la superficie sobre la cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación respectiva deberán ser corregidas.

Extensión, mezcla y conformación del material

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si es necesario construir combinado varios materiales, se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se unirán para lograr su mezclado. Si fuese necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, el contratista empleará el equipo adecuado y aprobado de manera que no perjudique la capa de subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos. (...)"

ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor efectuara los siguientes controles principales:

(...)

- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la clasificación de los suelos: se efectuara bajo el sistema AASHTO (...)
- Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie.

(...)[']

05. SEÑALIZACIÓN

(...,

05.01 INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de los postes kilométricos de la via, incluyendo los que corresponden a los puentes, túneles y otros elementos de la mima; con la finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñadas e instalados. Los trabajos de conservación consisten en la limpieza, repintado, colocación de elementos deteriorados o faltantes, etc.; en tanto, que la reposición debe ser total.

(…)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general es el siguiente:

(...)

4) Limpiar y/o pintar los postes de kilometraje, para garantizar sus características y visibilidad. (...)

05.02 SEÑALES INFORMATIVAS

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la colocación de dispositivos de control vertical permanente, con la finalidad de guiar al usuario hacia el lugar de destino, identificar rutas, puntos notables, sentidos de circulación, servicios auxiliares y otros, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto,

ado digitalmente por DUEÑAS NAQUE Teodoro FAU 20131378 vo: Doy Visto Bueno a: 21-09-2021 09:44:59 -05:00



Página 30 de 105

en el marco del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:


Los materiales serán acordes a lo siguiente:

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto (...)

Los tipos de material retroreflectivo que se utilizarán para uso en las señales de tránsito y otros dispositivos de señalización, deberán consistir de laminaciones blancas o coloreadas con una superficie externa suave y reflectorizante para brindar visibilidad nocturna y resistencia a las inclemencias climatológicas (...)
(...)"

20.00.- PLANOS DE SERVICIO


- Lámina PC-01 del "Plano Clave".

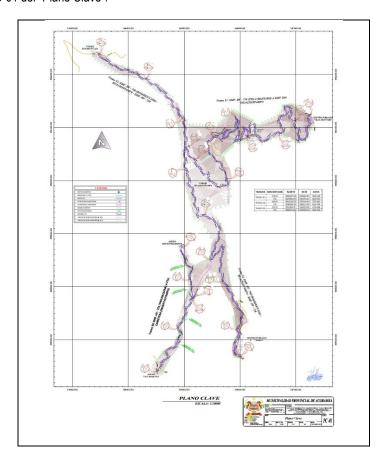




Página 31 de 105

- Lámina ST-01 del plano "Sección Típica".

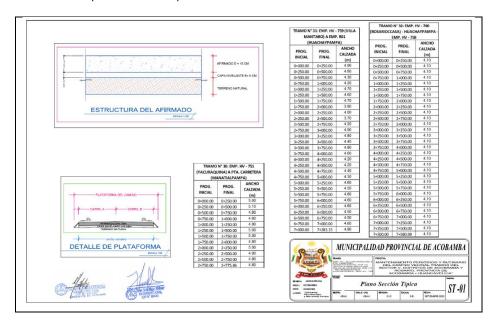

- Lámina PS-01 del plano "Señalización".

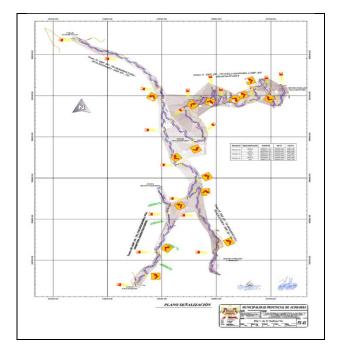



Los hechos expuestos pueden afectar el cumplimiento de las metas, la calidad de la capa de rodadura y la seguridad y transitabilidad de los usuarios.

Página 32 de 105

2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE, EL CAMINO VECINAL PRESENTA ENCALAMINADO Y VEGETACIÓN EN LA VÍA, CUNETAS COLMATADAS Y ALCANTARILLAS OBSTRUIDAS; AFECTANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y A LA CONSERVACIÓN DE LA VÍA, ASÍ COMO, AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.

De acuerdo a los Términos de Referencia, el mantenimiento rutinario tiene como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de la vía contratada, llevándola a ejecutar el servicio requerido, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo. Asimismo, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que se ejecutarán de acuerdo a la normativa técnica que corresponda.

En ese sentido, el mantenimiento rutinario comprende las actividades de: limpieza de calzada, bacheos, desquinche, remoción de derrumbes, perfilado de la superficie sin aporte de material, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badén, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de pontones, encauzamientos de pequeños cursos de agua, roce y limpieza, conservación de señales, reforestación, vigilancia y control, reparación de muros y reparación de pontones.

Al respecto, durante la visita de inspección realizada a los tramos 30, 31 y 32 del servicio de mantenimiento el 2 de agosto de 2021, la comisión de control evidenció la **falta de limpieza de la calzada**, **de perfilado y de limpieza en obras de arte, tales como: cunetas y alcantarillas obstruidas por material granular**, hecho que se dejó constancia en el Acta de visita de control, suscrita por la comisión de control, el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura y el analista técnico de la Entidad; así como, por el asistente técnico de la residencia.

Estas situaciones evidenciadas relacionadas a actividades no realizadas de manera permanente, y en concordancia con el Plan de Trabajo, son detallados en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 10
Partidas de limpieza en la calzada y obras del drenaje del mantenimiento rutinario

	p. 0 = u					
Ítem	Partida					
MR-100	Conservación de calzada					
MR-101	Limpieza de calzada					
SECCIÓN 305	Perfilado de la superficie sin aporte de material					
MR-200	Limpieza de obras de drenaje					
MR-201	Limpieza de cunetas					
MR-202	Limpieza de alcantarillado					
(B)						

Fuente: Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

a. De la presencia de vegetación en el afirmado de la vía, situación relacionada a la actividad MR-101 Limpieza de calzada

De acuerdo al numeral 15.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Rutinario del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, la actividad MR-101 se define de la manera siguiente:

"(...) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, basuras y demás objetos (...)



Página 33 de 105

El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser: (...)

Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: arcillas, lodo, tierra vegetal, vegetación, excremento animales, basuras, desechos orgánicos.

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general es el siguiente:

4) Retirar de la calzada y de las bermas todos los materiales ya mencionados en la subsección 201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, vegetación y todo material extraño (...)

Sin embargo, durante la visita de inspección al servicio de mantenimiento se evidenció un (1) trayecto ubicado en el Tramo 32 el cual presenta vegetación en el eje lateral de la vía, el cual se detalla y menciona a continuación:

Cuadro n.º 11
Trayecto del afirmado de la vía del Tramo 32 con presencia de vegetación

Tramo	Nº	Estructura		gresiva m)	Longitud	Tipo de daño	Condición	
			Desde	Hasta	(m)			
32	1	Afirmado	0+480	0+510	30,00	Vegetación en el eje lateral de la vía	Presencia de vegetación en el afirmado de la vía	

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Fotografía n.º 29 Progresiva km 0+480 del Tramo 32 – Presencia de vegetación



Comentario: Tramo 32. Trayecto n.º 1 ubicado desde la progresiva 0+480 hasta la progresiva km 0+510 en el cual existe presencia de vegeación en la vía.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

mado digitalmente por DUEÑAS RNAQUE Teodoro FAU 20131378 tivo: Doy Visto Bueno

Página 34 de 105

 De la presencia de deterioros tipo encalaminado en el afirmado de la vía, situación relacionada a la actividad SECCIÓN 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material

De acuerdo al numeral 15.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Rutinario del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento, la actividad SECCIÓN 305 Perfilado de la superficie sin aporte de material queda definida de la manera siguiente:

"(...) DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la vía.

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía.

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general es el siguiente:

(...)


5) Realizar la compactación del material del afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, con lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción vigente (...)

(...)

Sin embargo, durante la visita de inspección al Servicio de mantenimiento se evidenció la existencia de tres (3) trayectos que presentan deterioros tipo encalaminado en el afirmado de la vía, dos (2) de ellos ubicados en el Tramo 30 y el restante en el Tramo 32, mismos que se detallan y muestran a continuación:

Cuadro n.º 12

Trayecto del afirmado de la vía del tramo 30 y 32 con deformaciones

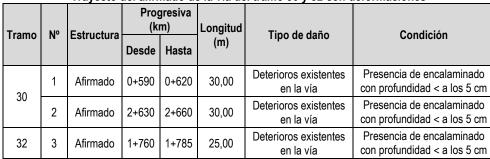

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.



Página 35 de 105

Fotografía n.º 30 Progresiva km 0+590 a la km 0+620 del Tramo 30 – Presencia de deterioros



Fotografía n.º 1: Tramo 30. Trayecto ubicado desde la progresiva km 0+590 hasta la progresiva km 0+620 en el cual existe encalaminado en la vía.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.° 31 Progresiva km 2+630 a la km 2+660 del Tramo 30 – Presencia de deterioros



Fotografía n.º 2: Tramo 30. Trayecto ubicado desde la progresiva km 2+630 hasta la progresiva km 2+660 en el cual existe encalaminado en la vía.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.° 32 Progresiva km 0+770 a la km 0+790 del Tramo 32 – Presencia de deterioros



Fotografía n.º 3: Tramo 32. Trayecto ubicado desde la progresiva 0+770 hasta la progresiva km 0+790 en el cual existe encalaminado en la vía.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

c. De la falta de limpieza de cunetas, situación relacionada a la actividad MR-201 Limpieza de cunetas.

De la revisión realizada a los documentos del Plan de Trabajo aprobado, se señala que no se evidenció información relacionada a las dimensiones de las cunetas consideradas durante los trabajos de su reconformación.





Página 36 de 105

No obstante, de acuerdo al Manual de Carreteras "Hidrología, hidráulica y drenaje"²¹ emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas en los márgenes de las carreteras cuyas características se señalan a continuación:

"(...)

Serán del tipo triangular, trapezoidal o rectangular, siendo preferentemente de sección triangular, donde el ancho es medido desde el borde de la rasante hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. La profundidad es medida verticalmente desde el nivel del borde de la rasante al fondo o vértice de la cuneta.

(...)

Estas características, conforme al citado manual dependerán de diferentes factores como la geográfica del lugar y las precipitaciones registradas en ellas, indicándose al respecto dimensiones mínimas detalladas en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 13 Dimensiones mínimas de cunetas según el MTC

Región	Profundidad (D) (metros)	Ancho (A) (metros)
Seca (<400 mm/año)	0,20	0,50
Lluviosa (De 400 a <1600 mm/año)	0,30	0,75
Muy Iluviosa (De 1600 a <3000 mm/año)	0,40	1,20
Muy Iluviosa (>3000 mm/año)	0,30 *	1,20

^{*} Sección trapezoidal con un ancho mínimo de fondo de 0,30.

Fuente: Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito-MTC.

Elaborado: Adaptado por Comisión de Control.

Asimismo, De acuerdo al numeral 15.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Rutinario del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, la actividad MR-201 Limpieza de cunetas se define de la manera siguiente:

"(...) MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con la finalidad de eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, siendo por tanto un trabajo permanente que, por lo general, se realiza manualmente.

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general, es el siguiente:

(...)

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos similares. (...)

Sin embargo, a pesar de las dimensiones mínimas antes señaladas conforme consta en el Acta de visita de control, durante la inspección a los tramos 30, 31 y 32 del Servicio de mantenimiento, se advirtió que existen diferentes travectos de la vía que presentan cunetas

ado digitalmente por DUEÑAS NAQUE Teodoro FAU 20131378

-

²¹ Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 20-211-MTC/14 de 12 de setiembre de 2011.



Página 37 de 105

colmatadas por sedimentos, vegetación y derrumbes que no cumplen con tener las dimensiones mínimas. Los trayectos de los tramos 30, 31 y 32 que presentan lo expuesto se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 14
Cunetas colmatadas y afectadas por gravas y material granular

T	No	F-4	Progres	siva km	Longitud	Tino do dos	Condición
Tramo	N°	Estructura	Desde	Hasta	(m)	Tipo de daño	Condición
	1	Cuneta	0+280	0+300	20,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida
	2	Cuneta	0+380	0+410	30,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida
	3	Cuneta	0+830	0+860	30,00	Colmatada por gravas y piedras transportadas	Parcialmente obstruida
31	4	Cuneta	0+980	0+990	10,00	Colmatada por sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	5	Cuneta	2+610	2+760	150,00	Colmatada por gravas y piedras transportadas	Totalmente obstruida
	6	Cuneta	2+790	2+820	30,00	Colmatada por gravas y piedras transportadas	Totalmente obstruida
	7	Cuneta	4+640	4+660	20,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida
1 Cuneta 0+040 0+070		30,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida			
	2	Cuneta	0+130	0+160	30,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida
	3	Cuneta	0+240	0+250	10,00	Colmatada por gravas y material granular transportados	Parcialmente obstruida
	4	Cuneta	0+380	0+400	20,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	5	Cuneta	0+480	0+510	30,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	6	Cuneta	0+680	0+700	20,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
32	7	Cuneta	0+760	0+780	20,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
32	8	Cuneta	1+160	1+220	60,00	Colmatada por gravas y piedras transportadas	Totalmente obstruida
	9	Cuneta	1+420	1+460	40,00	Colmatada por gravas y piedras transportadas	Totalmente obstruida
	10	Cuneta	1+785	1+800	15,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	11	Cuneta	3+210	3+225	15,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Totalmente obstruida
	12	Cuneta	3+690	3+710	20,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	13	Cuneta	3+985	4+425	40,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida
	14	Cuneta	6+590	6+610	20,00	Colmatada por material granular y sedimentos transportados	Parcialmente obstruida



Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 17 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Fotografía n.º 33 Progresiva km 0+280 – km 0+300 del Tramo 31 – Cuneta colmatada por grava y material granular



Comentario: Tramo 31. Cuneta ubicada entre las progresiva km 0+280 – km 0+300, colmatada por grava y material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021

Fotografía n.º 34 Progresiva km 0+830 – km 0+860 del Tramo 31 Cuneta colmatada por grava y piedras transportadas



Comentario: Tramo 31. Cuneta ubicada entre las progresiva km 0+830 – km 0+860, colmatada por grava y piedras transportadas.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 35 Progresiva km 0+980 – km 0+990 del Tramo 31 – Cuneta colmatada por sedimentos transportados



Comentario: Tramo 31. Cuneta ubicada entre las progresiva km 0+980 – km 0+990, colmatada por sedimentos transportados.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 36 Progresiva km 4+640 – km 4+660del Tramo 31 – Cuneta colmatada por grava y material granular



Comentario: Tramo 31. Cuneta ubicada entre las progresiva km 4+640 – km 4+660, colmatada por grava y material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021



Fotografía n.º 37 Progresiva km 0+680 – km 0+700 del Tramo 32 – Cuneta colmatada por material granular y sedimentos transportados



Comentario: Tramo 32. Cuneta ubicada entre las progresiva km 0+680 – km 0+700, colmatada por material granular y sedimentos transportados.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021

Fotografía n.° 38 Progresiva km 0+760 – km 0+780del Tramo 32 Cuneta colmatada por material granular y sedimentos transportados



Comentario: Tramo 32. Cuneta ubicada entre las progresiva km 0+760 – km 0+780, colmatada por material granular y sedimentos transportados.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021

Fotografía n.° 39 Progresiva km 3+210 – km 3+225 del Tramo 32 – Cuneta colmatada por material granular y sedimentos transportados



Comentario: Tramo 32. Cuneta ubicada entre las progresiva km 3+210 – km 3+225, colmatada por material granular y sedimentos transportados.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 40 Progresiva km 3+690 – km 3+710del Tramo 32 – Cuneta colmatada por material granular



Comentario: Tramo 32. Cuneta ubicada entre las progresiva km 3+690 – km 3+710, colmatada por material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021



Página 40 de 105

De la limpieza de alcantarillas, trabajo relacionado a la actividad MR-202 Limpieza de alcantarilla.

De acuerdo al numeral 15.00.- Especificaciones Técnicas Mantenimiento Rutinario del Plan de Trabajo la actividad MR-202 Limpieza de alcantarillas consiste en:

"(...) MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN:

Consiste en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general es el siguiente:

(...)

2. Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.

"(...) en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través de la alcantarilla (...)" ello con la intención de brindar un adecuado funcionamiento a las alcantarillas. (..)

Aclarado ello, conforme a la lámina "PS-01" del plano "Señalización" del Plan de Trabajo las únicas cuatro (4) **alcantarillas** existentes en el servicio de mantenimiento se encuentran ubicadas en el Tramo 30, las cuales fueron inspeccionadas por la comisión de control advirtiéndose que **tres (3) de ellas se encuentran parcialmente obstruidas con vegetación, tierra y piedras.** Lo expuesto se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 15
Alcantarillas obstruidas y con superficie libre ubicadas en el Tramo 30

Tramo	NIO	Ectructura	Progresiva	Coord	lenadas	Situación evidenciada	Condición
Haillo	ramo Nº Estructura Progresiva Es		Este (m)	Norte (m)	Situacion evidenciada	Condicion	
	1	Alcantarilla	km 0+623	0544826	8586860	Colmatada con piedras y material granular arrastrado	Parcialmente obstruida
30	2	Alcantarilla	km 1+170	0544982 8587367		Colmatada con piedras y material granular arrastrado	Parcialmente obstruida
	3	Alcantarilla	km 1+737	0545150	8587874	Colmatada con piedras y material granular arrastrado	Levemente obstruida
	4	Alcantarilla	-	0545145	8588366	Se encuentra descolmatada	Superficie libre

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.



Fotografía n.º 41 Progresiva km 0+623 del Tramo 30 – Alcantarilla parcialmente colmatada



Comentario: Alcantarilla ubicada en la progresiva 0+623 del Tramo 30, la cual se encuentra parcialmente colmatada con piedras y material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 42 Progresiva km +170 del Tramo 30– Alcantarilla parcialmente colmatada



Comentario: Alcantarilla ubicada en la progresiva 1+170 del Tramo 30, la cual se encuentra parcialmente colmatada con piedras y material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 43 Progresiva km 1+740 del Tramo 30 – Alcantarilla parcialmente colmatada



Comentario: Alcantarilla ubicada en la progresiva km 1+740 del Tramo 30, la cual se encuentra levemente colmatada con material granular.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.

Fotografía n.º 44 Progresiva km 2+210 del Tramo 30 – Alcantarilla parcialmente colmatada



Comentario: Alcantarilla ubicada en la progresiva km 2+210 del Tramo 30, la cual se encuentra libre de obstrucciones.

Fuente: Acta de inspección física, suscrita el 3 de agosto de 2021.



Página 42 de 105

De lo expuesto en lo literales a, b, c y d, se evidencia <u>que el contratista no viene realizando de</u> <u>manera permanente los trabajos de mantenimiento rutinario en el camino vecinal y sin considerar las especificaciones técnicas del Plan de Trabajo y los Términos de Referencia,</u> lo cual no garantiza la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro.

Finalmente, conforme lo establecido en los Términos de Referencia, el contratista es responsable de la calidad del servicio, cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el cumplimiento del contrato durante el plazo otorgado

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

 Resolución Ministerial n.º 0339-2020-MTC/01.02 que aprueba los Formatos de Términos de Referencia, de 26 de junio de 2020.

"6. ALCANCES DEL SERVICIO A CONTRATAR

(...)

El presente servicio consta de la ejecución de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario.

6.3 FASE III: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

(...)

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene, como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de la vía contratada, llevándola a ejecutar el servicio que será requerido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecución del mantenimiento rutinario.

Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que se ejecutarán de acuerdo a la normativa técnica que corresponda.

La ejecución de las actividades verificadas por la inspección (o la Entidad, en sus controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la Entidad.

(…)

 Plan de Trabajo del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba – Huancavelica", aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 0227-2020-MPA-GM/DMRD de 7 de octubre de 2020.

"15.00.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO RUTINARIO (...)

MR-201 LIMPIEZA DE CALZADA

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas, con herramientas manuales, de tal manera que permanezca libre de obstáculos, basuras y demás objetos que caigan y/o sean arrojados en ella.

ado digitalmente por DUEÑAS NAOUE Teodoro FAU 20131378 vo: Doy Visto Bueno a: 21-09-2021 09:44:59 -05:00



Página 43 de 105

El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos, y pueden ser:

Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminarían la capa de rodadura: arcillas, lodo, tierra vegetal vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos.

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONTRUCCIÓN

El procedimiento general ese el siguiente:

(...)

4) Retirar de la calzada y de las bermas todos lo materiales ya mencionados en la subsección 201.1 de la presente especificación, como las basuras, piedras, sedimentos, vegetación y todo material extraño y colocarlas en sitios de acojo. Bajo ninguna circunstancia se deberán dejar rocas o piedras obre las bermas.

(...

SECCIÓN 305 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la conformación y compactación del material superficial de la plataforma de la vía.

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones optimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía.

(…)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general, es el siguiente:

(...)

- Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear lo cabezales de las alcantarillas.
- 5) Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, con lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente (...)
- 6) Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7.5 cm.

(...)

MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con la finalidad de eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, siendo por tanto un trabajo permanente que, por lo general, se realiza manualmente.

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general, es el siguiente:

(...

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos similares.

(...)



Página 44 de 105

MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN:

Consiste en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.

(...

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN:

El procedimiento general es el siguiente:

(...)

2. Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.

(...)

Las situaciones expuestas podrían afectar la conservación de la vía, así como, al logro de los objetivos del servicio y la seguridad y transitabilidad de los usuarios.

3. EL CONTRATISTA EJECUTÓ ACTIVIDADES DE LA CAPA DE RODADURA SIN HABER ACREDITADO SU CALIDAD A TRAVÉS DE PRUEBAS DE DENSIDAD EN LAS FRECUENCIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVA, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

De acuerdo al numeral 5 "Informe de canteras y fuentes de agua" del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, se propuso el uso y explotación del material granular de tres (3) canteras diferentes para los tramos 30, 31 y 32 del servicio de mantenimiento, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 16
Canteras propuestas en el Plan de Trabajo por el contratista

	Del tramo	De las canteras					
Nº	Denominación	nación Denominación Progresiva		Acceso	Coordenadas		
IN	Denominación			Acceso	Este (m)	Norte (m)	
30	Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa)	Cantera 1	1+660	Acceso al pie de la carretera	0525865	8587083	
31	Emp. HV-759 (Villamantaro) a	Cantera 2	5+000	Acceso al pie de la carretera	0545572	8590840	
31	Emp. R01 (Huachaypampa)	Cantera 3	2+560	Acceso al pie de la carretera	0546343	8590889	

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 19 de mayo de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Al respecto, en las conclusiones y recomendaciones señaladas en el referido informe de canteras, se indicó lo siguiente:

"(...)

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. El presente estudio se ha desarrollado con la finalidad de investigar las características físicomecánicas de los materiales que componen las canteras, con el propósito de establecer el uso de cada una de ellas, en las actividades del mantenimiento vial propuesto.

(...)

- 10.2. Para Rellenos (Capa Nivelante), los materiales que cumplen especificaciones y están propuestos para su empleo, son los siguientes:
- Cantera C-01 km 02+770.
- Cantera C-02 km 05+000.
- Cantera C-03 km 02+560.

(...)"





Página 45 de 105

Asimismo, adjunto al señalado informe se presentó el "Estudio de canteras para el Servicio de mantenimiento", documento en el cual se expuso los ensayos²² sometidos al material granular de las tres (3) canteras propuestas por el contratista. Este estudio se muestra a continuación:

Imagen n.° 3
Estudio de canteras para el Servicio de mantenimiento



Fuente: Informe de canteras y fuentes de agua del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento. Elaborado por: Comisión de control.

Posteriormente, ya durante la ejecución de la Fase II del servicio de mantenimiento, a través de las cartas n.ºs 008 y 012-2020-RL/CONSORCIO VIAL CURI/Sacc de 5 de noviembre de 2020 y 3 de diciembre de 2020, respectivamente, el contratista presentó las valorizaciones de servicio n.ºs 1 y 2, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2020, en los cuales valorizó

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

Municipalidad Provincial de Acobamba, Huancavelica



Los ensayos sometidos al material granular de las cinco (5) canteras fueron los siguientes: Ensayo abrasión de ángeles (ASTM C-131), Determinación del equivalente de arena (ASTM D-2419), Proctor modificado (ASTM D-1557) y Ensayo de análisis granulométrico (NTP 339.128).

Página 46 de 105

al 100% la ejecución de la actividad 02.02: Material granular de cantera e=0,15 cm, adjuntando al respecto el "Estudio de canteras para el Servicio de mantenimiento", presentado anteriormente en el Plan de Trabajo; y los "Certificados de ensayos de densidad", los cuales fueron también presentados por el contratista en el Informe final de la Fase II del servicio de mantenimiento, remitido a la Entidad mediante carta n.º 005-2020-RL/CONSORCIO VIAL CURI/Sacc de 4 de marzo de 2020.


Sin embargo, de la revisión a los "Certificados de ensayos de densidad" presentados con respecto al afirmado conformado en la Fase II del servicio de mantenimiento, la comisión de control evidenció que existen trayectos de los tramos 30, 31 y 32 de los cuales se presentaron certificados de ensayos de densidad cada 250 y 500 metros entre progresiva y progresiva, lo cual se detalla a continuación:

a. Del tramo 30: Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta. Carretera (Manantialpampa)

De acuerdo al Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, el Tramo 30 del Servicio de mantenimiento consta de 2,76 km en el cual se realizó la conformación de la capa de rodadura de 0,15 cm. Al respecto de ello se evidenció que los "Certificados de ensayos de densidad" de la progresiva km 0+000 a la progresiva km 1+500 fueron realizados cada 500 m., y que desde la progresiva km 2+000 hasta la progresiva km 2+750 se realizaron cada 250 m. Lo expuesto se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 17
Certificados de ensayos de densidad presentados para el Tramo 30

	Del tramo	Del certif	ficado		Muest	ra	
N°	Denominación	N°	Fecha	Denominación	Progresiva	Distancia	Frecuencia de ensayo ²³ :
		001/Danaidad/	03/11/2020	P-01	0+000		_
		Pta. Carretera		P-02	0+500	500 m	1 cada
	Emp. HV-751			P-03	1+000		246 m3
30	(Yacuraquina) a			P-04	1+500		
30	Pta. Carretera			P-01	2+000		
	(Manantialpampa)		30/11/2020	P-02	2+250	250 m	1 cada
			30/11/2020	P-03	2+500		123 m3
				P-04	2+750		

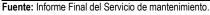

Elaborado por: Comisión de control.

b. Del tramo 31: Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp. R01 (Huachaypampa)

De acuerdo al Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento, el Tramo 31 del Servicio de mantenimiento consta de 7,28 km en el cual se realizó la conformación de la capa de rodadura de 0,15 cm. Al respecto de ello se evidenció que los "Certificados de ensayos de densidad" de la progresiva km 4+500 a la progresiva km 7+000 fueron realizados cada 500 m., y que desde la progresiva km 0+020 hasta la progresiva km 4+000 se realizaron cada 250 m. Lo expuesto se detalla en el cuadro siguiente:

ado digitalmente por DUEÑAS NAQUE Teodoro FAU 20131378 vo: Doy Visto Bueno

²³ Ancho promedio: 4,39m según numeral 11.00.- Metrados del Plan de Trabajo; espesor de 0,15m.



Página 47 de 105

Cuadro n.º 18
Certificados de ensayos de densidad presentados para el Tramo 31


	Del tramo	Del certif	ficado	•	Muest	ra	
N°	Denominación	N°	Fecha	Denominación	Progresiva	Distancia	Frecuencia de ensayo ²⁴ :
				P-01	4+500		-
		001/Densidad/		P-02	5+000		
		Noviembre	03/11/2020	P-03	5+500	500 m	1 cada
		/2020	00/11/2020	P-04	6+000	300 111	274 m3
		72020		P-05	6+500		
				P-06	7+000		
				P-01	0+020		
				P-02	0+250		
				P-03	0+500		
	Emp. HV-759			P-04	0+750		
	(Villamantaro) a			P-05	1+000		
31	Emp. R01			P-06	1+250		
	(Huachaypampa)			P-07	1+500		
	(Hadona)pampa)	001/Densidad/		P-08	1+750		1 cada
		Noviembre	30/11/2020	P-09	2+000	250m	154 m3
		/2020		P-10	2+250		1041110
				P-11	2+500		
				P-12	2+750		
				P-13	3+000	-	
			-	P-14	3+250		
				P-15	3+500		
				P-16	3+750		
				P-17	4+000		

Fuente: Informe Final del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

c. Del tramo 32: Emp. HV-760 (Rosarioccasa) – Huachaypampa – Emp. HV-758

De acuerdo al Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento, el Tramo 32 del servicio de mantenimiento consta de 7,58 km en el cual se realizó la conformación de la capa de rodadura de 0,15 cm. Al respecto de ello se evidenció que los "Certificados de ensayos de densidad" de la progresiva km 0+020 a la progresiva km 5+500 fueron realizados cada 500 m., y que desde la progresiva km 5+750 hasta la progresiva km 7+500 se realizaron cada 250 m. Lo expuesto se detalla en el cuadro siguiente:

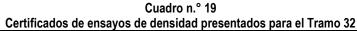

	Del tramo	Del certificado)	De la Muestra			
N°	Denominación	N°	Fecha	Denominación	Progresiva	Distancia	Frecuencia de ensayo ²⁵ :
			03/11/2020	P-01	0+020		
		001/Densidad/Noviembre		P-02	0+500	500 m	
	Emp. HV-760			P-03	1+000		
32	(Rosarioccasa) -			P-04	1+500		1 cada
32	Huachaypampa	/2020	03/11/2020	P-05	2+000		301 m3
	– Emp. HV-758			P-06	2+500		
				P-07	3+000		
				P-08	3+500		

²⁴ Ancho promedio: 4,39m según numeral 11.00.- Metrados del Plan de Trabajo; espesor de 0,15m.



Ancho promedio: 4,39m según numeral 11.00.- Metrados del Plan de Trabajo; espesor de 0,15m.



Página 48 de 105

			P-09	4+000		
			P-10	4+500		
			P-11	5+000		
			P-12	5+500		
			P-01	5+750		
			P-02	6+000		
			P-03	6+250		
001/Densidad/Noviembre	001/Densidad/Noviembre	30/11/2020	P-04	6+500	250 m	1 cada
	/2020		P-05	6+750	250 111	144 m3
			P-06	7+000		
			P-07	7+250		
			P-08	7+500		

Fuente: Informe Final del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

Cabe señalar que la calidad de los agregados de las canteras está dada por el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas de acuerdo al uso que se propone. Asimismo, la buena calidad de los trabajos depende de que se efectúe un control permanente y oportuno de los parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución del servicio (proceso constructivo). Respecto a ello el numeral 03.01 y 03.02 del Manual de Carreteras: Manual o Conservación Vial²⁶ establece lo siguiente:

"(...)

03.01 Generalidades

Todos los materiales necesarios para la conservación vial serán suministrados por el ejecutor, teniendo en cuenta que los materiales <u>deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos</u> en estas especificaciones y requerimientos establecidos en el expediente técnico del proyecto. (...)

Los materiales suministrados por el ejecutor, deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Asimismo, deberán contar con la aprobación del supervisor (...)

03.02 Certificación de calidad

(...)

Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción, transporte (...)

Esta disposición no impide que la supervisión solicite al contratista, como responsable de la calidad de la obra, <u>la ejecución de pruebas confirmatorias en cualquier momento en cuyo caso si se encuentra que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán rechazados estén instalados o no.</u> Las copias de los certificados de calidad del fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al supervisor.

(...)"

Asimismo, con respecto al número mínimo de pruebas de densidad en campo a realizarse el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción²⁷ establece que se debe realizar un ensayo cada 250m³ lo siguiente:

"(...)

b. Calidad de los materiales

(...

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se tomarán, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la Tabla 301-02.



Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 08-2014-MTC/14 de 27 de marzo de 2014, modificado mediante Resolución Directoral n.º 05-2016-MTC/14 de 25 de febrero de 2016.

 $^{^{\}rm 27}$ Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013.

Página 49 de 105

Tabla 301-02 Ensayos y Frecuencias

Material o	Propiedades y	Método de	Norma	Norma	Frecuencia (1)	Lugar de
producto	Características	ensayo	ASTM	AASHTO	Trecuencia (1)	muestreo
	Granulometría	MTC E 204	C 136	T27	1 cada 750 m3	Cantera (2)
	Límites de Consistencia	MTC E 111	D 4318	T89	1 cada 750 m3	Cantera (2)
A.G.,	Abrasión Los Ángeles	MTC E 207	C 131	T96	1 cada 2.000 m3	Cantera (2)
Afirmado	CBR	MTC E 132	D 1883	T193	1 cada 2.000 m3	Cantera (2)
-	Densidad – Humedad	MTC E 115	D 1557	T180	1 cada 750 m3	Pista
	Compactación	MTC E 117 MTC E 124	D 1556 D 2922	T191 T238	1 cada 250 m3	Pista

(...)

En este sentido, de acuerdo a los párrafos precedentes se advierte que el contratista no habría realizado la totalidad de los "Certificados de ensayos de densidad" relacionados a los tramos 31 y 32 del servicio de mantenimiento, puesto que, al tomar muestras cada 500m, se logran frecuencias y cantidades de ensayos menores a los requeridos, tal como se muestra en el siguiente detalle:

Cuadro n.º 20 Frecuencia de ensayos presentados y frecuencia de ensayos requeridos

	Tramo	., о о р	Ensayos rea	lizados	Ensayos req	ueridos
N°	Denominación	Fecha	Frecuencia	Cantidad	Frecuencia	Cantidad
30	Emp. HV-751 (Yacuraquina) a Pta.	03/11/2020	1 cada 246 m ³	4	1 cada 250 m ³	4
Carretera (Manantialpampa)	30/11/2020	1 cada 123 m ³	4	1 cada 250 m³	2	
31	Emp. HV-759 (Villamantaro) a Emp.	03/11/2020	1 cada 274 m³	6	1 cada 250 m³	7
31	R01 (Huachaypampa)	30/11/2020	1 cada 154 m³	17	1 cada 250 m ³	11
32	Emp. HV-760 (Rosarioccasa) –	03/11/2020	1 cada 301 m ³	12	1 cada 250 m ³	15
32	Huachaypampa – Emp. HV-758.	30/11/2020	1 cada 144 m³	8	1 cada 250 m ³	5



Elaborado por: Comisión de control.

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

 Manual de Carreteras - "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción - EG-2013", aprobado por Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013, publicada el 7 de agosto de 2013.

"Sección 301 Afirmados

301.01 Descripción

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidas en forma natural o procesados, debidamente aprobados, con o sin adición de estabilizadores de suelos, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes, en conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en el Proyecto y aprobados por el Supervisor, y teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

(...)



Página 50 de 105

301.02 Materiales

Para la construcción de afirmados (...) se utilizarán materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales (...).

(...)

301.10 Aceptación de los trabajos

a. Controles

Según lo indicado en la Subsección 400.07

b. Calidad de los materiales

De cada procedencia de los materiales a utilizarse y para cualquier volumen previsto se tomarán, cuatro muestras para los ensayos y frecuencias que se indican en la Tabla 301-02.

Tabla 301-02 Ensayos y Frecuencias

Material o producto	Propiedades y Características	Método de ensayo	Norma ASTM	Norma AASHTO	Frecuencia (1)	Lugar de muestreo
,	Granulometría	MTC E 204	C 136	T27	1 cada 750 m3	Cantera (2)
	Límites de Consistencia	MTC E 111	D 4318	T89	1 cada 750 m3	Cantera (2)
	Abrasión Los Ángeles	MTC E 207	C 131	T96	1 cada 2.000 m3	Cantera (2)
Afirmado	CBR	MTC E 132	D 1883	T193	1 cada 2.000 m3	Cantera (2)
	Densidad – Humedad	MTC E 115	D 1557	T180	1 cada 750 m3	Pista
	Compactación	MTC E 117 MTC E 124	D 1556 D 2922	T191 T238	1 cada 250 m3	Pista



Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en la Subsección 301.02.

Durante la etapa de producción, el Supervisor examinará las descargas a los acopios y ordenará el retiro de los materiales que presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo especificado.

c. Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto. La distancia entre el eje del Proyecto y el borde de la berma, no será inferior a la señalada en los planos. Este, además, deberá efectuar las siguientes comprobaciones:

1. Compactación

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Tabla 301-02 y los tramos por aprobar se definirán sobre la base de un mínimo de 6 determinaciones de densidad. Los sitios para las mediciones se elegirán al azar, con la aprobación del Supervisor.

(...)



Página 51 de 105

Sección 400. Disposiciones Generales

(…)

a. Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos en la Subsección 400.02 y en la respectiva especificación.
- Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado de los tramos de prueba.
- Ejecutar ensayos de compactación.
- Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa por partículas de tamaño superior al máximo especificado, siempre que ello sea necesario. Este control se realizará en el espesor de capa realmente construida.

(...)

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los programas de trabajo.

(...)

 Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial aprobado mediante Resolución Directoral n.º 08-2014-MTC/14, modificado por la Resolución Directoral n.º 05-2016-MTC/14 de 25 de febrero de 2016 y publicada el 1 de abril de 2016, que incorpora el documento denominado "Parte 4 - Mantenimiento Rutinario Manual en Caminos Vecinales o Rurales por parte de los Gobiernos Locales".

"Sección 03 Control de Materiales 03.01 Generalidades

Todos los materiales necesarios para la conservación vial serán suministrados por el ejecutor, teniendo en cuenta que los materiales <u>deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos</u> en estas especificaciones y requerimientos establecidos en el expediente técnico del proyecto. (...)

Los materiales suministrados por el ejecutor, deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. <u>Asimismo, deberán contar con la aprobación del supervisor</u> y serán rechazados por éste cuando no cumplan los controles de calidad correspondientes.

03.02 Certificación de calidad

(...)

Así mismo los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento, así como las medidas de seguridad a ser tenidas en cuenta (...)

Esta disposición no impide que la supervisión solicite al contratista, como responsable de la calidad de la obra, <u>la ejecución de pruebas confirmatorias en cualquier momento en cuyo caso si se encuentra que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán rechazados estén instalados o no.</u> Las copias de los certificados de calidad del fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al supervisor.

(...)"





Página 52 de 105

 Formatos de Términos de Referencia según artículo 29 del Decreto de Urgencia n.º 070-2020, aprobados mediante Resolución Ministerial n.º 0339-2020-MTC/01.02 de 26 de junio de 2020

"(...) 7. CONCLUSIONES

(...)

 La buena calidad depende que se efectué un Control permanente y oportuno de los parámetros de calidad de los materiales antes y durante la ejecución (proceso constructivo). Por lo tanto, deberían aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y procedimientos utilizados en Ingeniería para la explotación de Bancos de Materiales (Canteras), fundamentalmente teniendo siempre en consideración la variabilidad horizontal y vertical que presentan las mismas por su origen, así como el control permanente de las propiedades físico – mecánicas de los materiales de aporte en relación con los volúmenes explotados.

(...)"

El hecho expuesto no garantiza la calidad de los trabajos y puede afectar el cumplimiento de los objetivos del servicio de mantenimiento.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control "Actividades de conservación periódica y mantenimiento rutinario al mes de julio de 2021", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La información y documentación del presente informe, se sustentan en la visita de inspección y acta firmada por los representantes de la Entidad, representante del contratista y la comisión de control, la evidencia fotográfica y en la documentación e información obtenida, lo cual ha sido señalado en el numeral IV de la información respecto a la actividad de la visita y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS



Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la comisión de control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control "Actividades de conservación periódica y mantenimiento rutinario al mes de julio de 2021", se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Acobamba el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al hito de control "Actividades de conservación periódica y mantenimiento rutinario al mes de julio de 2021", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del citado servicio.



Página 53 de 105

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Acobamba, que debe comunicar a la Contraloría General de la República, con atención a la Subgerencia de Atención de Denuncias, a través de su Mesa de Partes Virtual, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Hito de Control.

Lima, 21 de Setiembre de 2021



Firmado digitalmente por DUEÑAS SERNAQUE Teodoro FAU 20131378972 sr Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21-09-2021 10:01:13 -05:00

Documento firmado digitalmente Sandra Maria Cajamalqui Lopez Supervisor Comisión de Control

Documento firmado digitalmente Teodoro Dueñas Sernaqué Jefe de comisión Comisión de Control

Documento firmado digitalmente

Aldo Omar Bautista Echazú (e) Subgerente de Atención de Denuncias Contraloría General de la República



Página 54 de 105

APÉNDICE Nº 1

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE HITO DE CONTROL

- 1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LA FASE II: MANTENIMIENTO PERIÓDICO, A PESAR QUE LAS ACTIVIDADES DE SEÑALIZACIÓN NO SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD Y NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ASÍ COMO, LA CAPA DE RODADURA PRESENTA DETERIOROS Y MATERIAL GRANULAR CON PARTÍCULAS QUE SUPERAN EL DIÁMETRO MÁXIMO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.
- 2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE, EL CAMINO VECINAL PRESENTA ENCALAMINADO Y VEGETACIÓN EN LA VÍA, CUNETAS COLMATADAS Y ALCANTARILLAS OBSTRUIDAS; AFECTANDO SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y A LA CONSERVACIÓN DE LA VÍA, ASÍ COMO, AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO Y LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS.
- 3. EL CONTRATISTA EJECUTÓ ACTIVIDADES DE LA CAPA DE RODADURA SIN HABER ACREDITADO SU CALIDAD A TRAVÉS DE PRUEBAS DE DENSIDAD EN LAS FRECUENCIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVA, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y PUEDE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

N°	Documento
1	"Acta de Visita de Control del Servicio de mantenimiento" de 3 de agosto de 2021

Página 55 de 105

APÉNDICE N° 2 ACTA DE VISITA DE CONTROL



SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

PÁGINA 1 DE 51

ACTA DE VISITA DE CONTROL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"

En el distrito de <u>Rosario</u>, provincia de Acobamba, región Huancavelica, siendo las <u>10:00</u> horas del día <u>02</u> de agosto de 2021, los auditores de la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloria General de la República, nos apersonamos al servicio de montenimiento objeto de la VC , acompañados de <u>representantes de la entida de y del Consorcio Vial Curi</u> a fin de inspeccionar u observar la ejecución del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del amino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba uancavelica"; mismos participantes que se detallan a continuación:

Representantes de la Municipalidad Provincial de Acobamba:

Nº	Item	Datos del funcionario / servidor
	Nombre completo	PAVEL FERNANDO MONTALVAN GIRON
1	DNI	70287822
	Cargo	GENENTE DE DESARROUS URBANO E INFRAES TRUCTURA
	Nombre completo	GISELA YAQUELINE LEGUIA HUAMAN
2	DNI	70293377
	Cargo	ANALISTA TECNICO
	Nombre completo	BBEL BITTETAIN CONVAKE
3	DNI	72526377
	Cargo	ASISTENTE TECNICO.


Representantes de la Contraloría General de la República:

N°	Item	Datos del funcionario / servidor
	Nombre completo	Teodoro Dueñas Sernaque
1	Código CGR	64943
	Cargo	Jefe de comisión de control
	Nombre completo	Joseph Jhonatan Zevallos Ayuque
2	DNI	10462
	Código CGR	Integrante de comisión de control

Como parte de la inspección al: "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramos del Sector V, distritos de Acobamba y Rosario, provincia de Acobamba - Huancavelica", se procedió a la inspección y verificación constatándose lo siguiente:

SECCIÓN I: ASPE	CTOS OBSERVADO	S		
Los aspectos	observados de l	la visita de ins	pección del servi	cio de mantenimi-
ento se deta	llan en los foi	matos nº 1,	2,4,57,8 00	livertos al orta
present C. Colo	" monar gve	Je realizaron	formatos por	cada uno de los
Trumo (NO	31, 32 y 30)	P		

Página 56 de 105

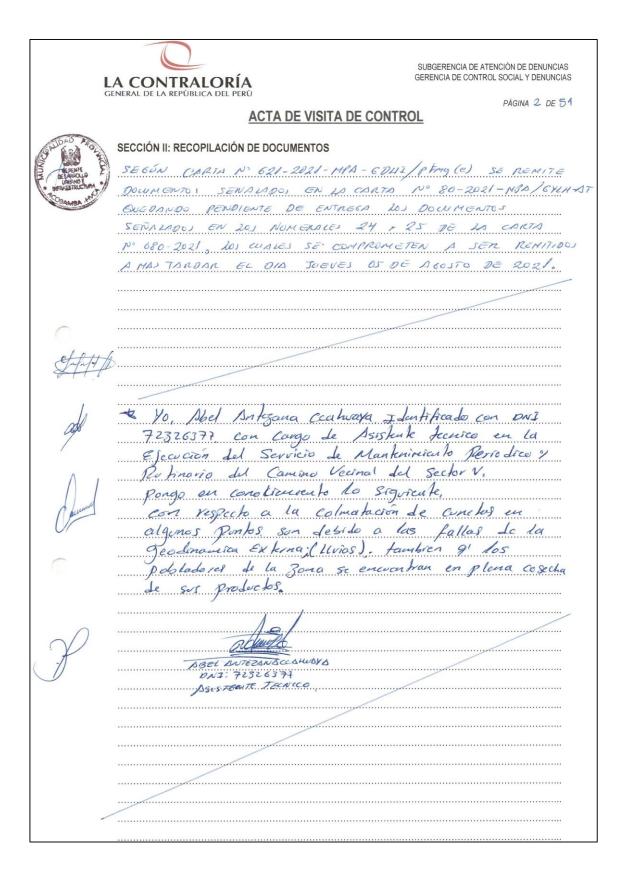

Página 57 de 105

	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	ACTA DE VISITA DE	PÁGINA 3 DE 51
	SECCIÓN III: COMENTARIOS U OBSERVACIONES BRIND	DADAS POR LA ENTIDAD
1		
10		
	SECCIÓN IV: COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE LO	OS AUDITORES
	Siendo las 16:10 horas del día 03 de agosto de 202º resultado formará parte de los papeles de trabajo correfirmado en señal de conformidad y voluntad propia de los General de la República. Se deja constancia que la visación y suscripción del preser adelanto de opinión ni pre juzgamiento, por lo que, no limit Sistema Nacional de Control.	espondientes, emitiéndose (01) un ejemplar, representantes de la entidad y la Contraloría ente documento, no es señal de conformidad ni
	Representantes de la Entidad sujeta a control:	۹.
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA Ing, Pakel F. Montalvan Girón	S GERMANN GISEN VALUELINE INCEMIERO CIVIL. CIP Nº 24 '859
	Nombre: PAULE FERMAND MANDLUDA GIAIN DNI: 70289822 Cargo: GRASHIE DE DESPANDLE UARNO E IN FRAGITA-CLURA	Nombre: GISELA YAQUELINE LEGUIA HUAHAN DNI: 70273377 Cargo: ANALISTA TECNICO
	Representantes de la Subgerencia de Atención de Denur	icias:
	Nombre: TEODORD DUEND, SERVIDEUE	Nombre: Joseph Levalles Ayuque
	DNI: 4/16/79/4 Cargo: Tero De COMUION	DNI: 71933643 Cargo: Integrante de comisión de control

Página 58 de 105

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 -4
				PÁGINA Nº 4 DE 51
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	AMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA Y	/ ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	F	ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC	os	TRAMO 30
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) NORTE (N)	8586415
	Hito Kilométrico Nº01	Yawraquina.	COTA (msnm)	-
	DE SÚ ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
	Describir: En funcionamiento, buen estado (Km oto	000).		
-520	S. Forest Merita Joseph San			
A	II. DE LA ESTRUCTURA			
10	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje	2500000000	of two	ODOEDWACIÓN
PROCESSINGS	17.0cm 25 12.0 25	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	1 2 3 4 8	Longitud (L) = 0.50 m	No se pui	ede evidenciar.
	21.0 2.0	Ancho (A)	A= No se pu	pe de eridenciar.
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se po	vedo evidenciar.
	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		,	
Jula 4	123 K	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
7-11	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m Form	a siguiente:
all	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m 0.19m	- 1
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	h=0.66m
A I	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
denum	K K	Pintura blanca y negra		anaranjada
/	1 1	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene u	n solo nivel.
	2 2	Grabado de progresivas	Si Tiene g	rabado "ko".
		Grabado de hito geografico	Si Tiene g	rabado "KO".
1	III. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales			
(b)	Describir	and the		
	Número de niveles del grabado del hito	kilométrico		
	-			
	Critaria: Descriptions II on openidade la passicada an el company	11 "Motrados mantenimiente naciódice"	dal Plan da Trobaia accoba	ado del mentenimiento
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numera: Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		

Página 59 de 105

	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL C	CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA	/ ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAM
		FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO
-	NOMBRE DEL SECTOR/CENTR		FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021
1) DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8587230
	Hito Kilométrico Nº 02	Manantial Pampa	COTA (msnm)	-
-	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
1	Describir: En funcionamiento, buen estado (Km 1+0	neal		
PALLU-U	En funcionamiento, oven es 1200 ckm 110).		
1	DE LA ESTRUCTURA			
GE STEN	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
BUFFFAESTR	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
DAMBA	25 12.0 25	Longitud (L) = 0.50 m	No Tiene	0.40m
	185 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	A - 1 - (A)	. 10	(777)
	1	Ancho (A)	A= No se puede evidenciar	(/////)
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No sole prede	0.40m
24/	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		I FALBERCA	
11.	12.5 K	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
- 1	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m	siguiente:
1	12.5		, to	$+\langle \cdot \rangle$
de	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.46m	
	12.5			0.16m
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	h=0.79m
/	2.3. Acabados			
- de		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	V V	Pintura blanca y negra	No Pintura	anaranjoda.
	4 4			
	77.5	Detalle progresivas (4 niveles)		a solo nivel.
	2 2	Grabado de progresivas	Si Prog. 11	K1" abado "K1".
			7	6 1 1/1×4"
		Grabado de hito geografico	Si Tiene gi	ababo KI.
) [III. OTROS ASPECTOS			
/	4.1. Observaciones finales Describir:			
	Número de niveles grabados del hito	Kilométrico.		
	No.			

Página 60 de 105

-				
				PÁGINA Nº 6 DE 51
	LA CONTRALORÍA			DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE CO	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	AMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA Y	ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO30
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8588158
	Hito Kilométrico Nº 03	Hanastial Pampa	COTA (msnm)	-
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir:			
TIDAL	En funcionamiento, buen estado (km 2 t	1000).		
Ser E				
SE SARE	II. DE LA ESTRUCTURA			
URBA	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
SAME	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
-	25 12.0 25	Longitud (L) = 0.50 m	No Forma Im	egular: T /////
	20 Chr.	Ah- (A)	A= No	0.42m \/////
*		Ancho (A)		
0 -	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se pue	
- Gulita	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		- create	
0/11		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	12.5 K	1	Forma .	sigurente:
1.	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m	T
all a	77.5cm 12.5			19m
age	12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	1-1-1
′	12.5		4. 1	0.16m
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No h = 0.8	1m
1	2.3. Acabados	1		
Shewel		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
W	K K	Pintura blanca y negra	No Pintura	anaranjada
/		- man a same y magne		
	77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene ur	solo nivel
	2 2		c. Tu	1 1 1/1/2"
		Grabado de progresivas		bodo "K2".
		Grabado de hito geografico	Si tiene gi	abado el "K2"
	III. OTROS ASPECTOS			
	4.1. Observaciones finales			
X	Describir:	T.		
	Número de niveles grabados del hito Kil	ométrico.		
-				
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	l 11 "Metrados mantenimiento periódico"	del Plan de Trabajo aproba	do del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	representantes de la Entidad y de la Cont	traloría General de la Repúl	olica.


Página 61 de 105

					PÁGINA Nº 7 DE 51
	LA CONTRALORÍA				DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL			ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAI	HUANCAVELICA"	, DISTRITOS I	DE ACOBAMBA Y	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	ORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTI		(DD/MM/AA)	02/08/2021
	Vauruguina	POBLADO	ESTE (E		0544702
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE COTA (8586750
	1. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	yawruquina	COTA	institu)	
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, buen estado . Se en	wentra instalada en	la progr	esiva Km	0 † 400.
	En funcionamiento, buen estaco. oc		, ,		
3 LOAD	II. DE LA ESTRUCTURA				
Taxes and the same of the same	2.1. Dado de anclaje				
# SPRAESTRUC	me and	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO		OBSERVACIÓN
AAR S	CMENTACION Fix = 140 kg/cm2\	Ancho (A) =	No	Forma	V//// To.39m
	09 0	Largo (L) =	No	triegu lar.	(///]
Gufafifi	Imagen referencial	Altura (h) (ras del dado base) =	/	No se po	vede evidenciar.
0111	III. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva				
	3.1. Soporte de senai preventiva	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO		OBSERVACIÓN
1,	0.50 A A	Tipo de material del soporte	Si	Tubogalva	anizado (fibrio) 21/2" Ø
age	ACABADO FINAL DE PINTAND EN FALAS DE 50um. CON ESSUA TE COLORES BLANCO Y NEOPO.	Altura del soporte (h) =	h	Altura	h = 1.85m
1	POSTE DE CONCRETO.	Pintura con esmalte	Si	-	
Carried	CIMENTACION TC = 340 kg/cmd VMP Imagen referencial	Fajas de color (detalle color)	Si	Franjas	blancas y negras.
7	3.2. Placa de fibra				
	HUDDOS 83/8"	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO		OBSERVACIÓN
	DIMERSON DE ACRES 2'11/8'	Tipo de material de panel	Si	Plancha	metálica
*		Espesor (e) =	Si	1.5 mm	
0	pt/5	Largo (L) =	Si	Tiene 0	.60m
<i>D</i> .	PLACE BERA DE VOPE, madern	Ancho (A) =	Si	Tiene (
	Imagen referencial	Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	Tiene 2 pe	or nos los cuales unen el pa ol soporte vertical.
	IV. OTROS ASPECTOS				
	4.1. Observaciones finales Describir: Haterial adhesivo utilizado como senali-	tica del panel.			
		1			
	Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en la sec del Manual de Carreteras.	cción 801 "Señales preventivas" de las	especificacio	nes técnicas ge	nerales para la construcción (EG-2013)
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	presentantes de la Entidad y de la Con	traloria Gen	eral de la Repúb	lica.

Página 62 de 105

NOMBRE DEL SECTORICENTRO POBLADO DENOMINACION DEL COMPONENTE LUGAR DENOMINADO NORTE (N) 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 0544967 05547647 0554760 ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTI	VAS		TRAI
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE LUGAR DENOMINADO NORTE (N) 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, buen estado . Se encuentra instalada en la progresiva Km 1+140. IL DE LLA ESTRUCTURA 2.1. Si Dado de anciaje DESCRIPCIÓN Ancho (A) = No se puede eviden No se puede eviden No se puede evidenció Ancho (A) = No se puede evidenció No se puede evidenció Tipo de material del soporte Si Tubo de ferro galvanizad Altura del soporte (h) = No se puede evidenció Tipo de material del soporte Si Tubo de ferro galvanizad Altura del soporte (h) = Si Frenjas blancas y neg. DESCRIPCIÓN Si Plancha metalica. Espesor (e) = Largo (L) = Si Tiene 0.60 m DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Si Tiene 0.60 m		ı∧ NO				(DD/MM/AA)	02/08/2021
DESCRIPCION II. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCION III. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCION III. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCION DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Altura (h) (ras del dado base) = No se puede evidencia Altura (h) (ras del dado base) = No se puede evidencia III. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Tipo de material del soporte (h) = DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Tipo de material del soporte (h) = DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Tipo de material del soporte (h) = DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Tipo de material del soporte (h) = DESCRIPCION SI / NO OBSERVACION Tipo de material del panel Si Planca y negular de material del panel Largo (L) = Si Tiene 0.60 m Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		1 1 - 4 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1	A LUCAR DEVICENADO	-	-	
LES SUESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estrado actual, funcionamiento) Describir En funcionamiento, buen estado . Se encuentra instalada en la progresiva km 1+140. ILEE LA ESTRUCTURA 2.1.51 Dado de anclaje DESCRIPCIÓN Ancho (A) = No se puede eviden Largo (L) = No se puede eviden No se puede eviden No se puede evidenció Altura (h) (ras del dado base) = No se puede evidenció Si Tubo de fierro galvanizad Altura del soporte (h) = Pintura con esmalte Si DESCRIPCIÓN Si Franjas blancas y negi 3.2. Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Si Plancha metalica. Espesor (e) = Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		0	-	111 110			7 - 1000
Describir En funcionamiento, buen estado. Se encuentra instalada en la progresiva km 1+140. IL DE LA ESTRUCTURA 2.1,5 Dado de anciaje DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Ancho (A) = No se puede eviden Largo (L) = No se puede evidenció Altura (h) (ras del dado base) = No se puede evidenció 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte Altura del soporte (h) = Si Tubo de freiro galvanizado Altura con esmalte Fajas de color (detalle color) 3.2. Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Espesor (e) = Si 1.5 mm Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FU	NCIONAMIENTO	1,111,111,111			
21.5 Dado de anciaje DESCRIPCIÓN Ancho (A) = No se puede eviden No se puede evidencia		Describir En funcionamiento, b		entra instalada en la prog	gresiva 1	cm 1+140).
Ancho (A) = No so puede eviden Largo (L) = No se puede evidencia Tipo de material del soporte Si Tubo de fierro galvanizad Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si Prenjas blancas y nego BESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Si Plancha metalica. Plancha metalica. Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60m	TOTAL STATE	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T					00000000
Largo (L) = No se puede evidenció Altura (h) (ras del dado base) = No se puede evidenció No se puede evidenció	lau.	7. M		DESCRIPCION	SI / NO		OBSERVACION
III. DE LOS ACCESORIOS 3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCIÓN Tipo de material del soporte Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del panel Si Plancha metalica. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Si Plancha metalica. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Si Plancha metalica. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Si Plancha metalica.	200	CMENTACION Fo = 140 kg/sm2		Ancho (A) =	/	No sepo	rede evidenciar
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Fajas de color (detalle color) SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN SI Franças blancas y nego DESCRIPCIÓN SI Franças blancas y nego DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Si Plancha metalica. Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m			E. S.	Largo (L) =	/	No se pu	ede evidenciar.
3.1. Soporte de señal preventiva DESCRIPCIÓN SÍ NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si Pranjas blancas y negri 3.2. Placa de fibra DESCRIPCIÓN SÍ NO OBSERVACIÓN Sí NO OBSERVACIÓN Pintura con esmalte Si Descripción Si No OBSERVACIÓN Si Franjas blancas y negri DESCRIPCIÓN Sí No OBSERVACIÓN Si No OBSERVACIÓN Si Plancha metalica . Espesor (e) = Si J.5 m m Largo (L) = Si Tiene 0.60 m	th	TERMA APISONALA 20	Imagen referencial	Altura (h) (ras del dado base) =		No sep	vede eridenciar.
DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN Tipo de material del soporte Si Tubo de frerro galvanizado Altura del soporte (h) = Dintura con esmalte Fajas de color (detalle color) Si Franjas blancas y negri DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIÓN SI NO OBSERVACIÓN SI NO OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN SI Franjas blancas y negri DESCRIPCIÓN SI Franjas blancas y negri DESCRIPCIÓN SI Plancha metalica. Espesor (e) = Largo (L) = Si Tiene 0.60 m	THE						
Tipo de material del soporte Si Tubo de fierro galvanizado Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si DE CONCRETO DE SALECO Imagen referencial Si Pranjas blancas y negri 3.2. Placa de fibra DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Si Plancha metalica. Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		3.1. Soporte de senal preventiv	/a	DECODIDATÓN	citho		ORSEDVACIÓN
Altura del soporte (h) = Si h = 1.67m Pintura con esmalte Si h = 1.67m Pintura con		0.50	A			Tubo do fre	
3.2. Place de fibra DESCRIPCIÓN SÍ /NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Espesor (e) = Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		150 050 -	COLORES BLANCO	Altura del soporte (h) =	51	h=1.6	tm
3.2. Place de fibra DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN SI/NO OBSERVACIÓN Tipo de material de panel Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		POSTE DE CONCRETO L-3.25m		Pintura con esmalte	Si	-	
DESCRIPCIÓN SI/NO OBSERVACIÓN S		CIMENTACION Pe = 140 kg/cm2	VAR. Imagen referencial	Fajas de color (detalle color)	8;	Franjas l	olancas y negras.
Tipo de material de panel Si Plancha metalica. Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		3.2. Placa de fibra				1	
Espesor (e) = Si 1.5 mm Largo (L) = Si Tiene 0.60 m		HUECOS 32/8*		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO		OBSERVACIÓN
Largo (L) = Si Tiene 0.60m			PLATHAS DE ACERO 2'VI/8 EMBESIDAS EN LA FIBRA	Tipo de material de panel	51	Plancha	metalica.
Largo (L) = Si Tiene 0.60m			3	Espesor (e) =	Si	1.5 mm	
)		p.th.	Largo (L) =	Si	Tiene O.	60m
Marco 5.543m3		VIDEO, N. 4000	Arec: 0.563m2	Ancho (A) =	Si	1000	
Imagen referencial Platinas de acero 2" x 1/8" (+) No Trene 2 pernos los cuales nel con el sopor te vertico			Imagen referencial	Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	hel con e	el soporto vertical.
IV. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales							
		4.1 Observaciones finales					

Página 63 de 105

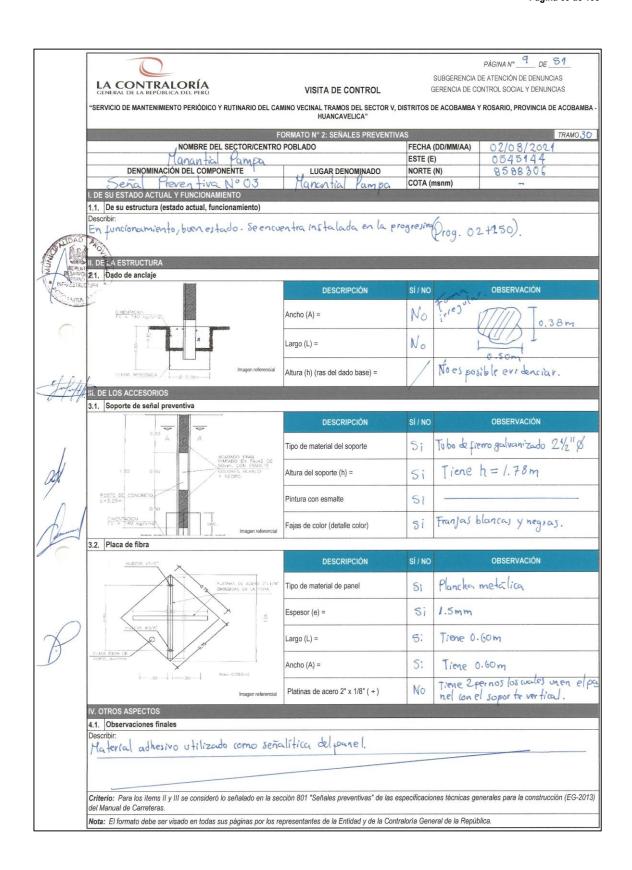

Página 64 de 105

				PÁGINA Nº 10 DE 51
			SUBGERENCIA	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DI HUANCAVELICA"	STRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA
		ORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVA		TRAMO 30
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO		FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) NORTE (N)	0545154
	Seña Informativa N° 01	Manantial Pampa	COTA (msnm)	-
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
	Describir: En funciona mien to, buen estado	con observaciones (Ubic	ado en la prog	resiva Km 1+650).
AUDAU	2.1. Dado de anclaje			
De A	PLANCHA B's I Smm	DESCRIPCIÓN TO	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
GEWENTE	FC- Debitions OF 3/4"HE"	Ancho (A) = 0.60 m	No Forma	i irregular:
THE STAUCT	***	Largo (L) = 0.60 m	No	0.40
MBA M	4-2/9	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No se pr	ned I
	0.50	Ancho (A) =	No Forma	irregular: O.Ssm
1	0.10 0.40 0.10	Largo (L) =	Ma .	1007
	0.56	Altura (h) (ras del dado) = 1.00 m	eviden	vede 0 0.42
1	III. DE LOS ACCESORIOS	Altura (II) (ras del dado) = 1.00 III	E01.0210	Later
gafafile	3.1. Soporte y cartela			0.57 m
7711		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	(A.M.) 4 (A.M.) 4 (A.M.) 45 (A.M.) 4	Tipo de material del soporte	Si Tubo go	alranizado 21/2" Ø
1	# 100 time time	Altura minima (ras de suelo - cartel) =		1.75m
1	Tube Films with 8		6	
ape	PLANCIA CANAL CANA	Pintado esmalte (detalle color)	No No to)
	POARDIA BASE EN PEDESIAL	Fajas de color (detalle colores)	NO NO TO	one franjas.
	Factor Co.	Cartela. Largo (L) =	No No e	xiste
1 /	SETALS Character	Cartela. Ancho (A) =	No No e	xiste
Men	100000	Pernos (detalle dimensión y cantidad)	No No (existe
3	Imagen referencial	Plancha de base (e" y cantidad)	NO No	existe.
	3.2. Placa de fibra	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Tipo de material del panel	Si Planche	
		Largo (L) =	- Court	0.60 m
		Ancho (A) =		1.20 m
		Espesor (e) =	Si 1.5 mi	
\circ	Imagen referencial	Refuerzos de perfil T (dimensión y cantidad)	No No tie	we
V	3.3. Anclaje	processorión	oi thio	OBSERVACIÓN
1-	60	DESCRIPCIÓN (final y contided)	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Co.	Anclajes (tipo y cantidad)	Si Caund	
		Perno (dimensión y cantidad) Arandela (dimensión y cantidad)		·/ exist.
	Imagen referencial	Tuerca (dimensión y cantidad)	No No s	-X13 K.
	IV. OTROS ASPECTOS	racioa (umension y canada)	OI (UNC	
	4.1. Observaciones finales			
	Describir: Material reflectivo, cintavinílica.			
	Material reflectivo, contavinilica			
				COLOR WINDOWS COLOR CONTROL CO
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numera consideró lo señalado en la sección 8023 "Señales preventivas"			
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los r	epresentantes de la Entidad y de la Contra	иона General de la Repu	IDIIGa.


Página 65 de 105

			PÁGINA Nº 11 DE 51			
LA CONTRALORÍA			DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS			
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE C	CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTIN	IARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V HUANCAVELICA"	, DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBA			
FORMATO N° 5: CANTERAS						
9 11 (OR/CENTRO POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021			
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	E LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) NORTE (N)	0545121			
Cantera Nº 01	Kanantial Pampa	COTA (msnm)	0001121			
I. DE SU ESTADO ACTUAL	()					
1.1. Estado actual y funcionamiento						
Describir:	1					
No se encuentra en funciona	imiento.					
II. DESCRIPCIÓN						
2.1. Tipo de cantera (*)						
Vi Time	(Conteration o	tajo abierto.			
11114	4 4 VII You	prog. 1+530	- (+)80			
12/11/11	The same					
(*) Canteras a tajo abierto: en laderas o en corte.						
2.2. Volumen extraído (bosquejo)	2.3. Tipo de materia	presente (**)				
Jom	apraso	3- 4.m				
Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de	la cantera. (**) De la observación re	ealizada detalles el material	predominante.			
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***)						
E islan was took a larget	excedente y tal-te / con	12-100000	nuncialas.			
LXIJEC ram pas, material	extront / the or / total	Ben Gentes pro	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de d	DESCRIPCIÓN	SILNO	OBSERVACIÓN			
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupad	das Eliminación de rampas de carga	Si/NO No	OBSERVACION			
	Peinado y alisado de taludes	No				
	Eliminación de material descartado	No No				
	Vegetación total del área intervenida		e avidancia planta			
III. OTROS ASPECTOS	Vogetation total del alea mitorvenida	100 100 7	ari cariting planta			
3.1. Observaciones finales						
	rampas, taludes con pendiente	J pronunciadas a	ma terial excedent			
Describir. Se evidacia la presencia de presento.	1 // (0.000000					
Se eridacia la presencia de presento.	ado en el numeral 10 y 12, "Especificaciones Técnica					

Página 66 de 105

							SUBCEDENC	PÁGINA Nº 12 DE _
L,	A CONTRALOR NERAL DE LA REPÚBLICA DEL P	A ERÚ		VIS	ITA DE CONTR	ROL		E CONTROL SOCIAL Y DENU
"S	ERVICIO DE MANTENIMIENTO	PERIODICO				TRAMOS DEL SECT	OR V, DISTRIT	TOS DE ACOBAMBA Y R
		WANDON .			: SUPERFICIE (DE RODADURA		Т
			OEL SECTOR/		anantial p			02/08/2024
		yatura	quina T	RAMO D	E INICIO - TRAI	MO FINAL		02/00/203
	mo 30. Emp. HV - 7		raquina)	a	PTA. Carre	tera (Mananti	al pampi	a).
	SU ESTADO ACTUAL Y FUNC							
0.00	De su estructura (estado acti ribir (detallar de que tramo a que		niento)				SECCION 1: Sin Capa N	
0			L ((()				AFIRMADO	200000000000000000000000000000000000000
Frogres iva km 0+000 - km 2+660. Abomenclatura utilizada Subrasanti						SUBRASANTE	58 8307 02 530 0000	
04	TIPO DE DAÑO		GRAVEDAD	THE SALE	COMENT	ARIO A USAR	SECCION 2: Con Capa Ni	velanto
£	Deformación: 1 Erosión: 2	Profundidad < 5 Profundidad en			Reparación Reconformación (ma	Ilerial articional ¹	AFIRMADO	000000000000
201 ×	Baches (huecos): 3 Encalaminado: 4	3: Profundidad ≥ 1			Reconstrucción	iterial autolorial)		000000000000000000000000000000000000000
0	Lodazal: 5	1: Transitable 2: Poco transitable			Reparación	torial adiaianal)	CAPA NIVELANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO	000000000000000000000000000000000000000
	Cruce de agua: 6	3: Intransitable			Reconformación (ma Reconstrucción	numer automat)	SUBRASANTE	-16 6 20 DAS 2500 DA
II. DE	LA ESTRUCTURA							
2.1.	Afectaciones		ene energy					
N°	UBICACIÓN	PROG DEL KM (a)	RESIVA AL KM (b)	TIPO	GRAVEDAD	S AL PAVIMENTO DIMENSI	ÓN	OBSERVACION
	Este (E)*: 0544545			2		-14/4/1	-	Piedra jerosi
1	Norte (N)*: 8586415	04000	0+040	-	2	40m	_	ere contral.
	Este (E)a: 0544717			_		4077	-	Erosion ejes
2	Norte (N)a: 8586682	0 +320	0+350	2	2	7777	_	de la vía.
						30m		
3	Este (E)*: 0544826	0+590	0+620	4	,	~		On du laciones
	Norte (N) ^a : 8586860	01-10	01000	-1	1		7	via.
4	Este (E)*: 0544913					30 m	1	Presencia de pier
4	Norte (N)*: 8587020	04770	07790	2	1	20m	-	> 2" diametr
	Este (E)a: 0544900					2011	-	Presencia de gro
7	0	1+000	1+030	2	2	17/1/1		el ere lateral o
_	Norte (N)*: 8 587230					30 m		
1	Este (E)*: 0544967	1+120	1+150	2	2		_	(Prev. 2). Presencia
6	Norte (N)*: 8587347	11120	11.00	-		30m		lavía.
	Este (E)*: 0544982					307	_	Ejelateral. Pre
7	Norte (N)a: 8587367	17170	1+150	2	1		-	di grava en exce
		-				20m		(k2). Presencia de
8	Este (E)*: 0545112	11990	21010	2	1	-1///-		2" mayores en t
	Norte (N)*: 8588 158					70m		27 11 272
9	Este (E)*: 0545145	2+210	2+240	2	2	- allin	graves	Presencia de graveleje de la via. (A
7	Norte (N)a: 0588366	27010	012-10	-		- +4/2	1	eleje de la via. ()
	Este (E)*: 0544950					30 m	_	eje contral.on
10	Norte (N)*: 8588676	2+630	2+660	9	1	~~		,
						130m	-	en lavía
	Este (E)a:					2ºM		
	Norte (N)a:							
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:							
0 " =	io: La nomenclatura señalada en						11070 1 1	

Página 67 de 105

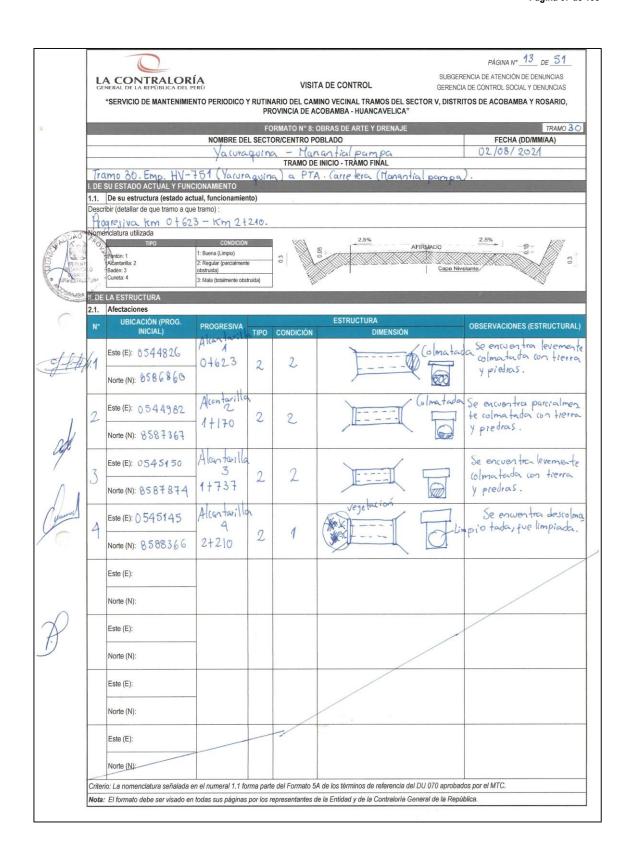

Página 68 de 105

					PÁGINA Nº 14 DE 51			
	LA CONTRALORÍA	10.22		SUBGERENCIA	JBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS			
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		GERENCIA DE C	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA" FORMATO Nº 1: POSTES KILOMÉTRICOS TRAMO .3.4							
1	TRAMO 31							
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Villa Mantaro		FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)		02/08/2021			
1	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE		8590384			
	Hito kilométrico Nº 01	Villa Mantaro	COTA (msnm)				
ONLIDA	L DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 10 Po su estructura (estado actual, funcionamiento)							
	f (*)							
MATERIAL STR	The functionamien to, buen estado (progresiva Km 7+000).							
CSA MEN	IL DE LA ESTRUCTURA		3					
	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje		1.8					
	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO		OBSERVACIÓN			
	25 12.0 25	Longitud (L) = 0.50 m	Si	Forma i	rregular.			
	9.50 Cr a	Ancho (A)	A=	No sep	ve de evidenciar			
1	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	/	No se p	ve de evidenciar.			
Jufu filt	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	-	OBSERVACIÓN			
0 / / /-	12.5 K	DESCRIPCIÓN	51 / NO	Diago	sion conforme a detallo:			
,	12.5	Longitud (L)	L= 0.((T			
at	77.5em 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.	3m	1.19 cm			
		Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	h=0.77	0.16m			
	2.3. Acabados							
Alexand.	KK	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	0 1	OBSERVACIÓN			
Y		Pintura blanca y negra	61		upprior einsprior del hito.			
	1 1 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Solo 1	nivel.			
	2 2	Grabado de progresivas	Si	Progress	iva "K 07"			
2		Grabado de hito geografico	Si	Progre.	siva "K07".			
1)	III. OTROS ASPECTOS		No. 1975					
	4.1. Observaciones finales Describir:							
	Pintura color blanco y negro.							
l l								
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral 11 "Metrados mantenimiento periódico" del Plan de Trabajo aprobado del mantenimiento.							
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.							

Página 69 de 105

				PÁGINA Nº 15 DE 51			
	I A CONTRAL ORGA	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS					
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	ROL GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS				
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"						
	FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS TRAMO 34						
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021				
TIDAO	Villa Mantaro	ESTE (E)	0545760				
13° (E)	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	85 900 46			
S SENT	2 Hito Kilometrico Nº 02	Villa llantaro	COTA (msnm)	-			
MERCHAND E	I. D.F.SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)						
Mar Carrotte	Describic						
WAY H	En funcionamiento, buen estado (progresiva Km 6+000).						
	II. DE LA ESTRUCTURA						
	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje						
	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN			
	25 12.0 25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	0.16m			
	***	Longitud (L) = 0.50 m					
	20 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Ancho (A)	A= '\	0.197			
	+ + +						
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se p	wede avidenciau			
chality !	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		/ .				
8-17-1/K		DESCRIPCIÓN	Si / NO	OBSERVACIÓN			
	12.5 K			0.16-			
1	77.5cm 12.5 1 10.0	Longitud (L)	L= 0. 6m				
26				1)			
age		Ancho (A)	A= 0.15 m	0.15-			
	12.5			\			
	+ -	A	A. T.	L=0.70m			
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene h=0.78m				
	2.3. Acabados						
had		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN			
(Jahrens)	K K	Dintura blanca v pogra	Si Park so	iperior e inferior.			
9		Pintura blanca y negra	01 1001	Print of Great.			
	1 1	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene u	n solo nivol			
	2 2 77.5						
		Grabado de progresivas	81 Tiene	el hi to "KOG".			
				1. 1 //			
\sim		Grabado de hito geografico	Si Tiene e	I hito "KO6".			
A	III. OTROS ASPECTOS						
//	4.1. Observaciones finales						
	Describir:						
	Pintura blanca y negra en el hito Ki	ilométrico.					
	/ / /						
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral 11 "Metrados mantenimiento periódico" del Plan de Trabajo aprobado del mantenimiento.						
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.						

Página 70 de 105

				PÁGINA Nº 16 DE 51				
	LA CONTRALORÍA		SUBGERENCIA I	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS				
	GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS						
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAVELICA"							
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO31				
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021				
	Villa Mantaro , DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	85 90 803				
10000 A	Hito Kilométrico Nº 03	Villa Mantaro	COTA (msnm)	-				
34	LIVE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO							
OF MENTE	13) De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir:							
MENTAL TRUCK	La funcionemieto, buen estado (progresiva km 51000).							
	II. DE LA ESTRUCTURA							
	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN				
	17.0cm 25 12.0 25		+orm.	a Irregular:				
	+ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Longitud (L) = 0.50 m	No Tarre	T T				
	21 Cm	Ancho (A)	A= No Predict	1				
ct. 011	0.50 \$.5.6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se prede evidenciar	0.36m				
7774	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN				
	12.5 K	DESCRIPCION	Brown States	na siguiente:				
h	12.5	Longitud (L)	L= 0.49m	ac signierite;				
age	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m 0.13m	0.16m				
		Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene h	=0.78 M				
	2.3. Acabados DESCRIPCIÓN SÍ / NO OBSERVACIÓN							
January 1	K K 77.5.	Pintura blanca y negra	The state of the s	superior e inferior.				
		Detalle progresivas (4 niveles)	1	isolonivel.				
1		Grabado de progresivas		grabado "K5".				
		Grabado de hito geografico	Si Tiene	grabado "K 5".				
H	III. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales							
1	Diki-	Α.						
	Pintura blancay negra en el hito Kilométrico.							
П								
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral 11 "Metrados mantenimiento periódico" del Plan de Trabajo aprobado del mantenimiento. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.							
1								

Página 71 de 105

				PÁGINA Nº 17 DE 51			
	LA CONTRALORÍA			DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS			
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE (CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANGAVELICA"						
	The state of the s	FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO 31			
TIDAD	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	J POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021			
Se Contraction	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8591141			
OF REVIE	ElHito Kilometrico Nº 04	Yuraq yacu	COTA (msnm)	_			
MERAESTRUCTURA	DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO De su estructura (estado actual, funcionamiento)	1 11					
CRASA AND	7	1					
	En funcionamiento, buen estado (pi	rogresiva Km 4t000).					
	II. DE LA ESTRUCTURA 2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje						
	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN			
	25 12.0 25	Longitud (L) = 0.50 m	No Trene	0.36m 1111-+			
	22 25 25	9(-)		(/////)			
	2 0	Ancho (A)	A= No Tiene O.	12m 10.3pm			
	050 5.560.55	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se p	vede la			
dult	So Division 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Altara (II) = 0.00 III (Iab del pioo)	evider	nciar. 042m			
A 774/	2:2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	Si / NO	OBSERVACIÓN			
	12.5 K	DESCRIPCION		na siguren le?			
1	12.5	Longitud (L)	L= 0.19 m				
b	77.5cm 12.5 1			1 / 0.19m			
age	12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	:\ /:\			
	12.5			0-16m			
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	Si Tiene	0.79m			
A	+ + -						
A) ud	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN			
Jenemas	KKK	DESCRIPCION	01				
4		Pintura blanca y negra	01	uperior e inferior.			
30	1 1	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene	un solo nivel.			
	2 2 77.5	Detaile progressivas (4 filveles)	- 40				
	2 2	Grabado de progresivas	Si Tiene	"k4".			
		Grabado de hito geografico	Si Tiene	grabado "K4".			
	III. OTROS ASPECTOS						
A.	4.1. Observaciones finales						
2	Describir:						
	Pintura blanca y negra en el hito	kilométrico.					
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numera						
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los r	epresentantes de la Entidad y de la Cont	traloría General de la Repu	ública.			

Página 72 de 105

				PÁGINA Nº 18 DE 51
	LA CONTRAL ORGA		SUBGERENCIA	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE CI	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, I HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA Y	ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	F	ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC	os	TRAMO 31
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
) DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) NORTE (N)	0546136 85 90849
	tita Kilometrica Nº 05	Varreabymba.	COTA (msnm)	00 3004)
TOAD	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
13 TO 1	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir:			
S SCHENTE E BESTANOLLO UNEA CE	Describir: En funcionamiento, buen estado (pr	ogresiva Km 3 t000).		
BONNES INCCION	-J			
MARIA	II. DE LA ESTRUCTURA			
	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	25 12.0 25		. Forma	rregular:
	+ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Longitud (L) = 0.50 m	No	MATTA
	e 20 E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Ancho (A)	A= No	1 0 42m
-classitist	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se p	vede o.38m
J/1/1.	Z.Z. Differsiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	12.5 K	DECOMM CION		signiente:
h	12.5	Longitud (L)	L=0.19m	T
age	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	1016m
Λ .	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	n=0.81m
	2.3. Acabados	proopingión	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
" speciment	KKK	DESCRIPCIÓN		
4	4 4	Pintura blanca y negra		en la parle superior e inferior.
	77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	1.0	
0.500	2 2	Grabado de progresivas	Si Tiene g	rabado "K3".
2		Grabado de hito geografico	Si Tiene 8	rabaco "X3".
1	III. OTROS ASPECTOS			
	4.1. Observaciones finales Describir:			
	Pintura blanca y negra en el hito kil	ométrico.		
				90
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	11 "Metrados mantenimiento periódico"	del Plan de Trabajo aproba	do del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	epresentantes de la Entidad y de la Contr	raloría General de la Repúl	olica.

Página 73 de 105

				10
				PÁGINA Nº 19 DE 51
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA		DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO 31
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO		FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021
) IDENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8590882
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	Yarccabamba	COTA (msnm)	-
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
104.1	Describir: En buen estado y funcionamiento (progresiva Km 2+000).		
STATE OF THE PARTY	Fc2			
E RENTE	II. DE LA ESTRUCTURA			
ME RUCT	2.1, Dimensiones de la estructura del dado de anclaje		- Lorent I	
ARA ARA	17.0cm 2.5 12.0 2.5	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	+ 60 + 8	Longitud (L) = 0.50 m	No Tiene	0.40m (Forma irregular)
	210 m 2 1 0 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m	Ancho (A)	,	de evidenciar.
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se pued	e evidenciar.
gufiff	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
01/1/	1225 K		Forme	a siguiente:
	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m	
b	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.4 6m	0.19m
ga	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	h=0.79m
Λ I	2.3. Acabados	propinción	oi (NO	OBSERVACIÓN
Jumen	KKK	DESCRIPCIÓN	SI/NO	perior e inferior.
9	4 4	Pintura blanca y negra		solo nivel.
	77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	11.9	
325	E E	Grabado de progresivas	Si Tiene 9	rabado "K2".
D		Grabado de hito geografico	Si Tiene g	rabado "K2".
D	III. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales			
	Describir:			
	Pintura blanca y negra en el hito kil	ometrico.		
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	11 "Metrados mantenimiento periódico"	del Plan de Trabajo aproba	ado del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	epresentantes de la Entidad y de la Conti	raloría General de la Repú	blica.
1				


Página 74 de 105

				PÁGINA Nº 20 DE 51
			SUBGERENCIA	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA		DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	, F	ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC	os	TRAMO 31
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO		FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
	Yarccabambo		ESTE (E)	0546964
	// DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8591092
	Hito Kilometrico Nº07	yar((a bamba	COTA (msnm)	_
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
	Describir			
	En funcionamien to y buen estado (progresiva Km 1t000).		
E CHROLG	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
X - HOPE ESTRUCTS	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
A MARK Y	25 12.0 25		1	
	\$ 	Longitud (L) = 0.50 m	No se p	vede eridenciar.
	21 Oct 0 or 0	Ancho (A)	-	vede eridenciar.
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se p	vede pridenciar.
gafatt.	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		/ /	
D-1-178	Z.Z. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	12.5 K	DECORAL CION	Torr	no signico te:
1	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m Tor	na siguiente:
all	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	0.19m
/	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	h=0.79m
/ /	2.3. Acabados		The same I	
1) w	K K	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
James		Pintura blanca y negra		uperior e inferior.
74.1	1 1 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)		in solo nivel.
	Ger Ger	Grabado de progresivas	Si Trene	grabado "K1"
		Grabado de hito geografico	5i Tiene	grabado "K1".
$\langle \rangle$	III. OTROS ASPECTOS			
H	4.1. Observaciones finales			
	Describir: Pintura blancay negra en el hito L	lilométrico.		
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral			
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	epresentantes de la Entidad y de la Cont	raioria General de la Rep	ublica.


Página 75 de 105

				PÁGINA Nº 21 DE 51
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	Salara Maria			
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, I HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO 31
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	, LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8591210
	Hito kilométrico Nº 08	Villa Mantaro.	COTA (msnm)	-
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO 1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
ACT AUSA	Describir: En functionamiento y buen estado (pr	ogresiva Km 0+000).		
6 1A	100			
	II. DE LA ESTRUCTURA			
Section 2	2.1) Dimensiones de la estructura del dado de anclaje	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
A NCA	25 12.0 25			
	2 ()	Longitud (L) = 0.50 m	No se po	rede evidenciar.
	21 Cm	Ancho (A)	1	rede evidenciar.
da	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se f	ovede evidenciar.
Lafaff.	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	12.5 K	DESCRIPCION	Torr	na siguiente:
1	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m	
ad	77.5cm 12.5 1	Ancho (A)	A= 0.16m	0.19m
/	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene	0.16m 0.76m
	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
C. June	KKK		0 1	superior e interior.
	4 4	Pintura blanca y negra		
41	2 2 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)		un solo nivel.
	Gard Gard	Grabado de progresivas	Si Progress	iva "KO". grabado "KO".
		Grabado de hito geografico	Si Tiene 8	grabado "KO".
	III. OTROS ASPECTOS			
1	4.1. Observaciones finales Describir:			
D	Pintura blanca y negra en el hito kilo	ométrico.		
1				
	Criterio: Poro al flame II so considerá la señalada en el cumo se	11 "Motrados mantenimiente periódice"	del Plan de Trabaio acrah	ado del mantenimiento
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	07 C.		
	La de la pagaza por don			1.000000


Página 76 de 105

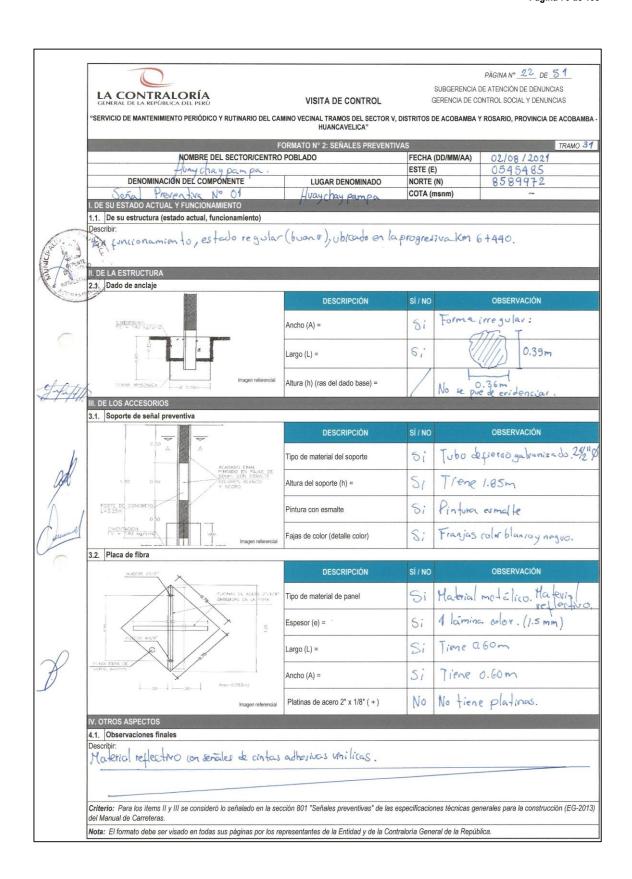


Página 77 de 105

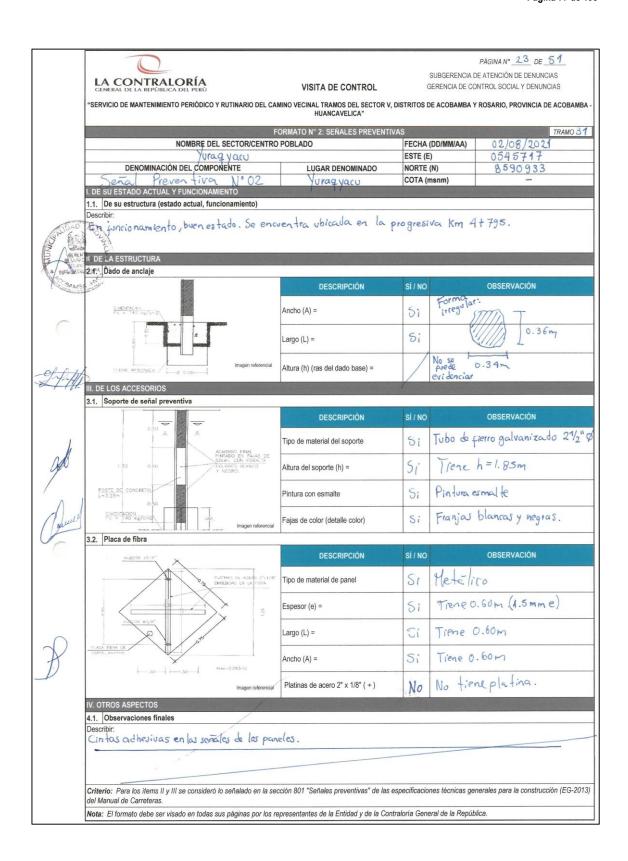


Página 78 de 105

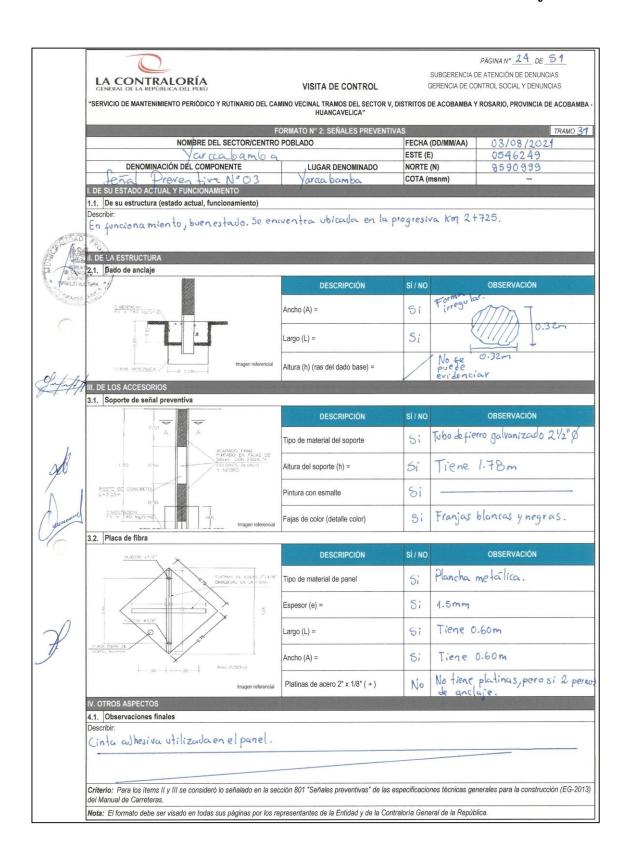


Página 79 de 105

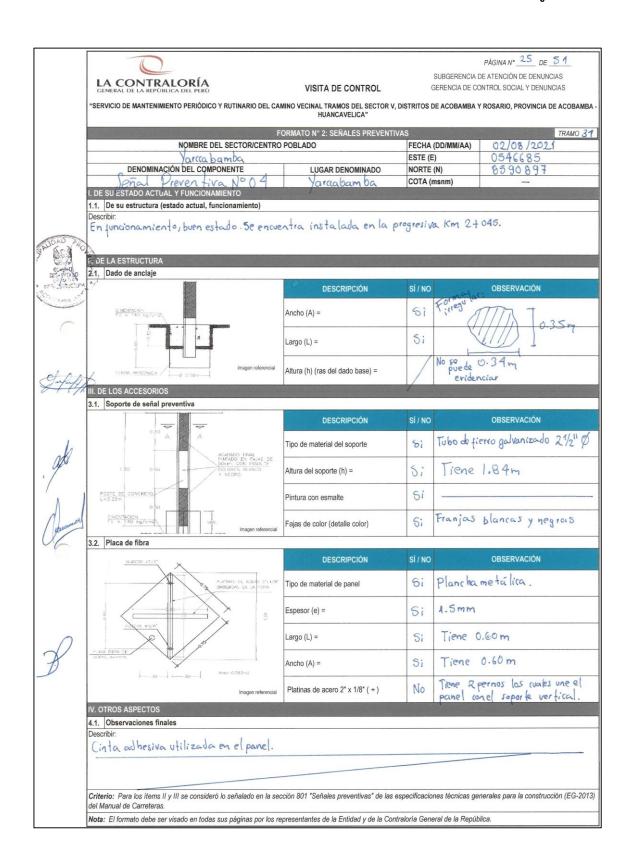


Página 80 de 105

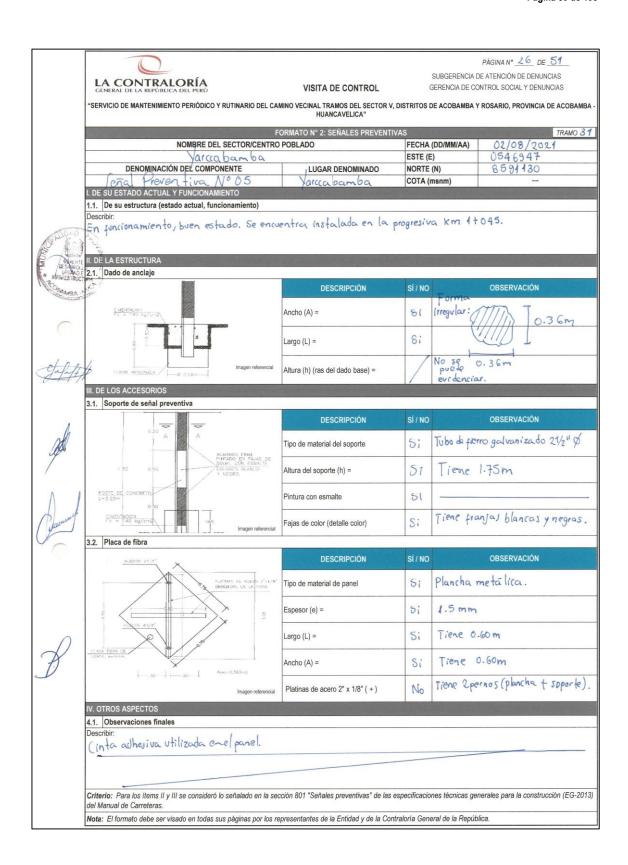


Página 81 de 105

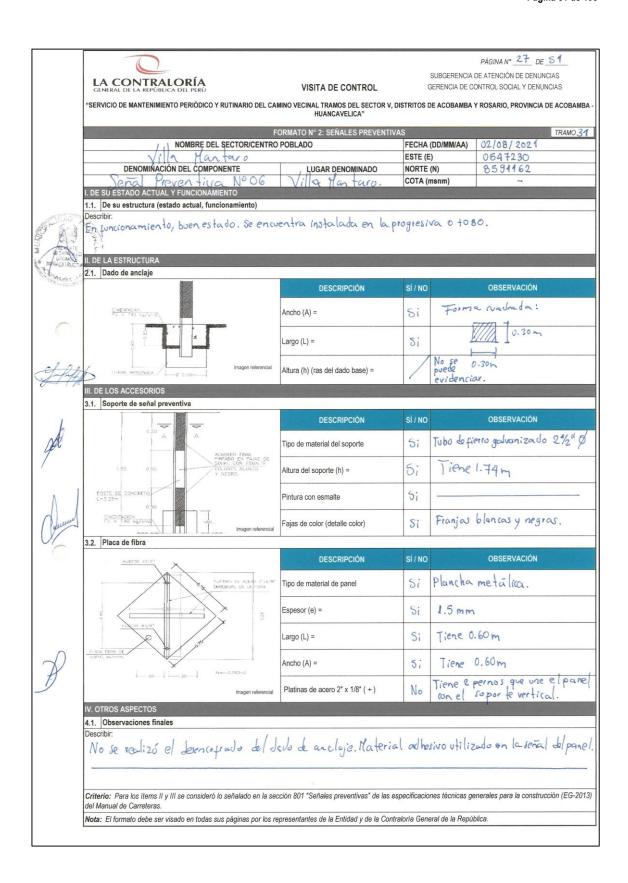


Página 82 de 105

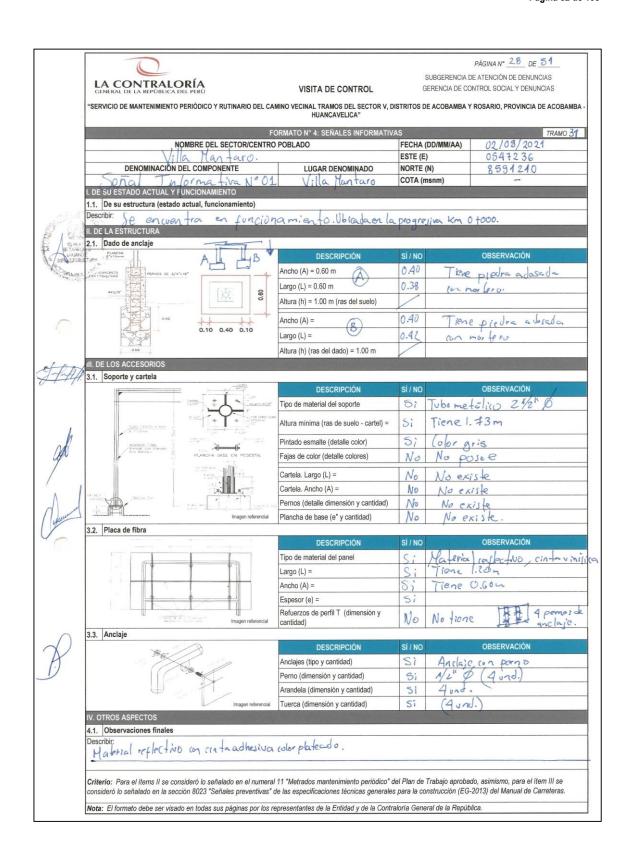


Página 83 de 105

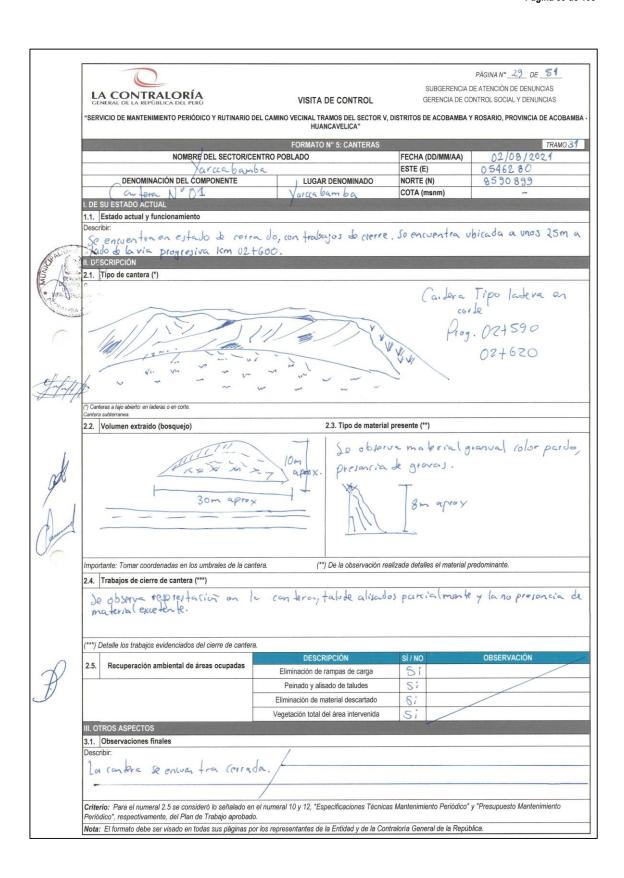


Página 84 de 105

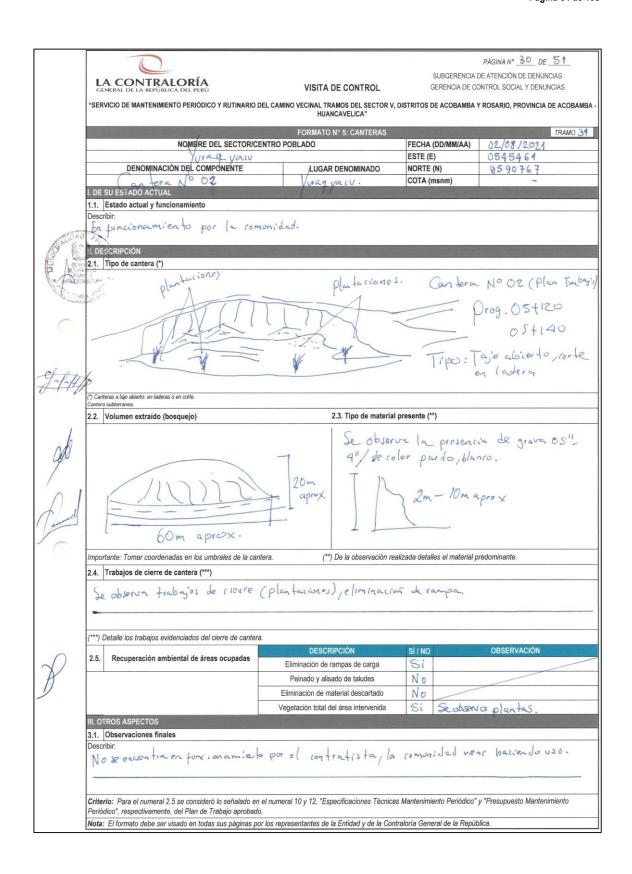

Página 85 de 105

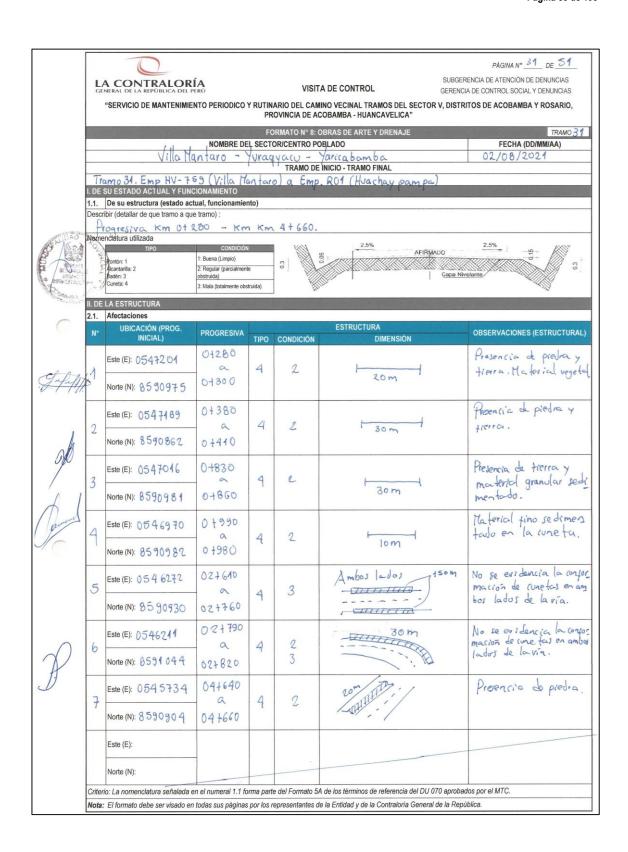

Página 86 de 105

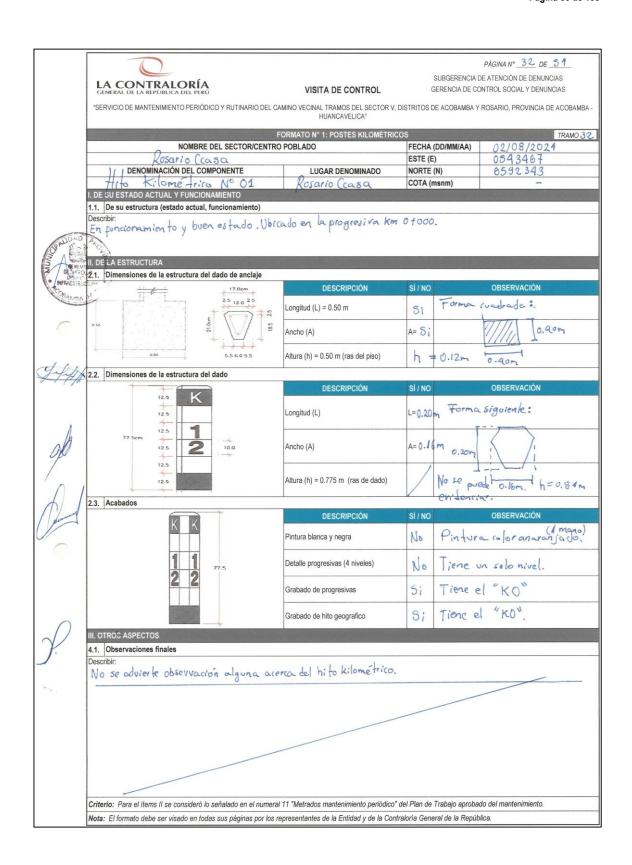

Página 87 de 105

				PÁGINA Nº 33 DE 51
	LA CONTRALORÍA			DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE C	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	AMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, HUANCAVELICA*	DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC	The state of the s	TRAMO 32
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
	// DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	A LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	0544362 8591863
	Hito Kilometrico Nº 02	Losario cas a	COTA (msnm)	80 918 63
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	Lesser roccus or		
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
QAUDA.	Describir. En junciona miento, buen estado. Ubic	ado en la progresiva km	1+000.	
E SA	II. DE LA ESTRUCTURA 215. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
A MANUEL	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
TOAN	25 12.0 25		A	
	+ (-) + 8	Longitud (L) = 0.50 m	No re be	vede evilonatar.
	18.5	Ancho (A)	1	uedo evidenciar.
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se p	ovede evidenciar.
2/ 5	2.2. Dimensiones de la estructura del dado			
Jufatt &		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
1 ///	12.5 K		Formo	signiente:
,	12.5	Longitud (L)	L= 0.19m	
S	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	0.49 m
	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No h=0.7	8m 0.16m
	2.3. Acabados			
Queend	V V	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
4		Pintura blanca y negra		anaranjada (1 mano).
, All 10	1 1 775	Detalle progresivas (4 niveles)	1.87	n solo nivel.
		Grabado de progresivas	Si Tiene e	
		Grabado de hito geografico	Si Tiene	el "K1".
1	III. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales			
1)	Describin			
	Número de niveles del hito kilométrico.			
10				
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	11 "Metrados mantenimiento periódico"	del Plan de Trabajo aprobi	ado del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re			

Página 88 de 105

				PÁGINA Nº 34 DE 51
			SUBGERENCIA	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	GERENCIA DE C	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, E HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICO		TRAMO32
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	02/08/2021
	Hyachay pampa , , , DENOMINACIÓN DEL CÓMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) NORTE (N)	0544988 8591414
	Hito Kilométrico Nº 03	Huachay pampa	COTA (msnm)	0031117
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	Tode Clary Paint Pa		
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
	Describir: En funcionamiento, buen estado. Ubicado	o en la progresiva km²	t000.	
19 AUDAE	ii. DE LA ESTRUCTURA			
	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
A PARALTERIA	25 12.0 25	Landitud (1) = 0.50 m	/ 1	ada a sidancia s
SALVO!	2 2 2	Longitud (L) = 0.50 m	No se	puede evidencia.
	25 P.	Ancho (A)		prede eridenciar.
	0.50 S.5 6.0 S.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se f	rede eridenciar.
-do	2.2. Dimensiones de la estructura del dado			
July		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
0	12.5 K	Longitud (L)	L= 0.19m Form	a siguiente:
26	77.5cm 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m	0.49m
/	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Time h	=0.80m
	2.3. Acabados			,
Punny	V V	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Pintura blanca y negra		a anaranjada.
	1 1 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	, , ,	n solo nivel.
	2 2	Grabado de progresivas	Si Tione	grabaeb "KO2"
		Grabado de hito geografico	si Tiene &	grabado "Kz".
	III. OTROS ASPECTOS			
-	4.1. Observaciones finales			
P	Describir: Número de niveles del hita Kilométrico.			
ya .				
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	11 "Metrados mantenimiento periódico" o	del Plan de Trabajo aprob	ado del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re			

Página 89 de 105

				25 61
				GINA N° 35 DE 51 TENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		ROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	AMINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA Y RO	SARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO 32
	NOMBRE DEL SECTORICENTRO HUaychay pampa	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021 05450 97
	DENOMINACIÓN DEL COMPÓNENTE	/ LUGAR DENOMINADO		8590152
	Hito Kilome Frico Nº 04 I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	Huachay pampa	COTA (msnm)	-
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
MUBAO	Describir: En funcionamiento, buen estado. Ubicado. TO DELA ESTRUCTURA	en la progresiva Km 3 to	00.	
DESAPROLL BASANO E	2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje		1	
BALLOR !	17.0cm 25 12.0 25	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	+ (=) ‡ 8	Longitud (L) = 0.50 m	0.34m ////	0.34m
	21 Ocm	Ancho (A)	A= 0.38m 0.38m	L
DA.	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se pued	eridenciar.
Jar []	2.2. Dimensiones de la estructura del dado	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	12.5 K	Longitud (L)	L= 0.19 m Forma =	iguiente
ad	77.5cm 12.5 1	Ancho (A)	A= 0.46m	0.49 m
/	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No h=0.80	n 0.46m
5 1	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Married V	KKK		0 (
	9 9	Pintura blanca y negra		aranjada.
	2 2 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	2.1.2.2	
	i	Local Decree Community and the Community of the Community		1 11 - 4
		Grabado de progresivas	Si Tiene grab	
		Grabado de progresivas Grabado de hito geografico		udo "K3".
	III. OTROS ASPECTOS 4.1 Observaciones finales			
D	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico		
P	4.1. Observaciones finales Describir:	Grabado de hito geografico	Si Tiene grab	udo "K3".


Página 90 de 105

11			PÁGINA Nº 36 DE 51
	LA CONTRALORÍA	VISITA DE CONTROL	SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÓ "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA		DISTRITOS DE ACOBAMBA Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	F	ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC	cos TRAMO 31
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) 02/03/2021
	Huay Chay Pampa DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	. / LUGAR DENOMINADO	ESTE (E) 0545369 NORTE (N) 8589325
	Hito kilometrico Nº 05	Huay chay pampa	COTA (msnm)
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	1 1 1 1	
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En juncionamiento, buen estado (Km 4 t	-000).	
IDAO	LN Jundonamento, poor con co		
	II. DE LA ESTRUCTURA 2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje		
DE SANDO UNIO	17.0cm	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO OBSERVACIÓN
Baraceno Como	25 12.0 25	Longitud (L) = 0.50 m	Si Forma 1/1/ 0.34m
	21 Oct 1	3 (7	110.5Tm
0	2 V 12	Ancho (A)	A=51
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se puede 0.36m
- Gufatt	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		operny ordy
A / 17/1.	12.5 K	DESCRIPCIÓN	sí/no OBSERVACIÓN Forma síguiente:
W	12.5	Longitud (L)	L= 0.49m
ago	77.5em 12.5 2 10.0	Ancho (A)	A= 0.16m 0.19m
^)	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No Tiene h=0.79m
1 ml	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO OBSERVACIÓN
Jan	K K	Pintura blanca y negra	No Pintura anaranjada
	1 1	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene un solo nivel.
1	2 2	Grabado de progresivas	51 Tiene grabado "K4".
		Grabado de hito geografico	Si Tiene grabado "K4".
	III. OTROS ASPECTOS 4.1. Observaciones finales		
F	Describir Número de niveles del hito kilometric	o.	
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral	11 "Metrados mantenimiento periódico"	del Plan de Trabajo aprobado del mantenimiento.
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re		


Página 91 de 105

				PÁGINA Nº 37 DE 51
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL		DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CA	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, D HUANCAVELICA"	DISTRITOS DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
		ORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRIC		TRAMO 32
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	FECHA (DD/MM/AA) ESTE (E)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8588509
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	Jonawcho	COTA (msnm)	
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
	Describir: En funcionamiento, buen estado (KM 5+	000).		
100				
S REMANDES	II. DE & ESTRUCTURA			
TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY	2.4. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje		1.	
GWNBV	17.0em 25 12.0 25	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO TORMO	OBSERVACIÓN cuadrada;
	+ 6 + 8	Longitud (L) = 0.50 m	No T	7///]]
	210 mg/m	Ancho (A)	A= No	/// 10.36m
	0.50 5.5 6.0 5.5	Altura (h) = 0.50 m (ras del piso)	No se puede evidencial	0.40mt
-1 0 .	2.2. Dimensiones de la estructura del dado		·	0000000000
July H	12.5 K	DESCRIPCIÓN	Si/NO Forma	OBSERVACIÓN Siguien te:
v · · · · · ·	12.5	Longitud (L)	L= 0.49m	
36	77.5cm 12.5 1 10.0	Ancho (A)	A= 0.46m	0.49m
/	12.5	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No h=0.8	0.16m
Ad	2.3. Acabados	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
January 1	KK	Pintura blanca y negra		anaranjada.
	1 1 77.5	Detalle progresivas (4 niveles)	No Tiene u	n solo nivel.
	2 2	Grabado de progresivas	Si Tiene g	rabado "K5"
		Grabado de hito geografico	Si Tiene 8	rabado "K5".
	III. OTROS ASPECTOS			
\cap	4.1. Observaciones finales Describir:			
V.	Número de niveles del hito kilométrico.			
1				
	Criterio: Para el ítems II se consideró lo señalado en el numeral			
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	epresentantes de la Entidad y de la Contr	raloría General de la Repú	blica.


Página 92 de 105

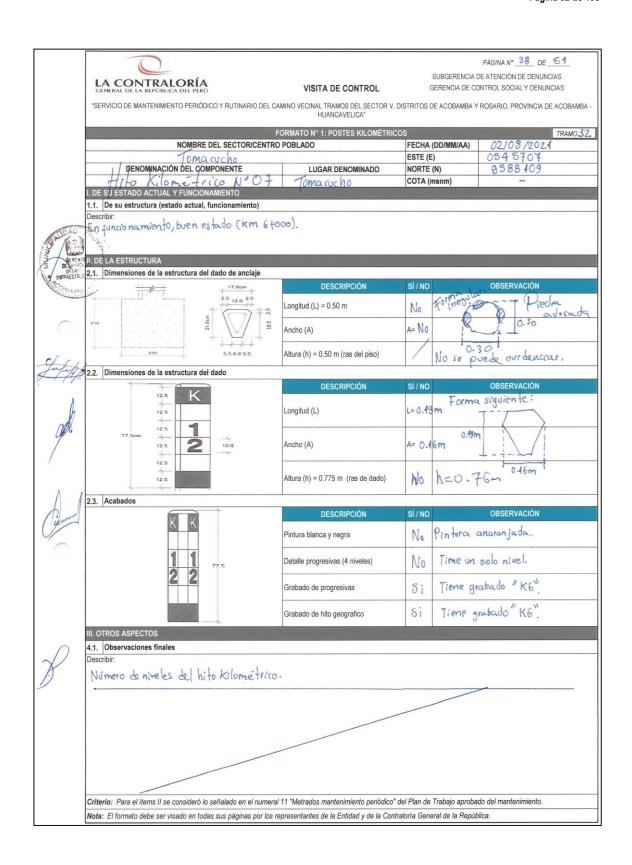


Página 93 de 105

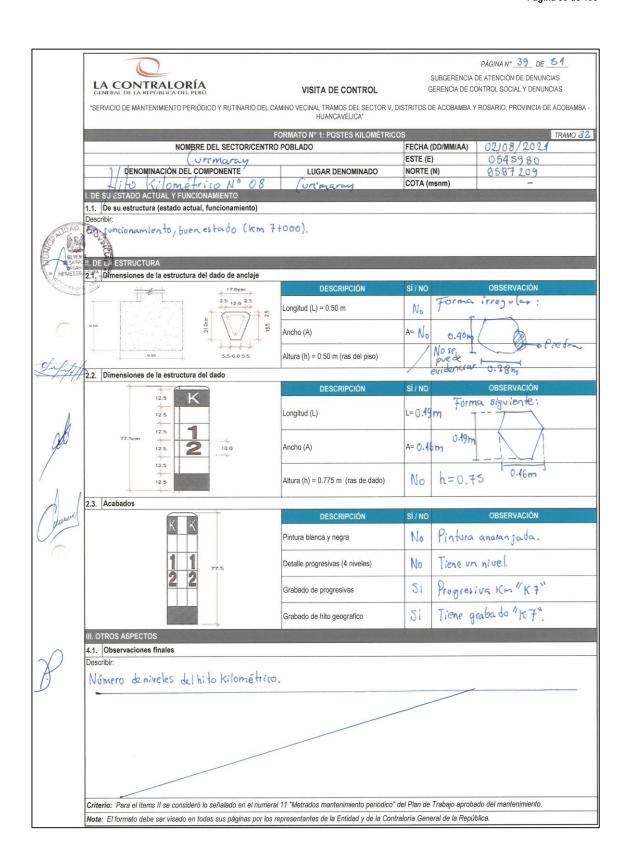


Página 94 de 105

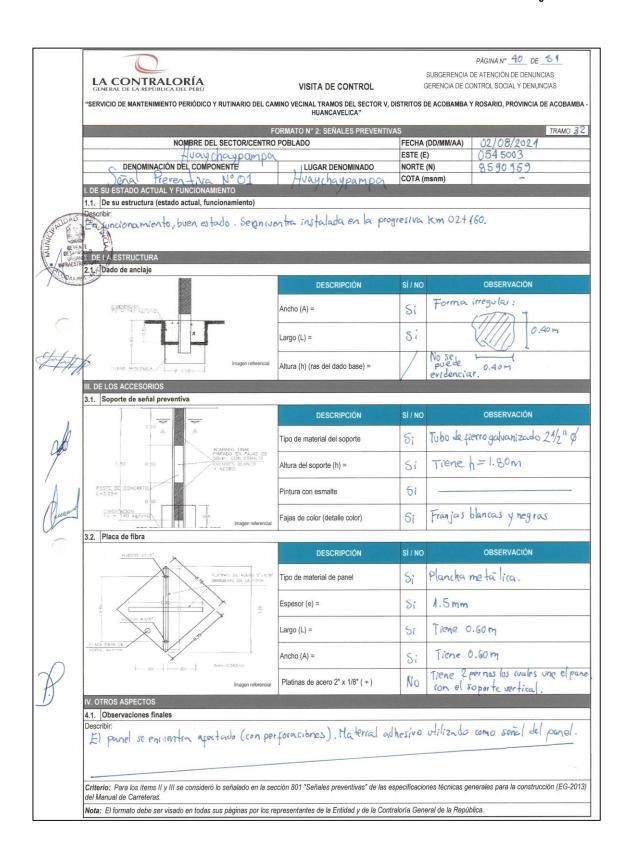


Página 95 de 105

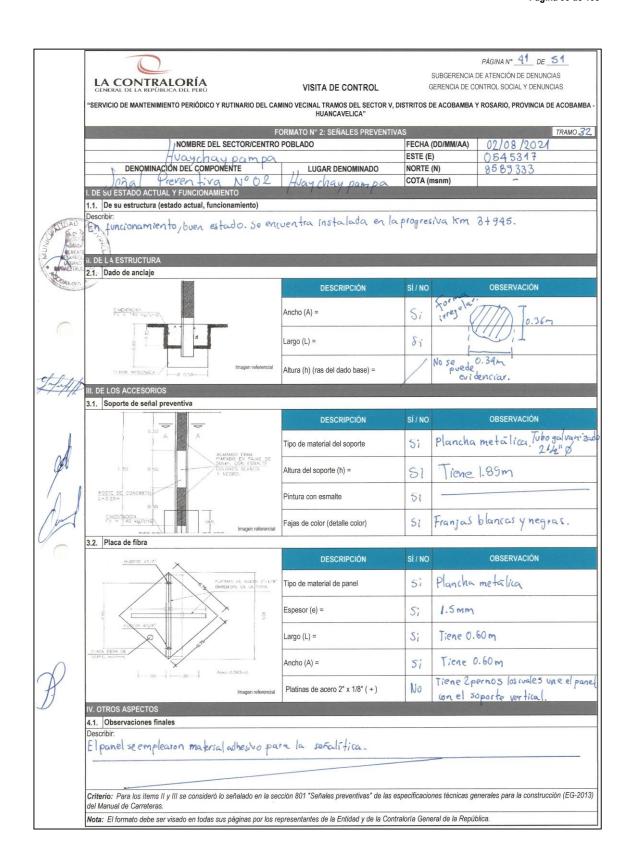


Página 96 de 105

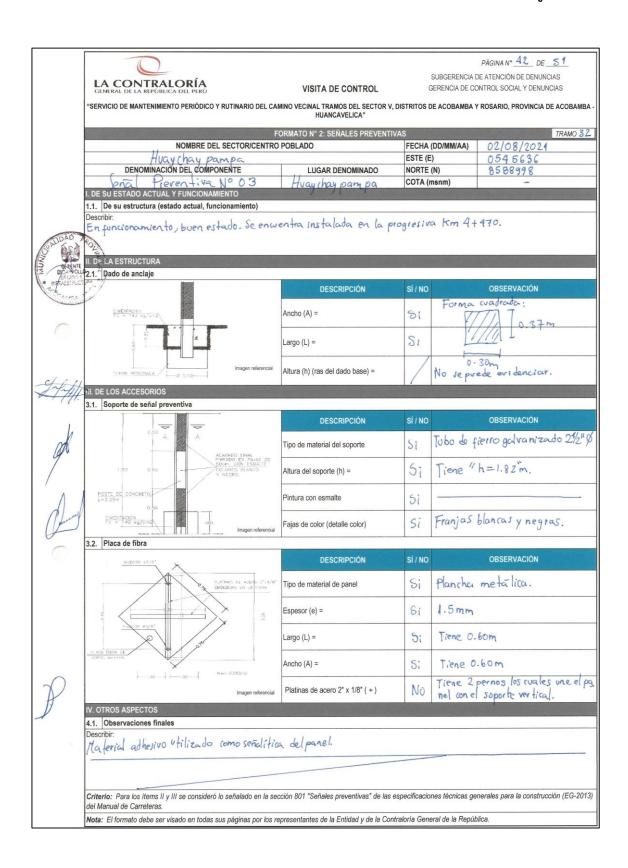

Página 97 de 105

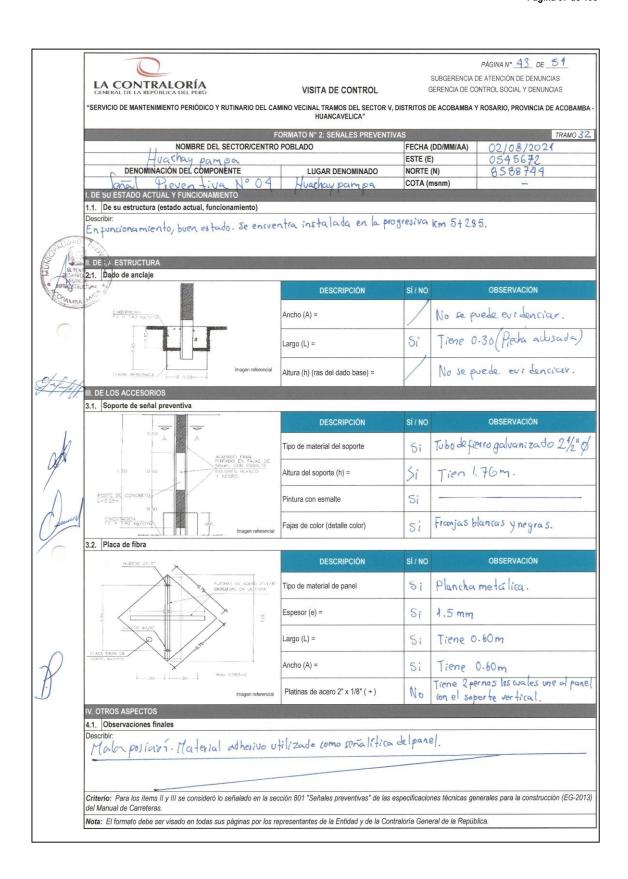


Página 98 de 105

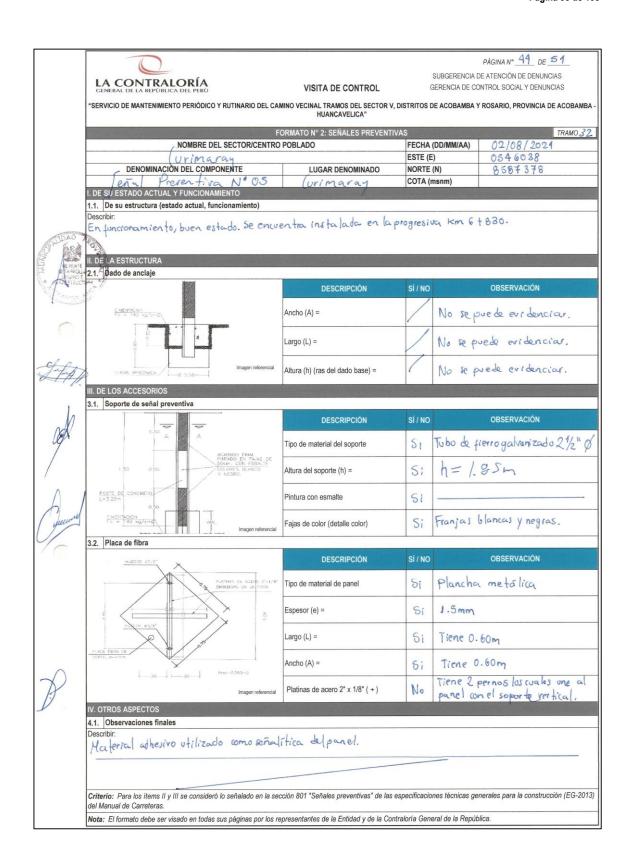


Página 99 de 105

					PÁGINA Nº 45 DE 51
	LA CONTRALORÍA			SUBGERENCIA	DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ	VISITA DE CONTROL	(GERENCIA DE C	ONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAI	MINO VECINAL TRAMOS DEL SECTOR V, I HUANCAVELICA"	DISTRITOS	DE ACOBAMBA	Y ROSARIO, PROVINCIA DE ACOBAMBA -
	F	ORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIV	AS		TRAMO 32
	NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO	POBLADO	_	(DD/MM/AA)	02/08/2021
	DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	ESTE (E		0545960 8587151
	Spria Preventiva Nº06	Cyrimaray	COTA (I		-
	I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO	1			
	1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir:				
	Describir: En funcionamiento, buen estado. Se en	cuentra instalada en lo	a progre	siva km	7 +045.
SPAUL OF	PRO				
INIC /	I. DE A ESTRUCTURA 21. Dado de anclaje				
DE SAIA URBA	Cana * d	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO		OBSERVACIÓN
Source !	a section of the sect	DESCRIPCION	OI / NO		
	CMENTACION FC = 140 kg/on2\	Ancho (A) =	/		puede evidenciar.
No.	9 0	Largo (L) =	/	No se t	ovede evidenciar.
0,00	Inagen referencial Imagen referencial	Altura (h) (ras del dado base) =	/	No se	ovede evidenciar.
X777	III. DE LOS ACCESORIOS				
111	3.1. Soporte de señal preventiva				
1	- I -	DESCRIPCIÓN	Si / NO		OBSERVACIÓN
sol	C.30 A A	Tipo de material del soporte	Si	Tubo defic	erro galvanizado 21/2"
	PIMIADO EN FAJAS DE SOUN. CON ESMALTE OCLORES BLANCO Y RECPO.	Altura del soporte (h) =	Si	h=1.8	2 m
1	POSTE DE CONCRETO L=3.25** D.50	Pintura con esmalte	5i		-
general	CIMENTACION TC = 140 kg/cmd WAR. Imagen referencial	Fajas de color (detalle color)	Si	Franjas	blancas y negras.
4	3.2. Placa de fibra				
201 (1)	HUECOS 13/8"	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO		OBSERVACIÓN
	PLATMAS, DE ACERO 2"1/6" DMBERCAS EN LA POPIA	Tipo de material de panel	Si	Plancha	metalica
		Espesor (e) =	Si	1.5 mm	
	and the state of t	Largo (L) =	Si	Tiene O.	60m
\sim	PLACE TIPPE OE VIORED, CHICAGO	Ancho (A) =	51	Tiene (Mr.O.
A	Imagen referencial	Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	Tiene 2p	ernos los wates une al panel borte vertical.
)	IV. OTROS ASPECTOS				
Seed.	4.1. Observaciones finales Describir:				
	Material adhesivo utilizado como seña	lítica del parel.			
		V 004 #0 7 1	Tr.		
	Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en la sec del Manual de Carreteras.				
	Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los re	epresentantes de la Entidad y de la Conti	aloria Gen	erarue la Repul	Jilica.


Página 100 de 105

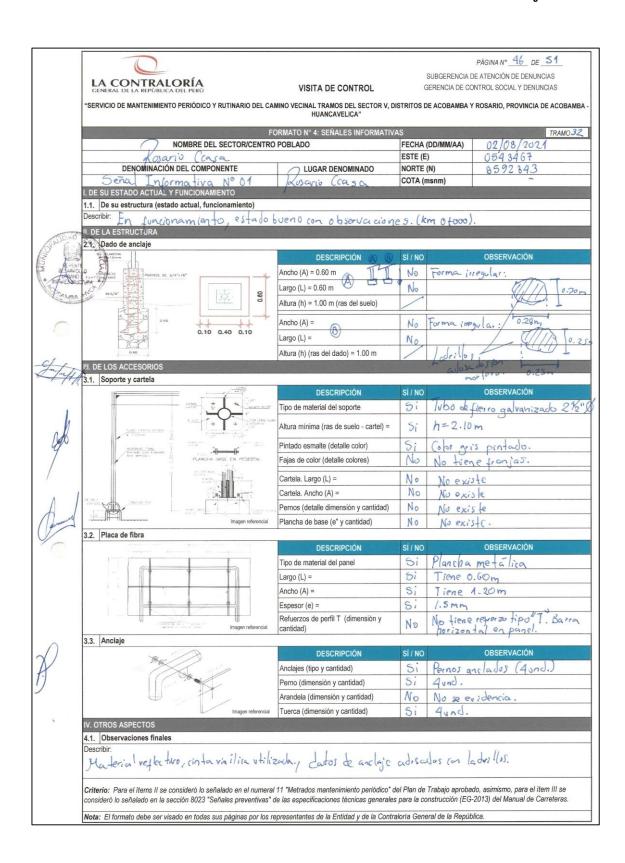

Página 101 de 105

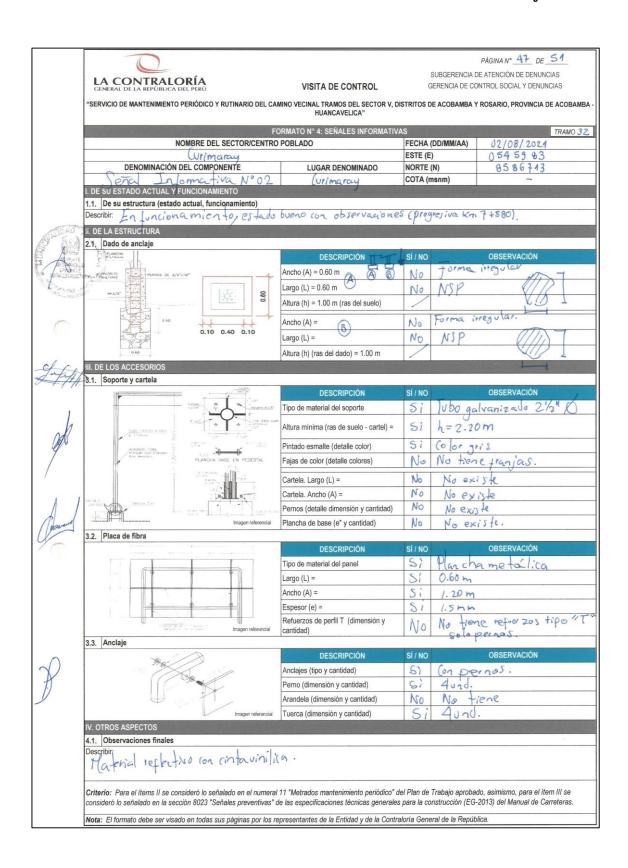


Página 102 de 105

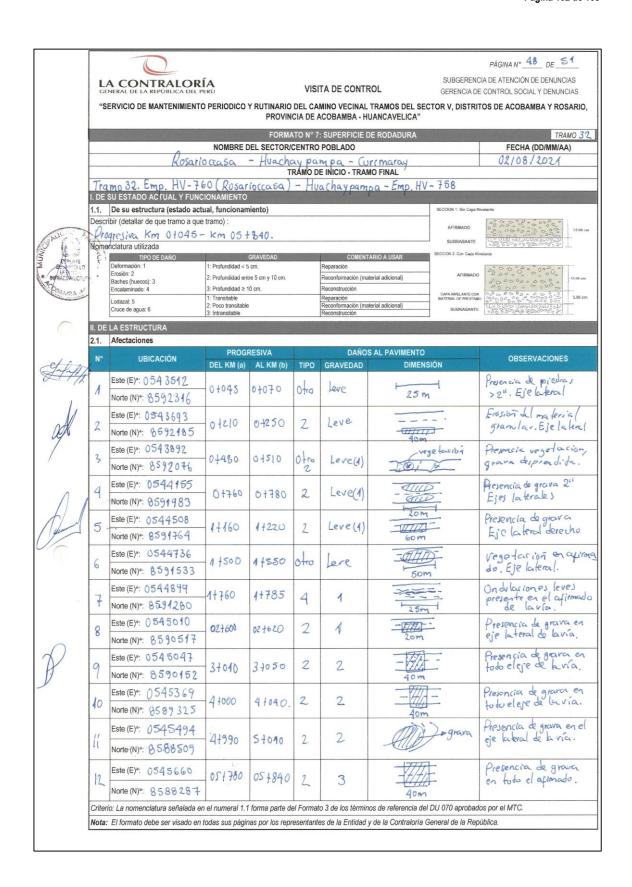


Página 103 de 105

							OURGERS	PÁGINA Nº 49 DE 51
L	A CONTRALOR ENERAL DE LA REPÚBLICA DEL P	ÍA PERÚ		VIS	ITA DE CONTI	ROL		CIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS E CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
"8	ERVICIO DE MANTENIMIENTO	O PERIODICO				TRAMOS DEL SEC UANCAVELICA"	TOR V, DISTRI	TOS DE ACOBAMBA Y ROSARI
		NOMBRE I	FORMA DEL SECTOR/O			DE RODADURA		TRAMO , FECHA (DD/MM/AA)
	Ro					Curimaray		02/08/2021
-	Rosarioccasa - Huachay pampa - Curimaray TRAMODE INICID - TRAMO FINAL Tramo 32, Emp. HV-760 (Rosarioccasa) - Huachay pampa - Emp. HV-758.						750	
I. DE	SU ESTADO ACTUAL Y FUNC	CHOSOLFIO	ccasa) -	Huach	naypampa	- Emp. HV-	198.	
1.1.	De su estructura (estado act		niento)				SECCION 1: Sin Capa N	Sivelante
1 0	ribir (detallar de que tramo a que	Service Control of the Control of th	0.70				AFIRMADO	00 00 00 00 00 00 150
	enclatura utilizada	- KM 77	070.				SUBRASANTE	1.0 000 EU 20 00 00 E
17.0	TIPO DE DAÑO Deformación: 1	1: Profundidad < 5	GRAVEDAD		COMENT Reparación	TARIO A USAR	SECCION 2: Con Capa Ni	
D 2	Erosión: 2 Baches (huecos): 3	2: Profundidad en			Reconformación (ma	aterial adicional)	AFIRMADO	
-	Encalaminado: 4	3: Profundidad ≥ 1 1: Transitable	10 cm.		Reconstrucción Reparación		CAPA NIVELANTE CON NATERIAL DE PRESTAM	0.0000000000000000000000000000000000000
	Lodazal: 5 Cruce de agua: 6	2: Poco transitable 3: Intransitable			Reconformación (ma Reconstrucción	aterial adicional)	SUBRASANTE	0.000 0.000
II. DE	LA ESTRUCTURA							
2.1.	Afectaciones							
N°	UBICACIÓN	DEL KM (a)	RESIVA AL KM (b)	TIPO	GRAVEDAD	S AL PAVIMENTO DIMENS	IÓN	OBSERVACIONES
	Este (E)*: 0545765					(in)	/grava	Presencia de grava en
13	Norte (N)*: 8588000	6+100	6+125	2	2		5m	ejescentral y lateral
	Este (E)*: 054 6022		- 1		-	-700		Erosion Ge
141	Norte (N)*: 8587330	6+860	6+800	2	2	-(111)	Prosion	chotral.
						200	_	Presentia de gravas
15	Este (E)a: 0545980	7+000	7+040	2	2	7/77	_	Presencia de grara e el eje lateral de lavi
	Norte (N)*: 9587209					40m		
16	Este (E)a:	7+040	7+070	2	2	- 977		Presencia de materio grava (2">) en el ej lateral de lavía.
10	Norte (N)a:	1				30m		lateral de lavía.
	Este (E)*:							
	Norte (N)a:	1						
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:							
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:							
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:					<u> </u>		
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:							
	Este (E)a:							
	Norte (N)a:							
	Este (E)a:							
		7						
	Norte (N)a:							
	Este (E) ^a :							
/	Norte (N)a:							
Crito	io: La nomenclatura señalada ei	n el numeral 1 1	forma narte de	el Forma	to 3 de los térmir	nos de referencia del	DU 070 aprobad	los por el MTC

Página 104 de 105

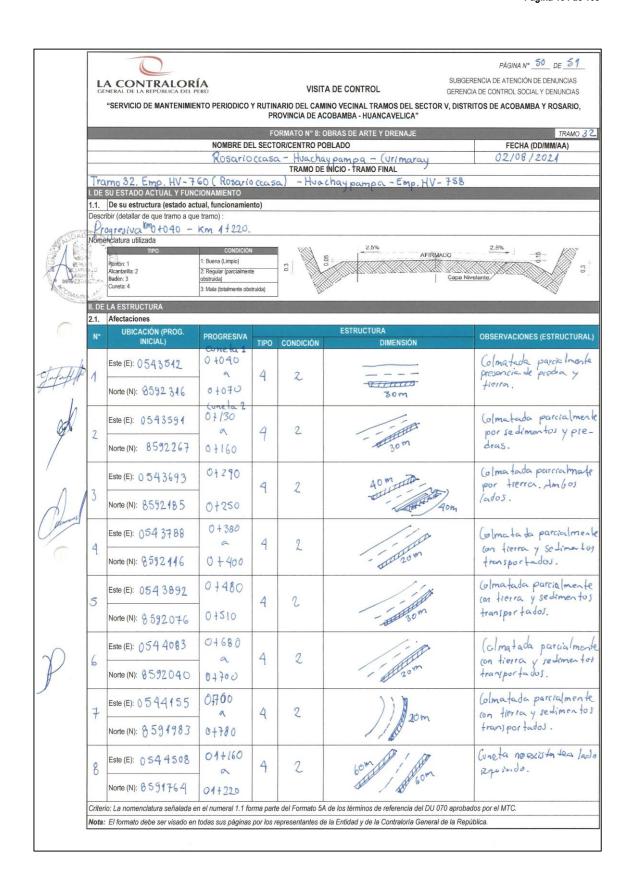

Página 105 de 105

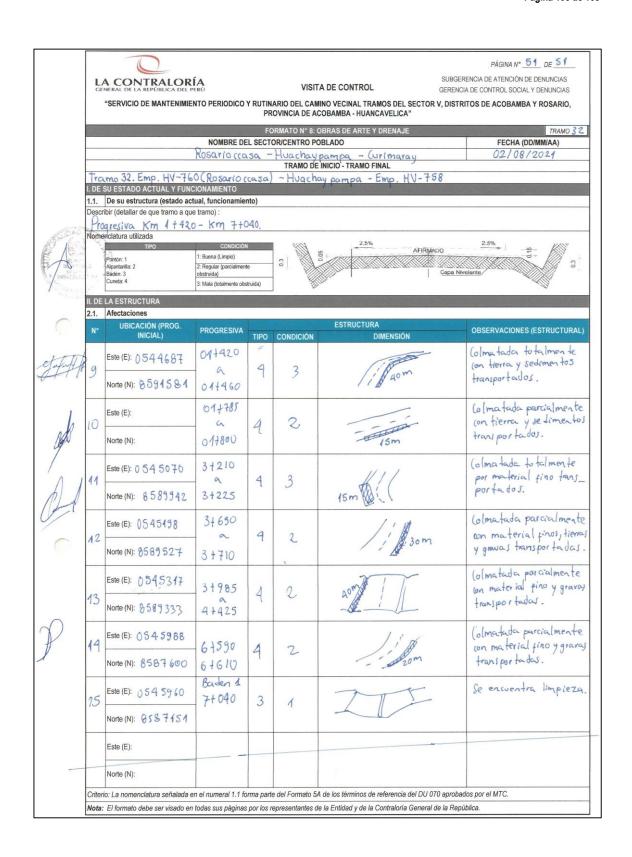





Firmado digitalmente por BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar FAU 20131378972 soft LA CONTRALORÍA Motivo Soy el autor del documento Fecha. 22 09 2021 16 49 45 -05 00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Jesús María, 22 de Septiembre del 2021

OFICIO N° 023317-2021-CG/SADEN

Señor: Rolando Vargas Mendoza Alcalde Municipalidad Provincial De Acobamba Plaza Jorge Chávez S/N Huancavelica/Acobamba/Acobamba



Asunto

: Comunicación de Informe de Hito de Control Nº 19154-2021-CG/SADEN-SCC.

- Referencia: a) Artículo 8° de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
 - b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 modificada por Resolución de Contraloría n.º 100-2020-CG de 28 de marzo de2020.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto a la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del "Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector V, Distritos de Acobamba y Rosario, Provincia de Acobamba - Huancavelica", a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 1 - "Actividades de Conservación Periódica y Rutinaria al Mes de Julio de 2021". comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 19154-2021-CG/SADEN-SCC, que se adjunta al presente documento.

Finalmente, le solicito que en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación, se sirva informar a la comisión de control las acciones adoptadas respecto a las situaciones adversas consignadas en el mencionado informe, a través de la mesa de Partes Virtual, ingresando al siguiente enlace: https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ y adicionalmente copiar a los correos; scajamalqui@contraloria.gob.pe y tduenas@contraloria.gob.pe

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente.


Documento firmado digitalmente Aldo Omar Bautista Echazu Subgerente de Atención de Denuncias Contraloría General de la República



(ABE/scl)

Nro. Emisión: 36215 (L530 - 2021) Elab: (U10314 - L530)



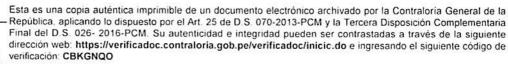









Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Jesús María, 22 de Septiembre del 2021

OFICIO N° 023317-2021-CG/SADEN

Señor:

Rolando Vargas Mendoza Alcalde Municipalidad Provincial De Acobamba Plaza Jorge Chávez S/N Huancavelica/Acobamba/Acobamba

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control Nº 19154-2021-CG/SADEN-SCC.

Artículo 8° de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

b) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría nº 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 modificada por Resolución de Contraloría n.º 100-2020-CG de 28 de marzo de2020.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto a la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del "Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal Tramos del Sector V, Distritos de Acobamba y Rosario, Provincia de Acobamba - Huancavelica", a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 1 - "Actividades de Conservación Periódica y Rutinaria al Mes de Julio de 2021", comunicamos que se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 19154-2021-CG/SADEN-SCC, que se adjunta al presente documento.

Finalmente, le solicito que en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación, se sirva informar a la comisión de control las acciones adoptadas respecto a las situaciones adversas consignadas en el mencionado informe, a través de la mesa de Partes Virtual, ingresando al siguiente enlace: https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/ y adicionalmente copiar a los correos: scajamalqui@contraloria.gob.pe y tduenas@contraloria.gob.pe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente Aldo Omar Bautista Echazu Subgerente de Atención de Denuncias Contraloría General de la República



(ABE/scl)

Nro. Emisión: 36215 (L530 - 2021) Elab:(U10314 - L530)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación: CBKGNQO

