

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 015-2023-OCI/3861-SOO**

**ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO**  
**CHALLHUAHUACHO – COTABAMBAS - APURÍMAC**

**“ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO:  
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS  
LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA,  
CHURAMA, MOSOCLLACTA, PUMAHUASI,  
HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO,  
ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE  
QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA  
DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023**

**TOMO I DE I**

**CHALLHUAHUACHO, 10 DE OCTUBRE DE 2023**

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 015-2023-OCI/3861-SOO**

**“PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC”**

**ÍNDICE**

	<b>Pág.</b>	<b>N°</b>
I.	ORIGEN	3
II.	SITUACIONES ADVERSAS	3
III.	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	11
IV.	CONCLUSIÓN	12
V.	RECOMENDACIÓN	12
	APÉNDICES	13



Validado digitalmente por  
JTRERAS GALVEZ Yusef  
re FAU 20131378972 soft  
vo: Doy Visto Bueno  
ta: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Validado digitalmente por  
RERA BALLADARES Manuel  
ander FAU 20131378972

ivo: Doy Visto Bueno  
ta: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

**INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO**  
**N° 015-2023-OCI/3861-SOO**

**“PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE YANAHUARA, TOCCO, HUAYÑUNA, CHURAMA, MOSOCCLACTA, PUMAHUASI, HUAYHUALLA, ULLANCANI, QUEUÑA CENTRO, ORAPATA Y SUCA SUCA, DEL CENTRO POBLADO DE QUEUÑA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 3861-2023-012, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

**II. SITUACIONES ADVERSAS**

De la revisión efectuada al proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosocclacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña Centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac”, se ha identificado una situación adversa que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso y el resultado o el logro de sus objetivos.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

**DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON LA CALIDAD REQUERIDA; ASÍ COMO, DE DETERIORO PREMATURO DE SUS COMPONENTES, LO QUE AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.**

El proyecto inició su ejecución el 3 de noviembre de 2021, con un plazo de ejecución de 210 días calendario, teniéndose prevista su culminación para el 31 de mayo de 2022; sin embargo, a la fecha, el proyecto se encuentra paralizado desde el 15 de setiembre de 2022, asimismo, de acuerdo a lo indicado por la Entidad, se cuenta con siete valorizaciones aprobadas, teniéndose un avance físico acumulado de 61.10% hasta la última valorización aprobada, correspondiente al periodo de agosto de 2022.

Por otro lado, de acuerdo a la memoria descriptiva del expediente técnico de la obra **“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosocclacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña Centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac”**, el proyecto contempla las siguientes metas para su ejecución:



Validado digitalmente por  
ESTHER GALVEZ Yusef  
re FAU 20131378972 soft  
vo: Doy Visto Bueno  
fe: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Validado digitalmente por  
ESTHER BALLADARES Manuel  
re FAU 20131378972

ivo: Doy Visto Bueno  
he: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

**Cuadro N° 1**  
Resumen de metas del proyecto con CUI N° 2342227

N°	Descripción	Und	S01: Pumahuasi	S02: Churama - Mosocllacta	S03: Tocco - Huayñuna	S04: Yanahuara	S05: Suca Suca	S06: Queuña centro - Orapata	S07: Ullancani	S08: Huayhualla	Total
<b>CAPTACIONES</b>											
1	Captación	und	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00	<b>4.00</b>
<b>LINEA DE CONDUCCIÓN</b>											
2	Línea de Conducción	ml	4679.33	1323.40	624.70	790.48	422.82	1083.36	594.11	-	<b>9518.20</b>
3	Cámara rompe presiones Tipo 06	und	2.00	-	-	-	-	1.00	-	-	<b>3.00</b>
4	Cámara distribuidora de caudales	und	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	<b>3.00</b>
5	Pase aéreo	und	3.00	-	-	-	3.00	3.00	-	-	<b>9.00</b>
6	Pase de carretera	und	3.00	-	-	-	-	1.00	-	-	<b>4.00</b>
7	Válvula de purga	und	10.00	1.00	1.00	3.00	-	1.00	2.00	-	<b>18.00</b>
8	Válvula de aire	und	8.00	1.00	1.00	2.00	-	-	1.00	-	<b>13.00</b>
<b>RESERVIOS</b>											
9	Reservorio de 5m3	und	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	<b>6.00</b>
10	Reservorio de 10m3	und	-	-	-	-	-	1.00	-	-	<b>1.00</b>
<b>LINEA DE ADUCCIÓN</b>											
11	Línea de Aducción	ml	393.13	111.08	127.83	340.47	72.15	87.83	125.25	-	<b>1257.74</b>
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>											
12	Red de distribución	ml	239.36	2673.52	1498.95	527.57	1814.86	2713.79	843.57	161.59	<b>10473.21</b>
13	Cámara rompe presiones Tipo 07	und	-	-	-	-	-	1.00	-	-	<b>1.00</b>
14	Pase aéreo	und	-	1.00	1.00	-	3.00	3.00	-	-	<b>8.00</b>
15	Pase de carretera	und	-	5.00	1.00	-	-	1.00	-	-	<b>7.00</b>
16	Válvula de control	und	2.00	7.00	2.00	1.00	2.00	10.00	2.00	-	<b>26.00</b>
17	Válvula de purga	und	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	7.00	2.00	1.00	<b>22.00</b>
18	Válvula de aire	und	-	-	-	-	-	2.00	-	-	<b>2.00</b>
19	Conexiones domiciliarias	und	9.00	41.00	15.00	14.00	13.00	33.00	18.00	2.00	<b>145.00</b>
20	Lavaderos domiciliarios	und	9.00	41.00	15.00	14.00	13.00	33.00	18.00	2.00	<b>145.00</b>
21	Conexiones institucionales	und	-	1.00	-	-	-	-	-	-	<b>1.00</b>
22	Lavaderos institucionales	und	-	1.00	-	-	-	-	-	-	<b>1.00</b>
<b>SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS</b>											
23	Unidad Básica de Saneamiento (UBS) con Arrastre Hidráulico	und	9.00	-	-	14.00	13.00	33.00	-	-	<b>69.00</b>
24	Unidad Básica de Saneamiento (UBS) tipo compostera	und	-	41.00	15.00	-	-	-	18.00	2.00	<b>76.00</b>

**Fuente:** Memoria Descriptiva del Expediente Técnico del Proyecto con CUI N° 2342227.

**Elaboración:** Comisión de control.

Al respecto, el 12 de setiembre de 2023 se realizó la visita de inspección y relevamiento de información a la obra materia del presente servicio de control, en compañía de un representante de la Entidad, evidenciándose deficiencias constructivas que se detallan a continuación:



### Sistema N° 1: Pumahuasi

Se observó la existencia de un reservorio parcialmente construido, con presencia de cangrejas y/o segregación. Al respecto, en relación a la partida "01.01.05 RESERVORIO DE 5.0 M3 (01 UND)", de acuerdo a la última valorización aprobada, se observa que las partidas "01.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE" y "01.01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO" se encuentran valorizadas con un 100% de ejecución, a pesar de las deficiencias constructivas observadas y que no se encuentra culminada, asimismo, se advierte que para la partida "01.01.05.05 REVESTIMIENTO" se consignó un avance físico acumulado de 100%, pese a que no se evidencia su ejecución.

#### **Imagen N° 1**

Cangrejas y/o segregación en reservorio del Sistema N° 01: Pumahuasi, asimismo, se observa que la losa de techo aún no ha sido construida.




Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.

Por otro lado, se observó Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) parcialmente construidas, con presencia de cangrejas y segregación en sus elementos de concreto.

#### **Imagen N° 2**

Cangrejas y/o segregación en cimiento corrido de UBS del Sistema N° 01: Pumahuasi.

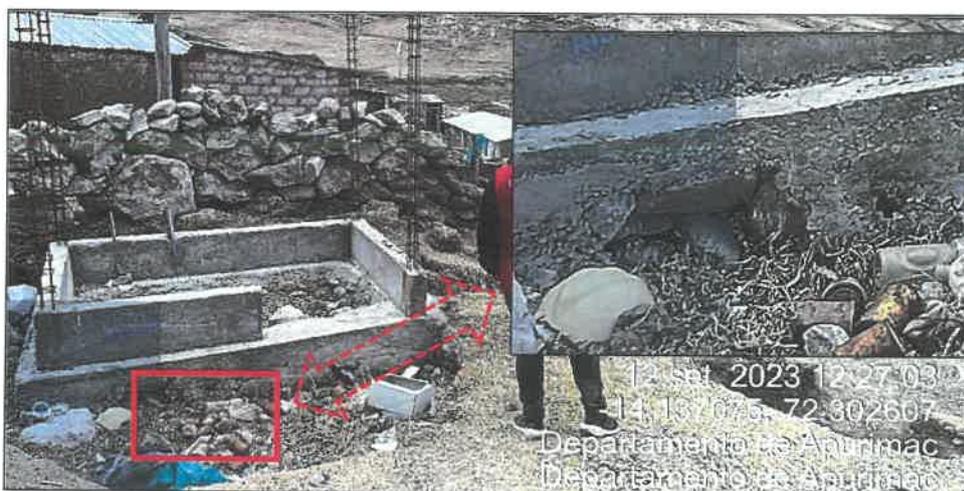

Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.



Escaneado digitalmente por  
YUSEF ALI TRERERAS GALVEZ Yusef  
Correo: FAU 20131378972 soft  
Correo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Escaneado digitalmente por  
MANUEL RIVERA BALLADARES Manuel  
Correo: FAU 20131378972

Correo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

### Sistema N° 2: Churama - Mosocclacta

Se observó la existencia de un reservorio parcialmente construido, con presencia de cangrejeras y/o segregación. Al respecto, en relación a la partida "01.02.04 RESERVORIO DE 5.0 M3 (01 UND)", de acuerdo a la última valorización aprobada, se observa que la partida "01.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO" se encuentra valorizada con un 100% de ejecución, a pesar de las deficiencias constructivas observadas, asimismo, se advierte que para la partida "01.02.04.05 REVESTIMIENTO" se consignó un avance físico acumulado de 100%, pese a que no se evidencia su ejecución.

#### **Imagen N° 3**

Cangrejeras y/o segregación en reservorio del Sistema N° 2: Churama - Mosocclacta.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.

Por otro lado, se observó Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) parcialmente construidas, con presencia de cangrejeras y/o segregación en sus elementos de concreto.

#### **Imagen N° 4**

Cangrejeras y/o segregación en UBS del Sistema N° 2: Sector Churama.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.



Scaneado digitalmente por  
YVETREAS GALVEZ Yusef  
re FAU 20131378972 soft  
ivo: Doy Visto Bueno  
ha: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Scaneado digitalmente por  
FRERA BALLADARES Manuel  
cander FAU 20131378972

ivo: Doy Visto Bueno  
ha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

**Imagen N° 5**

Cangrejeras y/o segregación en columna de UBS del Sistema N° 02: Sector Mosocclacta.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.

**Sistema N° 3: Tocco - Huayñuna**

Se observó Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) parcialmente construidas, con fisuras, cangrejeras y/o segregación en sus elementos de concreto armado.

**Imagen N° 6**

Fisuras en piso de concreto de UBS del Sistema N° 3: Sector Tocco.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.



Validado digitalmente por  
JTRERAS GALVEZ Yusef  
Código FAU 20131378972 soft  
Tipo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Validado digitalmente por  
TRERA BALLADARES Manuel  
Código FAU 20131378972

Tipo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

**Imagen N° 7**

Cangrejeras y/o segregación en piso de concreto de UBS del Sistema N° 3: Sector Tocco.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.

**Sistema N° 7: Ullancani**

Se observó la existencia de un reservorio parcialmente construido, con acero de refuerzo vertical en muros colocado a una distancia mayor a 25 cm entre sí, contraviniendo lo indicado en los planos del expediente técnico, que establece que el acero de refuerzo vertical debe colocarse cada 25 cm; así mismo, se observó Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) parcialmente construidas, además se evidenció acero de refuerzo de columnas almacenado a la intemperie.

**Imagen N° 8**

Acero de refuerzo del reservorio del Sistema N° 7: Ullancani, colocado a una distancia mayor a 25 cm entre sí.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.



Digitado digitalmente por  
VTRERAS GALVEZ Yusef  
re FAU 20131378972 soft  
vo: Doy Visto Bueno  
ha: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Digitado digitalmente por  
RRIERA BALLADARES Manuel  
tander FAU 20131378972  
vo: Doy Visto Bueno  
ha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

**Imagen N° 9**

Varillas de refuerzo para columnas de UBS del Sistema N° 7: Ullancani, almacenadas a la intemperie.



Fuente: Panel fotográfico del Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.

La normativa aplicable a los hechos expuestos anteriormente, es la siguiente:

- **Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA de 5 de mayo de 2006 y modificatorias.**

(...)

**Norma Técnica GE.030 Calidad en la construcción**

*Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identificada las características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las Obras. El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos.*

(...)

*Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de Obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto.*

(...).

**Norma Técnica E.060 Concreto Armado**

**Capítulo 3 Materiales**

(...)

**3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES**

(...)



Validado digitalmente por  
FRERAS GALVEZ Yusef  
Código FAU 20131378972 soft  
Visto: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:46:38 -05:00



Validado digitalmente por  
FRERAS BALLADARES Manuel  
Código FAU 20131378972

Visto: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00

3.7.5 Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas.

(...)"

- **Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus modificatorias.**

"(...)

**Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor:**

187.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. (...).

187.2 El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas (...).

(...)"

- **Expediente técnico del proyecto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 502-2020-GM-MDCH de 23 de diciembre de 2020.**

"(...)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

(...)

**1.1.3.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO**

**1.1.3.4.1 CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN ESTRUCTURAS (M3)**

(...)

**MÉTODO CONSTRUCTIVO**

(...)

- El concreto debe ser trabajado a la máxima densidad posible, debiéndose evitar las formaciones de bolsas de aire (incluidos agregados gruesos y de grumos), contra la superficie de los encofrados y de los materiales empotrados en el concreto.

(...)

**Manejo del concreto:**

(...)

- El concreto para todas las partes de la obra, debe ser de la calidad especificada en los planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y al endurecerse, debe desarrollar todas las características requeridas en estas especificaciones.

(...).



**1.1.5 RESERVORIO DE 5.0 M3 (01 UND)**

(...)

**1.1.5.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO**

**1.1.5.4.1 CONCRETO F'C'=210KG/CM2 EN ESTRUCTURAS (M3)**

IDEM PARTIDA 1.1.3.4.1.

(...)

**1.2.4 RESERVORIO DE 5.0 M3 (01 UND)**

(...)

**1.2.4.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO**

**1.2.4.4.1 CONCRETO F'C'=210KG/CM2 EN ESTRUCTURAS (M3)**

IDEM PARTIDA 1.1.3.4.1.


(...).

**PLANOS DEL PROYECTO**

(...)

**PLANO RE-01 "RESERVORIO V= 5 M3 – RESERVORIOS 01, 02, 03, 04, 05 Y 07**

(...)

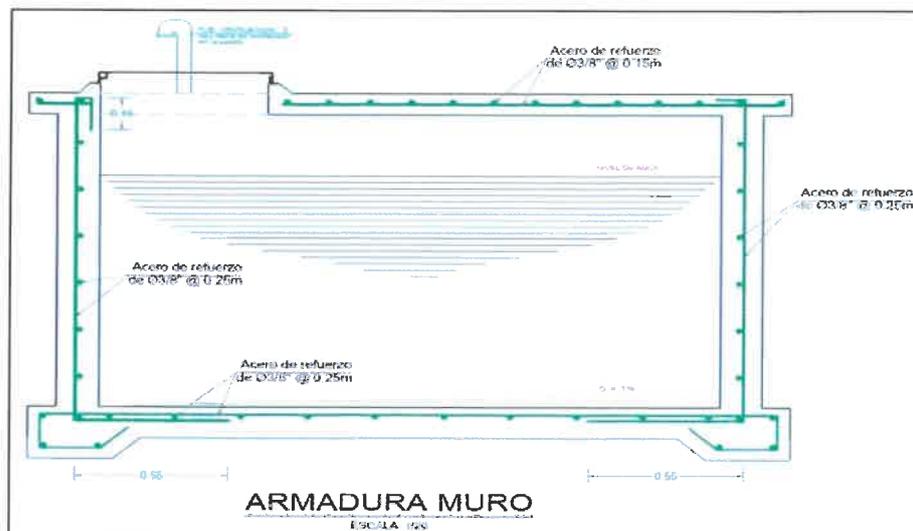

(...)

**Consecuencia:**

La situación descrita genera el riesgo de no contar con la calidad requerida durante la ejecución de la obra, así como de que se genere deterioro prematuro en los reservorios y UBS del proyecto, lo que afectaría la vida útil del proyecto.

**III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio al proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosocllacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña Centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.



La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

#### **IV. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio al proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosocllacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña Centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac” se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, la cual ha sido detallada en el presente informe.

#### **V. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio al proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosocllacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña Centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto.
2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Challhuahuacho, 10 de octubre de 2023.



Firmado digitalmente por CONTRERAS  
GALVEZ Yusef Andre FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10-10-2023 14:47:09 -05:00

---

**Yusef André Contreras Gálvez**  
Integrante de la Comisión de Control  
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho  
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por HERRERA  
BALLADARES Manuel Alexander FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10-10-2023 14:20:24 -05:00

---

**Manuel Alexander Herrera Balladares**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho  
Contraloría General de la República

**APÉNDICE N° 1**

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

1. **DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA GENERA EL RIESGO DE NO CONTAR CON LA CALIDAD REQUERIDA; ASÍ COMO, DE DETERIORO PREMATURO DE SUS COMPONENTES, LO QUE AFECTARÍA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.**

N°	Documento
1	Acta de Inspección y Relevamiento de Información de 12 de setiembre de 2023.
2	Expediente técnico del proyecto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 502-2020-GM-MDCH de 23 de diciembre de 2020.
3	Valorización n.º 7 correspondiente a agosto de 2022.



Validado digitalmente por  
FRANCISCA GALVEZ Yusef  
Código FAU 20131378972 soft  
Evento: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:48:20 -05:00



Validado digitalmente por  
FRANCISCA GALVEZ Yusef  
Código FAU 20131378972 soft  
Evento: Doy Visto Bueno  
Fecha: 10-10-2023 14:19:51 -05:00



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Challhuahuacho, 10 de octubre de 2023

**OFICIO N° 296-2023-OCI-3861/MDCH-02**

Señor:


**Luis Ivan Cruz Puma**

Alcalde

**Municipalidad Distrital de Challhuahuacho**

Plaza de Armas Challhuahuacho

**Challhuahuacho/Cotabambas/Apurímac**

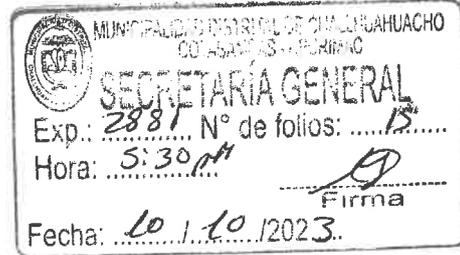

**Asunto** : Notificación de Informe de Orientación de oficio n.° 015-2023-OCI/3861-SOO

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al "Estado situacional del proyecto Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en las localidades de Yanahuara, Tocco, Huayñuna, Churama, Mosoccllacta, Pumahuasi, Huayhualla, Ullancani, Queuña centro, Orapata y Suca Suca, del centro poblado de Queuña, distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de oficio n.° 015-2023-OCI/3861-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este OCI en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por HERRERA  
BALLADARES Manuel Alexander FAU  
20131376972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10-10-2023 17:09:15 -05:00

**Manuel Alexander Herrera Balladares**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho  
Contraloría General de la República