



### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL PIURA

# N° 065-2025-OCI/5349-SVC

# VISITA DE CONTROL GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA SULLANA-SULLANA-PIURA

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2552472"

PERÍODO DE EVALUACIÓN: DE 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 21 DE AGOSTO DE 2025

TOMO I DE I

PIURA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



# N° 065-2025-OCI/5349-SVC

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2552472"

## **ÍNDICE**

		N° Pág.
1.	ORIGEN	2
11.	OBJETIVOS	2
111.	ALCANCE	2
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL	3
V.	SITUACIONES ADVERSAS	7
	1DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE CONCRETO PARA LOSAS MR=40 KG/CM2, PONE EN RIESGO EL OBJETO CONTRACTUAL, LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA EN PERJUICIO DE LOS BENEFICIARIOS.	7
CONAL	2 LA FALTA DE CONTROL RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DI GESTIÓN DE SEGURIDAD; ASI COMO DE LA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DI TRABAJO, PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCEROS.	E 16
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL	22
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	22
VIII.	CONCLUSIÓN	22
IX.	RECOMENDACIÓN	23
	APÉNDICES	



REGION



#### INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 065-2025-OCI/5349-SVC

"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CUI N° 2552472"

#### I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional Piura mediante oficio n.º 911-2025-CG/OC5349 de 20 de agosto de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.º 5349-2025-61 en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloria n.º 218-2022-CGM de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

#### II. OBJETIVOS

#### 2.1 Objetivo general

Determinar el cumplimiento del marco normativo y de las estipulaciones contractuales aplicables en la etapa de ejecución de la obra: denominado "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472.

#### 2.2 Objetivo específico

Determinar si la ejecución y supervisión de la obra "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472", se realiza en concordancia con el expediente técnico, normativa aplicable y estipulaciones contractuales.



#### III. ALCANCE

La visita de control se desarrolló a la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vias Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472"; así como, a las actividades comprendidas en la valorización de obra correspondiente al mes de julio de 2025, la cual se encuentra a cargo de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, cuyo periodo evaluado corresponde del 28 de octubre de 2024 al 21 de agosto de 2025 y que ha sido ejecutada de 20 de agosto de 2025 al 26 de agosto de 2025, en la urbanización popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura.







#### INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE IV. CONTROL

El proceso evaluado del presente servicio de control comprende la verificación de la ejecución y supervisión de las actividades comprendidas en la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472", en adelante la Obra. A continuación, se detalla información relevante de la Obra:

Mediane Resolución Sub Regional n.º 560-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de julio de 2023, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, en adelante la "Entidad", aprobó el expediente técnico de la Obra.

#### Contratación de obra

Regional Resolución Gerencial mediante Entidad. Después. n.º 270-2024/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G de 5 de marzo de 2024 aprobó las bases administrativas del proceso de selección Licitación Pública n.º 6-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA, en adelante "Licitación Pública", y autorizó la convocatoria de la Obra.

Luego, el 11 de septiembre de 2024, la Entidad, consintió la buena pro de la Licitación Pública; en consecuencia, mediante contrato n.º 38-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 3 de octubre de 2024, la Entidad, contrató la ejecución de la Obra por S/ 7 458 969,35 a precios unitarios y plazo de ejecución de 150 días calendario, con la empresa CONSORCIO OLIVOS ESTE1, en adelante el "Contratista".

#### Contratación de supervisión de obra

Mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 326-2024/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 18 de marzo de 2024, la Entidad aprobó el expediente de contratación para el procedimiento de selección Concurso Público n.º 004-2024/GRP-GSRLCC-G, en adelante Concurso Público", y autorizó la convocatoria de la Obra.

Luego, el 24 de junio de 2024, la Entidad, consintió la buena pro del Concurso Público; en consecuencia, mediante contrato n.º 23-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 8 de julio de 2024, contrató la supervisión de la Obra por S/ 602 546,50 bajo el sistema esquema mixto (tarifa mensuales y suma alzada) y plazo de ejecución de 180 días calendario, con la empresa CONSORCIO ANGAS<sup>2</sup> con RUC n.º 20612801861, en adelante la "Supervisión".

#### Eiecución de obra

Respecto al inicio de obra, según registro de INFObras, el inicio de plazo de ejecución de obra quedó establecido el 28 de octubre de 2024, por un plazo de 150 días calendario, debiendo culminar el 26 de marzo de 2025.

Luego, mediante "Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra n.º 1" de 11 de marzo de 2025, en adelante "Suspensión de Plazo", se acordó suspender el plazo de ejecución de Obra. En Sub Resolución Gerencial mediante Entidad. consecuencia. n.º 344-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 3 de junio de 2025 aprobó la Suspensión de Plazo del 11 de marzo de 2025 al 12 de mayo de 2025 por 62 días calendario.









Conformada por la Constructora JDITH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC n.º 20526339585 y SERVICIOS GENERALES VIVIANA E.I.R.L con RUC n.\* 20483851171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conformada por Erick Gabriel Rivas Benites con RUC n.\* 10468097279 y Roger Jaime Ipanaque Sernaque con RUC n.\* 10806675895.



Página 4 de 23

Después, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 151-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de marzo de 2025 y Resolución Gerencial Sub Regional n.º 153-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de marzo de 2025 aprobó la sustitución de especialista ambiental³ y la sustitución de especialista en calidad⁴, respectivamente, ambos del equipo de la Supervisión.


Respecto a la aprobación de prestación de adicionales, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 114-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de marzo de 2025 aprobó la prestación adicional de Obra n.º 1, en adelante "Adicional 1", vinculante al deductivo n.º 1 de la Obra aprobado mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 82-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 12 de febrero de 2025, en adelante "Deductivo 1"; adicional que asciende a S/18 594,18 con una incidencia de 0,25%, que al estar vinculada al Deductivo 1 de la Obra por S/72 197,11 con una incidencia de -0,97%, hacen una incidencia acumulada de -0,72% respecto al monto contractual, tal como se muestra a continuación:

Imagen n.° 1
Adicional de Obra n.° 1

1	item .	Descripción			Und.	Metrado	Precio 8/.	Parcial S/.	
1	01	ADICIONAL DE CERA N°01						13,131.42	
	01.01	RETIRO DE POSTES						13,131.4	
	01.01.07	RETIRO DE POSTES DE HI	6.0m		und	34.00	215.34	7,321.9	
	81.01.02	TRASLACO DE POSTES O	max < 5 km		and	34.00	170.58	5,509.93	
		Costo Directio						13,131.4	
	1	GASTOS GENERALES						1,312.19	
		UTILIDAD (19%)						1,313.1	
		SUB TOTAL						15,757.7	
		IGV						2,836.40	
	Lawrence and the same of the s	TOTAL PRESUPUESTO				THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Market Street,	18,594.1	
DDTO (	CONTRATADO	7,458,9	60.25	INCIDENCIA					
a section and section		THE RESERVE TO SERVE	00.00	0.25%					
ADICIONAL N°01		18,594.18	-53,602.93						
DEDUC	T. VINC. N°01	-72,197.11	and the same of th	-0.97%	APROBADO CON ROSR Nº82-2025/G		2-2025/GRP-0	P-GSRLCC-G	
				-0.72%	I .				

Fuente: Resolución Gerencial Sub Regional n.º 114-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de marzo de 2025.

Asimismo, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 142-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 8 de mayo de 2025 aprobó la prestación adicional de Obra n.º 2, la cual asciende a S/86 326,11 con una incidencia de 1,16% respecto al monto contractual; y que considerando al saldo del Adicional 1 con el Deductivo 1 de S/ 53 602,93; se tiene un adicional neto de S/ 32 723,18, con una incidencia acumulada de 0,44% con respecto al monto contractual, tal como se muestra a continuación:

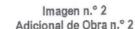

ADICIONA	AL NETO	112.00
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	- S/72,197.11	-0.97%
ADICIONAL N°01	S/18,594,18	0.25%
ADICIONAL N°02	\$/86,326.11	1.16%
INCIDENCIA ACUMULADA	S/32,723,18	0.44%%

Fuente: Resolución Gerencial Sub Regional n.º 142-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 8 de mayo de 2025.

Después, mediante "Acta de Reinicio de Ejecución de Obra n.º 1" de 12 de mayo de 2025, la Entidad, el Contratista y la Supervisión acodaron el reinicio de Obra.









<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ingeniera Olga Gisela Castro Moncada con CIP n.º 214115 en reemplazo del ingeniero Frank Junior Niño Livia con CIP n.º 283222.

<sup>4</sup> Ingeniero Luis Antonio Aguilar Morcillo con CIP n.º 322654 en reemplazo de la ingeniera Luz Aurita García Mena con CIP n.º 209786.





Respecto a la aprobación de ampliación de plazos, el Contratista mediante carta n.º 33-2025/CONSORCIOOLIVOSESTE/RAHC/GRP-GSRLCC de 24 de mayo de 2025, solicitó a la Supervisión ampliación de plazo n.º 1, quien a su vez, mediante carta n.º 35-2025/CONSORCIO ANGAS/PMOA/RC de 27 de mayo de 2025 remitió a la Entidad la solicitud del Contratista; en consecuencia, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub Regional n.º 366-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 11 de junio de 2025 declaró improcedente la solicitud de ampliación de plazo n.º 1.

Por otro lado, la Supervisión, mediante carta n.º 29-2025-ING.JCFG/S.O. de 21 de mayo de 20255, comunicó al Contratista el estado situacional de losas de concreto, adjuntando la carta n.º 21-2025-CONSORCIO ANGAS/EC-LAAM de 20 de mayo de 2025 emitido por el especialista de calidad de la Supervisión, indicando que el Contratista debía presentar un plan correctivo y levantar las observaciones de las losas de concreto.

Luego, la Supervisión mediante carta n.º 39-2025/CONSORCIO ANGAS/PMOA/RC de 5 de junio de 2025, remitió a la Entidad las observaciones en ejecución de Obra para conocimiento y acciones correspondientes; en consecuencia, mediante carta n.º 398-2025/GRP-401000-401400-401420 de 14 de julio de 2025, la Entidad comunicó al Contratista las observaciones en ejecución de Obra.

Además, mediante carta n.º 42-2025/CONSORCIOOLIVOSESTERA/RAHC/GRP-GSRLCC de 11 de junio de 2025, el Contratista solicitó la Entidad la sustitución del residente de Obra; en Gerencia mediante Resolución n.º 397-2025/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 19 de junio de 2025, la Entidad aprobó la sustitución6.

Resolución Gerencial Sub mediante Entidad, n.º 419-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 2 de julio de 2025, aprobó los calendarios actualizados de Obra por Suspensión de Plazo de 150 días calendario, siendo la fecha de inicio de Obra el 28 de octubre de 2024 y la nueva fecha de término programado el 27 de mayo de 2025.

Resolución Gerencial Sub Regional Entidad. mediante Asimismo. n.º 452-2025/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G de 15 de julio de 2025, aprobó la "Solicitud de Reconocimiento de Retraso Justificado n.º 1" cuantificada en 15 días calendario contados a partir de 26 de mayo de 2025 hasta el 11 de junio de 2025.

Sobre la valorización del mes de julio de 2025, el Contratista mediante carta n.º 52-2025/CONSORCIOOLIVOSESTE/RAHC/GRP-GSRLCC de 31 de julio de 2025, alcanzó a la Supervisión la valorización de Obra n.º 9 correspondiente al mes de julio de 2025, indicando lo siguiente: "Total avance acumulado a julio 2025: 92,11% (...) Durante el 'periodo del 01.07.2025 al 31.07.2025 del presente, el contratista ha realizado trabajos de acuerdo con las partidas que conforman el presupuesto de obra, avance que se sustenta en los metrados ejecutados de la presente valorización de Obra, por el monto de S/717 661,24 (...)". (lo resaltado es nuestro).

Luego, mediante carta n.º 59-2025/CONSORCIO ANGAS/PMOA/RC de 12 de agosto de 2025, la supervisión comunicó a la Entidad sobre el avance lento de la ejecución de la Obra; en consecuencia, la Entidad, mediante carta n.º 462-2025/GRP-401000-401400-401420 de 14 de agosto de 2025, indicó al Contratista lo siguiente: "(...) Qué, del análisis integral de la documentación remitida se constata que los avances físicos de ejecución de obra para su culminación van de manera lenta, registrándose un saldo por ejecutar equivalente al 7,89% desde el 1 de agosto de 2025, sin que, a la fecha -14 de agosto de 2025-, exista una







<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Informe de jefe de Supervisión.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sustitución del ingeniero Rafael Ricardo Flores Fernández CIP n.° 29192 por el ingeniero Miguel Angel Tornero Maca con CIP n.° 91507.



Página 6 de 23


proyección técnica confiable que asegura la fecha exacta de culminación. Así mismo, se tiene que la Contratista ha alcanzado la penalidad máxima establecida por el Contrato, lo que faculta a la Entidad, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, a iniciar el procedimiento de resolución contractual (...) se otorga a la Contratista un plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días calendario para culminar la totalidad de la obra y levantar las observaciones pendientes, previamente notificadas (...)". (lo resaltado es nuestro)

Después, superado el plazo contractual y al no haberse levantado las observaciones en Obra, la Supervisión, mediante carta n.º 60-2025/CONSORCIO ANGAS/PMOA/RC de 15 de agosto de 2025, informó a la Entidad que al encontrarse la Obra con observaciones no se emitiría, el certificado de conformidad técnica de Obra, adjuntando el informe n.º 51-2025-ING-JCF/S.O de 15 de agosto de 2025 emitido por el jefe de la Supervisión, indicando lo siguiente: " (...) el contratista Consorcio Olivos encargado de la ejecución de la Obra: (...) no ha cumplido con atender lo solicitado en la carta n.º 398-2025/GRP-401000-401400-401420 de 14 de julio de 2025, en la cual la entidad le solicitó el pronunciamiento correspondiente a las medidas tomadas respecto a las observaciones realizadas por el Supervisor de Obra ni tampoco ha cumplido con remitir a la supervisión de obra los protocolos y planes de actividades a ejecutar para el levantamiento de las observaciones. (...)


III. CONCLUSIONES. (...) al encontrarse la obra con observaciones en cuanto a calidad de los trabajos se corrobora que no se ha cumplido con lo establecido en cuanto a calidad; razón por las cual esta supervisión manifiesta que no emitirá el certificado de conformidad técnica hasta que el contratista cumpla con levantar las observaciones planteadas y estas se encuentren conforme por esta supervisión".

Por consiguiente, mediante carta n.º 52-2025/CONSORCIOOLIVOSESTE/RAHC/GRP-GSRLCC de 19 de agosto de 2025, el Contratista solicitó a la Entidad otorgar mayor plazo para culminación de la obra y/o ejecución de subsanaciones; sin embargo, al cierre de la etapa de ejecución del presente informe<sup>7</sup> la Entidad aún no se ha pronunciado.


Respecto al reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía, en adelante SSI-MEF, según Formato - 12 B: "Reporte de Seguimiento a las Inversiones del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas", el avance físico de la obra es de 84,52% y el avance de ejecución de la inversión es de 85,98%, tal como se muestra a continuación:

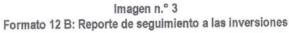

## INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA INVERSION

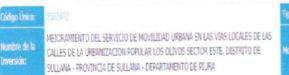



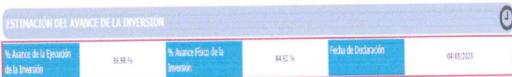



<sup>7</sup> Al 29 de agosto de 2025.









<sup>8</sup> Sin embargo, según carta n.º 52-2025/CONSORCIOOLIVOSESTE/RAHC/GRP-GSRLCC de 31 de julio de 2025, el contratista indicó a la Supervisión que el total avance acumulado a julio 2025 es de 92,11%.



Página 7 de 23

Respecto al avance financiero de la Obra, se conoce que hasta el cierre de la etapa de ejecución del presente informe<sup>9</sup> se tiene un devengado acumulado de S/ 7 236 562,27, tal como se detalla a continuación:


Cuadro n.º 1.Giros efectuados por la Entidad para el Proyecto del 2022 al 2024

			lmj	oorte SI	
Item	Item Mes	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
1	Enero		-11-		1 347 784,98
2	Febrero		ware		465 250,52
3	Marzo				666 648,97
4	Abril				911 867,97
5	Mayo	****	90 000,00	400	21 500,00
6	Junio	****	67 500,00		260 028,00
7	Julio		22 500,00		308 527,43
8	Agosto				
9	Setiembre		4000		
10	Octubre			745 896,93	
11	Noviembre	***		1 608 203,27	-
12	Diciembre	45 000,00	T 1	675 856,2	
Total		45 000,00	180 000,00	3 029 954,4	3 981 607,87
			7 2	36 562,27	

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

#### V. SITUACIONES ADVERSAS

De la visita de inspección realizada el 21 de agosto de 2025 en donde se suscribió el Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472, en adelante el "Acta de Inspección", suscrita por la comisión de control y representantes del Contratista y la Supervisión, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472, las cuales se exponen a continuación:

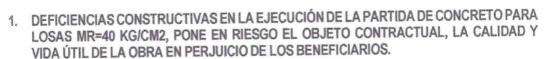

Durante la visita de inspección a la Obra, realizada por la comisión de control el 21 de agosto de 2025, se observaron diversas patologías¹º en las losas de concreto correspondientes a la partida 05.03.01 CONCRETO PARA LOSAS MR=40 KG/CM2, ubicadas a lo largo de las diversas calles que forman parte de la Obra; dejando constancia de lo evidenciado en el Acta de Inspección. En consecuencia, estas deficiencias constructivas ponen en riesgo el objeto contractual, la calidad y vida útil de la Obra, situación que se expone a continuación:

En el recorrido por las calles de la urbanización Popular Los Olivos donde se han ejecutado los trabajos de pavimentación, se evidenció que las losas de concreto presentan fisuras longitudinales, transversales y oblicuas, de diversos espesores o anchos que van desde los 0,5 mm (0,02 plg.) hasta más de 1,50 mm (0,060 plg), estas fisuras se presentan en casi la totalidad de calles de la Obra, pero por tramos y/o distancias cortas. Asimismo, se evidenció un desgaste prematuro en la superficie de rodadura (losa de concreto) dejándose notar el agregado grueso (piedra chancada)







<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Al 29 de agosto de 2025.

<sup>10</sup> RAE. f. Constr. Estudio de los defectos y problemas que presenta una construcción.



Página 8 de 23

y una pérdida de agregado fino (arena gruesa), lo que evidencia la falta de homogeneidad y separación de agregados en la mezcla de concreto, esto puede deberse a una mala relación aguacemento, curado inadecuado (que causa secado rápido y fisuras), exposición a condiciones ambientales extremas (que provocan evaporación del agua), mala manipulación y acabado, y un diseño de la mezcla deficientes. Esta deficiencia al igual que las fisuras se presentan en casi la totalidad de calles, conforme a los siguiente:

- Calle Bardales entre las progresivas 0+000 a la 0+170 se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto, cabe indicar que el Contratista viene ejecutando trabajos para el levantamiento de observaciones, los cuales corresponden en la demolición de las losas de concreto observados para su posterior reposición.
- Calle José Olaya entre las progresivas 0+300 a la 0+380 y entre la 0+120 a la 0+160, se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto.
- Calle Alan García entre las progresivas 0+020 a la 0+060 se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto.
- En la intersección de la Calle Torata con Calle El Ángel se observa desgate prematuro en las losas de concreto.
- Al inicio de la Calle Prolongación José Olaya intersección con Calle S/N se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto.
- En la intersección del Pasaje Santa Marta con Calle Víctor Raúl se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto.
- Calle Victor Raúl entre las progresivas 0+000 a la 0+080 se observan fisuras y desgate prematuro en las losas de concreto.

Como parte del análisis efectuado por la comisión de control a los instrumentos contractuales y/o normativos que regulan la calidad en Obra, el numeral 4.5 Pavimentos rígidos - calzada y berma del Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, aprobado con Resolución Directoral n.º 08-2014-MTC/14 de 27 de marzo de 2014, en adelante el "Manual de Carreteras", con respecto a los niveles de gravedad de fisuras en pavimentos rígidos, establece lo siguiente:

Cuadro n.º 2

Tipo de Patologia	Gravedad		
Fisuras Longitudinales	G-1: Fisuras finas (ancho ≤ 1mm) G-2: Fisuras medias, corresponden a fisuras		
Fisuras Transversales	abiertas y/o ramificadas, sin pérdida de material (1mm < ancho < 3mm)		
Fisuras Oblicuas	G-3: Fisuras Gruesas, corresponden a fisura abiertae y/o ramificadae, con pérdida de materi (ancho > 3mm)		
Fisuras de Esquina	G-1: Solamente una esquina quebrada G-2: Dos Esquinas quebradas G-3: Mas que dos esquinas quebradas		

Fuente: Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles Elaborado por: Comisión de control

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita de inspección, podemos clasificar a las fisuras como medianas con un nivel de gravedad 2, correspondientes a fisuras abiertas y ramificadas con un ancho de hasta 1.5 mm (0.060 plg). Asimismo, en el Manual de Carreteras especifica algunas de las causas que podrían generar las fisuras, relacionadas con la etapa de ejecución de obra; especificando lo siguiente:



Causas

En la mayoría de los casos, las fisuras resultan de:







Página 9 de 23

- ✓ La pérdida de soporte de la fundación.
- ✓ La acción de tránsito pesado (por sobrecarga o repetición excesiva de carga).
- ✓ La ausencia o deficiencia de juntas.
- ✓ La contracción del concreto.
   (...)

Por otro lado, en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado, con respecto al acabado de la superficie de las losas de concreto, indica lo siguiente:

"(...) 05.03 LOSA DE CONCRETO MR =40 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA) 05.03.02 NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE

Acabado


La superficie será totalmente nivelada en el concreto fresco con acabado será rugoso.

No se aceptarán cangrejeras y/o separaciones de agregados a la vista.

(...)"

Lo mencionado en los párrafos precedentes se evidencia en las siguientes fotografías captadas durante la visita de inspección:

Fotografías n.ºs 1 y 2 Calle Bardales Progr. 0+000 a la 0+170

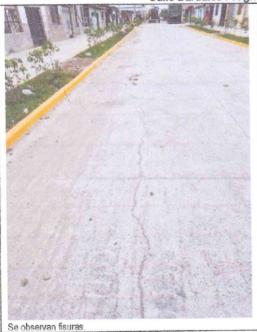



Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025.

Elaborado por: Comisión de control









Página 10 de 23

Fotografías n.ºs 3 y 4 Calle Bardales Progr. 0+000 a la 0+170



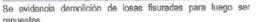

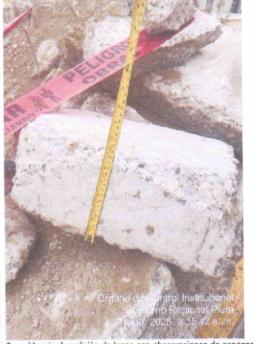

Se evidencia demolición de losas con observaciones de espesor de más de 15 cm

Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025.

Elaborado por: Comisión de control


Fotografías n.ºs 5 y 6 Calle José Olaya Progr. 0+300 a la 0+380









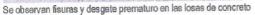



Se evidencia medición del ancho de fisuras y el agregado grueso (desgaste prematuro)

Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025. Elaborado por: Comisión de control



Página 11 de 23





Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025. Elaborado por: Comisión de control

Fotografías n.ºs 8 y 9 Calle Alan García Progr. 0+020 a la 0+060










Elaborado por: Comisión de control



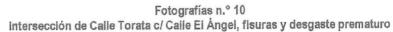




Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025. Elaborado por: Comisión de control

Fotografías n.º 11 Inicio de la Calle Prolongación José Olaya, fisuras y desgaste prematuro



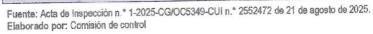













Fotografías n.º 12 Intersección Pasaje Santa Marta c/ Calle Víctor Raúl, fisuras y desgaste prematuro

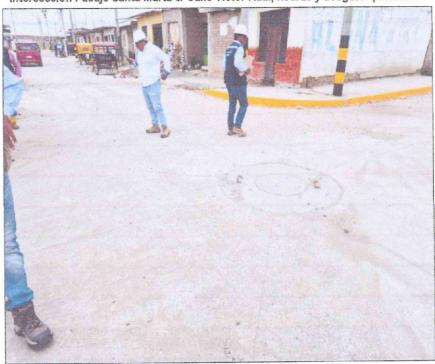

Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025. Elaborado por: Comisión de control

Fotografías n.º 13 Calle Víctor Raúl progr. 0+000 a la 0+080, fisuras y desgaste prematuro



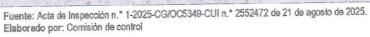









La situación expuesta no ha considerado la normativa siguiente:

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, vigente desde el 13 de marzo de 2019 y modificatorias.

"(...)

Artículo 2º. - Principios que rigen las contrataciones

(...)

f) Eficacia y eficiencia. "El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

(...)

#### Artículo 32. El Contrato

(...)

32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos."

(...)

#### Artículo 40. Responsabilidad del contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil.

( ... ,

Articulo 187, Funciones del Inspector y Supervisor

187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los articulos siguientes (...)

187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las específicaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo senalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo."

(...)"

Norma Técnica De Edificación GE.030 - Calidad de la Construcción, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-Vivienda, como parte de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

"(...)

Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos.









(...)

Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto.

(...)"

Norma Técnica De Edificación G.030 - Derechos y Responsabilidades, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 011-2006-Vivienda, como parte de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

"(...)
CAPITULO IV
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN
SUB-CAPITULO II
DEL CONSTRUCTOR

Artículo 26.- El Constructor ce responsable por las fallas, errorce o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos; sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes o subcontratistas.

(...)"

Contrato n.º 038-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. de 3 de octubre de 2025.

"(...) CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2552472.

Expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, Distrito de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura", CUI N° 2552472, aprobado con Resolución Sub Regional n.º 560-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de julio de 2023.

"(...)
05.03 LOSA DE CONCRETO MR =40 KG/CM2 (MODULO DE ROTURA)
05.03.02 NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE
Acabado

La superficie será totalmente nivelada en el concreto fresco con acabado será rugoso.

No se aceptarán cangrejeras y/o separaciones de agregados a la vista. (...)"

Por lo expuesto, se advierte que, deficiencias constructivas en la ejecución de la partida de concreto para losas MR=40 hg/cm2, situación que pone en riesgo el objeto contractual, la calidad y vida útil de la obra en perjuicio de los beneficiarios.









Página 16 de 23

 LA FALTA DE CONTROL RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD; ASI COMO DE LA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCEROS.

Como parte de la revisión efectuada por la comisión de control a los instrumentos normativos que regulan las condiciones de seguridad y salud durante la ejecución de obras, resulta pertinente citar los numerales n.º 7.1, 7.4, 7.5 y 7.7 de la Norma Técnica Peruana G.050 Seguridad durante la Construcción, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual brinda las pautas que se deben de seguir para prevenir accidentes dentro y a los alrededores del área de trabajo, la mencionada norma ha precisado respecto a los requisitos del lugar de trabajo, lo siguiente:

"(...)

#### 7.1 Organización de las áreas de trabajo

El empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se deben considerar como mínimo las siguientes áreas:

(...)

- Vías de circulación peatonal.
- Vias de circulación de maquinarias de transporte y acarreo de materiales (en caso aplique).

#### 7.4 Accesos y vías de circulación

(...)

Cuando se utilicen maquinarias de carga y transporte en las vías de circulación, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones manuales de carga y descarga, se debe prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para el personal que pueda estar presente en el lugar.

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deben estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan ingresar en ellas. Se deben tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a ingresar en las zonas de peligro. Estas zonas deben estar señalizadas de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas peruanas vigentes.

7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas.

(...)

#### 7.7 Señalización

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente señalización.

(...)".

(resaltado nuestro)

Por otro lado, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción<sup>11</sup>, establece de manera específica las herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dicho documento indica lo siguiente:

(...) Artículo 55.- Análisis de trabajo seguro (ATS)







<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2019-TR publicado el 11 de julio de 2019.



Página 17 de 23

55.1. Antes de iniciar una actividad, el/la capataz, o quien haga sus veces, con la participación de los/las trabajadores/as involucrados/as en la actividad, elaboran el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), considerando los resultados de la IPERC.

55.2. El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es firmado por el/la supervisor/a, capataz, o quien haga sus veces en una actividad, así como por los/las trabajadores/as que ejecutan la actividad, y por otro/a profesional que determine el/la empleador/a. Dicho documento tiene validez por el tiempo que dure la jomada de trabajo y/o actividad a ejecutar, siempre que las condiciones y medio ambiente de trabajo se mantengan.
55.3. Al término de la jomada de trabajo y/o actividad se debe entregar el Análisis de

Trabajo Seguro (ATS) al/a la jefe/a o prevencionista de riesgos.

Artículo 56.- Permiso escrito de trabajo de alto riesgo (PETAR)

56.1. Las actividades que de acuerdo a la Norma Técnica G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas aplicables requieren de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, así como aquellas que el/la empleador/a determina en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, deben contar con el respectivo permiso que autoriza su ejecución.

56.2. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo contiene los requerimientos de seguridad

v salud en el trabajo para la labor a realizar.

56.3. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es llenado con asesoría del/de la jefe/a o prevencionista de riesgos; y, debe ser suscrito por el/la responsable de la

ejecución de la actividad y otros que disponga la normativa aplicable o el/la empleador/a. 56.4. Desde el inicio hasta el final de la labor, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo es colocado en un lugar visible. Posteriormente, este debe ser entregado al/a la jefe/a o prevencionista de riesgos para su archivo".

(...)".

(resaltado nuestro)

En esa línea, es de indicar que el presupuesto del Expediente Técnico aprobado contempla las partidas denominadas Seguridad en Obra y Mitigación de Impacto Ambiental y sus respectivas sub partidas, las especificaciones técnicas de dichas partidas indican lo siguiente:

"(...)

01.03.00 SEGURIDAD EN OBRA

01.03.01 PARANTES DE APOYO (COLOCACIÓN EN OBRA)

DESCRIPCIÓN

El contratista considerará el abastecimiento y la colocación de parantes de apoyo en obra de forma permanente a lo largo de la ejecución de los trabajos de la obra, las que permitirá dar seguridad a los trabajadores y a los transeúntes

(...) 01.03.02 CERCO DE MALLA HDP DE 1m. ALTURA Y CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA PILÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA.

**DESCRIPCIÓN** 

Comprende el trabajo de colocar prohibiciones demarcar la zona donde se excavarán las zanjas restringiendo el tránsito peatonal a fin de evitar accidentes.

(...) 01.03.03 INSTALACIÓN DE TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00X1.00. h=1.05m PARA DESVIACIÓN VEHICULAR Y PROTECCIÓN

**DESCRIPCIÓN** 

Se considera en esta partida la instalación de tranquera de madera tipo caballete con la finalidad de desviar el tránsito vehicular y proteger a los trabajadores durante la ejecución de la obra.

(...)







En ese contexto, la comisión de control efectuó una visita el 21 de agosto de 2025, a las zonas donde se viene ejecutando la pavimentación de la urbanización Popular Los Olivos; durante la inspección, se constató que viene operando una retroexcavadora en la calle Bardales entre la progresiva 0+080 a la 0+165 en actividades de acarreo de material y excavación producto de la demolición de losas de concreto observadas, como parte del levantamiento de observaciones 12, dicha área de trabajo se encuentra sin la señalización debida ni el uso de un vigía, cabe indicar que, por esta calle transitan peatones y vehículos sin la restricción ni señalización debida por parte del Contratista, poniendo en riesgo la integridad de terceros.

Asimismo, en el frente de trabajo antes citado, se verificó la falta de los documentos de gestión de seguridad (elaboración y firma de Check List de maquinaria, ATS y PETAR<sup>13</sup>), poniendo en riesgo al operador de la maquinaria.

Por otro lado, en la calle José Olaya aproximadamente en la progresiva 0+200 se viene preparando la mezcla asfáltica en caliente para la partida *Junta Asfáltica E=1*", esta preparación se viene ejecutando sin la supervisión técnica correspondiente por parte del Contratista, en dicha área de preparación no se encontró personal obrero ni Staff y se encontraba sin la delimitación de seguridad correspondiente, por donde transitan terceros; además, de tener material bituminoso regado por toda el área, contaminando el suelo natural; no advirtiendo actividades que mitigue el impacto que este pueda generar, a pesar de considerarse dichas actividades en la partida "MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL", la cual indica:

01.04.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 01.04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

**DESCRIPCIÓN** 

Esta partida comprende la ejecución de acciones para mitigar y/o realizar acciones correctivas de los impactos ambientales que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra.

Se deberá tomar en cuenta las consideraciones estimuladas en el estudio de Impacto Ambiental para el presente estudio.

(···)".

(resaltado nuestro)

Lo mencionado en los párrafos anteriores se evidencia en la siguiente imagen y fotografías captadas durante la visita:









<sup>12</sup> Levantamiento de observaciones requerido por la Supervisión mediante Carta n.º 060-2025/CONSORCIO ANGAS/PMOA/RC de 15 de agosto

<sup>13</sup> Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2019-TR publicado el 11 de julio de 2019.

<sup>&</sup>quot;(...) Articulo 5.- Definiciones

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones e daño a los/las trabajadores/as en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción; y determinar los controles.

Permiso escrito de trabajo de alto riesgo (PETAR): es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. (...)"



Página 19 de 23

Imagen n.º 14

Trabajos en Calle Bardales sin la delimitación de seguridad del área de trabajo




Fuente: Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025. Elaborado por: Comisión de control

Imagen n.º 15 Preparación de Mezcla asfáltica en Calle José Olaya, se evidencia falta de supervisión, delimitación del área de trabajo y contaminación del suelo natural







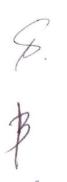



Página 20 de 23

En relación con los incumplimientos observados, el contrato n.º 038-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 3 de octubre de 2024, para la ejecución de la obra contempla en su cláusula décima sexta los supuestos de aplicación de penalidades vinculados a las condiciones de seguridad en obra; en particular, el numeral n.º 8 establece disposiciones específicas sobre este tema, señalando lo siguiente:

Cuadro n.º 3

	Otras pena	alidades	
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
8	SEGURIDAD EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	0.3 UIT por cada dia de ausencia de señalización	Según informe del Inspector o Supervisor de Obra.

Fuente: Contrato n.º 038-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 3 de octubre de 2024. Flaborado por: Comisión de control.

Por lo que, recae en la Entidad la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la aplicación de las penalidades correspondientes al Contratista, por no implementar adecuadamente las medidas de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución de la obra. Sin perjuicio de lo expuesto, al momento de la visita el Contratista ha superado la máxima penalidad por mora equivalente al 10% del monto del contrato vigente.

La situación expuesta debe considerar lo establecido en la normativa siguiente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-Vivienda, publicado el 5 de mayo de 2006, y sus modificatorias.
  - "(...) NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

(...)

7.1 Organización de las áreas de trabajo

El empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se deben considerar como mínimo las siguientes áreas:

(...)

- Vías de circulación peatonal.
- Vías de circulación de maquinarias de transporte y acarreo de materiales (en caso aplique).

#### 7.4 Accesos y vías de circulación

(...)

Cuando se utilicen maquinarias de carga y transporte en las vías de circulación, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones manuales de carga y descarga, se debe prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para el personal que pueda estar presente en el lugar.

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deben estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan ingresar en ellas. Se deben tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a ingresar en las zonas de peligro. Estas zonas deben estar señalizadas de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas peruanas vigentes.

7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes

Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las distintas áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las actividades desarrolladas. (...)

7.7 Señalización

Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente señalización. (...)".







Página 21 de 23

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2019-TR publicado el 11 de julio de 2019

"Artículo 55.- Análisis de trabajo seguro (ATS)

55.1. Antes de iniciar una actividad, el/la capataz, o quien haga sus veces, con la participación de los/las trabajadores/as involucrados/as en la actividad, elaboran el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), considerando los resultados de la IPERC.

55.2. El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) es firmado por el/la supervisor/a, capataz, o quien haga sus veces en una actividad, así como por los/las trabajadores/as que ejecutan la actividad, y por otro/a profesional que determine el/la empleador/a. Dicho documento tiene validez por el tiempo que dure la jornada de trabajo y/o actividad a ejecutar, siempre que las condiciones y medio ambiente de trabajo se mantengan.

55.3. Al término de la jornada de trabajo y/o actividad se debe entregar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) al/a la jefe/a o prevencionista de riesgos.

Artículo 56.- Permiso escrito de trabajo de alto riesgo (PETAR)

56.1. Las actividades que de acuerdo a la Norma Técnica G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas aplicables requieren de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, así como aquellas que el/la empleador/a determina en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra, deben contar con el respectivo permiso que autoriza su ejecución.

56.2. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo contiene los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo para la labor a realizar.

56.3. El permiso escrito de trabajo de alto riesgo es llenado con asesoría del/de la jefe/a o prevencionista de riesgos; y, debe ser suscrito por el/la responsable de la

ejecución de la actividad y otros que disponga la normativa aplicable o el/la empleador/a.

56.4. Desde el inicio hasta el final de la labor, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo es colocado en un lugar visible. Posteriormente, este debe ser entregado al/a la jefe/a o prevencionista de riesgos para su archivo".

Expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, Distrito de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura", CUI N° 2552472, aprobado con Resolución Sub Regional n.º 560-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 20 de julio de 2023.

"(...)

01.03.00 SEGURIDAD EN OBRA

01.03.01 PARANTES DE APOYO (COLOCACIÓN EN OBRA)

DESCRIPCIÓN

El contratista considerará el abastecimiento y la colocación de parantes de apoyo en obra de forma permanente a lo largo de la ejecución de los trabajos de la obra, las que permitirá dar seguridad a los trabajadoros y a los transoúntos.

(...)

01.03.02 CERCO DE MALLA HDP DE 1m. ALTURA Y CINTA PLÁSTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA.

DESCRIPCIÓN

Comprende el trabajo de colocar prohibiciones demarcar la zona donde se excavarán las zanjas restringiendo el tránsito peatonal a fin de evitar accidentes.

(...)

01.03.03 INSTALACIÓN DE TRANQUERA DE MADERA T/CABALLETE 3.00X1.00, h=1.05m PARA DESVIACIÓN VEHICULAR Y PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN

Se considera en esta partida la instalación de tranquera de madera tipo caballete con la finalidad de desviar el tránsito vehicular y proteger a los trabajadores durante la ejecución de la obra.

(...) 01.04.00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 01.04.01 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

P







#### DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la ejecución de acciones para mitigar y/o realizar acciones correctivas de los impactos ambientales que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra.

Se deberá tomar en cuenta las consideraciones estimuladas en el estudio de Impacto Ambiental para el presente estudio.

Las principales acciones a desarrollar como acciones preventivas serán: información a la población de las actividades a desarrollarse para la ejecución de la obra a través de medios radiales y escritos, uso de implementos y equipos de seguridad adecuados para todo el personal de obra, control de polvos y olores nauseabundos, desplazamiento de los desmontes y residuos hacia los lugares autorizados. Todas estas actividades con la finalidad de evitar malestar social durante el procedimiento constructivo de la obra.

(...)".

#### Contrato n.º 038-2024/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. de 3 de octubre de 2025.

#### "(...) CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PENALIDADES

	Otras pena	alidades	
No	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
11		0.3 UIT por cada día de ausencia de señalización	Según informe de Inspector o Supervisor de Obra.

(...)".

La situación descrita, pone en riesgo la integridad y seguridad de los trabajadores y de terceros; además, y es sujeto a la aplicación de penalidad para el Contratista.

#### VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la "Ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

#### VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

#### VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control a la "Ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472", se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de la Obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe.









#### IX. RECOMENDACIONES

- 1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contienen las situaciones adversas identificada como resultado de la Visita de Control a la Ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana provincia de Sullana departamento de Piura", con Código Único de Inversión n.º 2552472", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Obra.
- 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Piura, 3 de septiembre de 2025.

Brenda Lorena Sánchez Núñez

Supervisor Comisión de Control Félix Miguel Barrueto Napuri Jefe de Comisión

Comisión de Control

Ubaldo Rogger Dedios Alvarado

Miembro

Comisión de Control

Patricia del Pilar Mío Palacios Jefe del Órgano de Control Institucional Gobierno Regional Piura

Contraloría General de la República



# APÉNDICE Nº 1

 DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE CONCRETO PARA LOSAS MR=40 KG/CM2, PONE EN RIESGO EL OBJETO CONTRACTUAL, LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA EN PERJUICIO DE LOS BENEFICIARIOS.

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

N°	Descripción de Documentos
1	Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025.

 LA FALTA DE CONTROL RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD; ASI COMO DE LA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y DE TERCEROS.

N°	Descripción de Documentos
1	Acta de Inspección n.º 1-2025-CG/OC5349-CUI n.º 2552472 de 21 de agosto de 2025.





#### ACTA DE INSPECCIÓN Nº 001-2025-CG/OC 5349-CUI Nº 2552472

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2552472

Siendo las <u>00</u>: <u>30</u> horas del día <u>21</u> de agosto de 2025, el Econ. Félix Miguel Barrueto Napuri y el Ing. Ubaldo Rogger Dedios Alvarado, del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura de la Contraloría General de la República, se apersonaron a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2552472, para hacer un recorrido a la misma, con la participación de:



#### EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

Nombres y apellidos	Colegiatura	Función	

#### EN REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos	Colegiatura	Función
Tornero Malca Miguel Angel	91507	Residente de Obro
Cherres Anambulo Rustavot.	212336	to pecidesta seguidad
Valdez Campos Clean Edundo	256619	topicalista Calidod

#### EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Nombres y apellidos	Colegiatura	Función
Forwardez Garcia Jevan Carles	88 201	tege de Superirsión
Hartinez Adra fosé tonathan	1259221	Execulista Sequisdod.
Gustro Mancoda Olga Gisela	214115	topicalisto Medio Ambiente
Aguilar Morcello Luis Intorio	322654	Especialista de Colod.
/		





Encontrándose los aspectos siguientes:

Mentondo obra De ordue observaginos Sepur sich. De acuerd voloningolh kel 92.11 % se cruietr 11 de les puis re smel to In rito Se prog. otopo Bardolec 04/20 ora diversas pritologias en curs 0.40 mm unacto, Slavegacid Linos, se eviducia 0+300 0+360 0 f380, Colle Carraia 0120 - 0160 putes eccide 04000 Centratistes Oleco Tarrais ou cutado Frauorition



Sommetes de gestich le duces to se ATS 1 Chock CIP. Nº 91507 R.N.C. C40070 reen 2025 insta cutrodul pe lu 150 de c alcomo mp Ci. ecos 01 4 02 01402 Her Riación Lispersit 5500 No 09 le de ter suspecuich



de cierre me loco esta Alcon auglicuit CTP. N° 91507 R.N.C, C40070 aught al Sp Durp Cui tra fista Calidod Le lpoxicos gu osas aprobados Har De gardinales a 6+160 maciero Del monte Dell 25 pe fores






Siendo las 12 : 30 horas del día 21 de agosto de 2025, se da por concluida la inspección física de la ejecución del proyecto y se procede a la elaboración y firma de la presente acta en señal de conformidad de la información consignada en la misma, dejando constancia que quienes la suscriben han leído integramente su contenido; y, que la visación y suscripción de la presente no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control. Asimismo, se adjunta el panel fotográfico que sustenta las situaciones encontradas

encontradas.		2
Por el OCI del Gobierno Regional Piura:		
Firma	Duris	o. Carol
Nombre	Chatao R. Dedios Aleudo	Telex Heart Somme dagen
Cargo	Anditor topicidista	Setet Cestur
DNI	43434634	42981295
Por el Contratista:	11-Ne	
Firma	ANT .	
Nombre	MIGGEL A TORNERO MAL	ca.
Cargo	REMOGRITE DE OBAS	
DNI	10041610	
Por la Supervisión: 🕹 🕻	Containt of A	
Firma	Compactor	BXAH
Nombre	CESAREOLDRODO VAIDER BUPOS	100 mm m
Cargo	Osp. Polidad	Ing, Gustavo Eduardo Cherres Arambulo Especialista SSOMA
DNI	7 8020954.	42645343 CIP Nº212336
Por la Entidad: SUPE	evision:	1
Firma	finade O	July 1
Nombre	Lean CARLIN FORNOWER GOACH	2015 Autonio Agorlas Morcillo
Cargo	SUPERVISOR DE OBRA.	Forecialista Calidad
DNI	_32961264.	744411819
	fla S	
	5006 50 NATHAN MORTINI ( AHA	Olga Gisula Pento
	ESP. SÉGURIONO	from cerda
	45052679	Esp en Austrafal
		4+++2=+2



#### PANEL FOTOGRÁFICO ACTA DE INSPECCIÓN N.º 001-2025-CG/OC-5349-CUI n.º 2552472

Fotografia n.º 1
Fisuras y desgaste prematuro en Calle Bardales

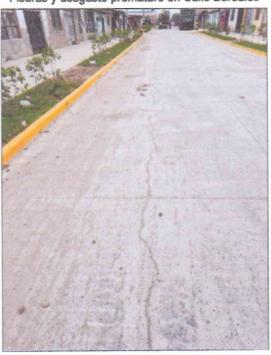

Fotografía n.º 2
Fisuras y desgaste prematuro en Calle Bardales







Fotografía n.º 3
Trabajos para el levantamiento de observaciones sobre Calle Bardales



Fotografia n.º 4


Demolición de losas de concreto sobre Calle Bardales







Fotografía n.º 5
Fisuras y desgaste prematuro en Calle José Olaya

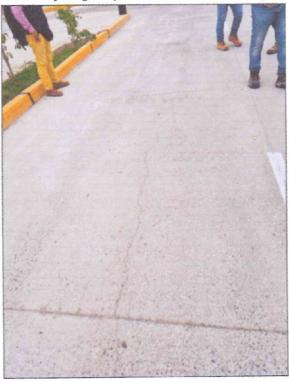

Fotografía n.º 6 Se verifican fisuras entre 0.5mm a más de 1.5mm en Calle José Olaya







Fotografia n.º 7 Sardineles Rotos en Prolong. De Calle José Olaya



Fotografía n.º 8
Verificación de desgaste prematuro en Calle Alan García





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN POPULAR LOS OLIVOS SECTOR ESTE, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N.º 2552472



Fotografía n.º 9
Fisuras de 1.5mm en Alan García



Fotografía n.º 10
Se evidencian fisuras y desgaste prematuro en intersección de Calle Torata c/ Calle El Ángel








Fotografía n.º 11
Se evidencia fisuras y desgaste prematuro en Calle José Olaya



Fotografía n.º 12
Calle Víctor Raúl c/ Pasaje Santa Marta, se evidencia desgaste prematuro

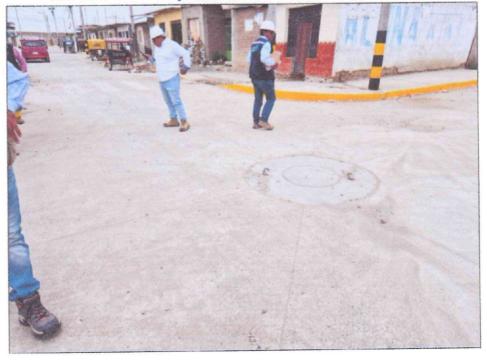





Fotografía n.º 13
Calle Victor Raúl se evidencia desgaste prematuro



Fotografía n.º 14
Se evidencia preparación de mezcla asfáltica para juntas













Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Piura, 03 de Setiembre de 2025

#### OFICIO N° 000968-2025-CG/OC5349

Señor:

José Carlos Irazabal Alamo
Gerente Sub Regional
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Km. 1.5 Carretera Tambogrande
Piura/Sullana/Sullana

Asunto : Notificación de Informe de Vista de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC.

Referencia

- : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
  - b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estás sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Patricia Del Pilar Mio Palacios

Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional Piura
Contraloría General de la República

(PMP/fbn)

Nro. Emisión: 01852 (5349 - 2025) Elab:(U22263 - 5349)







#### CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Nº 00000179-2025-CG/REGION PIURA

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 968-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE

: JORGE CARLOS IRAZABAL ALAMO DESTINATARIO

**ENTIDAD SUJETA A** 

CONTROL

: G. SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA Nº 20315880069

**TIPO DE SERVICIO** 

CONTROL

GUBERNAMENTAL O

CONTROL

**PROCESO** 

**ADMINISTRATIVO** 

N° FOLIOS : 38

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.° 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estás sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento r

#### Se adjunta lo siguiente:

- 1. IVC 65-2025
- 2. OFICIO-000968-2025-OC5349





#### CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 968-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO**: JORGE CARLOS IRAZABAL ALAMO

ENTIDAD SUJETA A

CONTROL

: G. SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

#### Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, estás sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento r

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA ELECTRÓNICA Nº 20315880069:

- 1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 00000179-2025-CG/REGION PIURA
- 2. IVC 65-2025
- 3. OFICIO-000968-2025-OC5349

NOTIFICADOR: JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - GOBIERNO REGIONAL PIURA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA









Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Piura, 04 de Setiembre de 2025

#### OFICIO N° 000969-2025-CG/OC5349

Señor:

Carlos Andrés Castillo Ipanaque Consejero Delegado Gobierno Regional Piura Av. San Ramon S/N Piura/Piura/Piura

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC

Referencia

- : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
  - b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
  - c) Oficio n.º 968-2025-CG/OC5349 de 3 de septiembre de 2025.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que regulan el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Atentamente.

Documento firmado digitalmente
Patricia Del Pilar Mio Palacios

Jefa del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional Piura
Contraloría General de la República

(PMP/fbn)

Nro. Emisión: 01853 (5349 - 2025) Elab:(U22263 - 5349)







#### CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Nº 00000180-2025-CG/5349

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 969-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO**: CARLOS ANDRES CASTILLO IPANAQUE

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA Nº 46947006

**TIPO DE SERVICIO** 

CONTROL

SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE

GUBERNAMENTAL O CONTROL

**PROCESO** 

**ADMINISTRATIVO** 

N° FOLIOS : 38

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión

#### Se adjunta lo siguiente:

- 1. OFICIO-000969-2025-OC5349
- 2. IVC 65-2025





#### CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 969-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO**: CARLOS ANDRES CASTILLO IPANAQUE

\_\_\_\_\_\_

#### Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA ELECTRÓNICA Nº 46947006:

- 1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 00000180-2025-CG/5349
- 2. OFICIO-000969-2025-OC5349
- 3. IVC 65-2025

NOTIFICADOR: JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - GOBIERNO REGIONAL PIURA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA







Firmado digitalmente por MIO PALACIOS Patricia Del Pilar FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04-09-2025 08:36:37 -05:00



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Piura, 04 de Setiembre de 2025

#### OFICIO N° 000971-2025-CG/OC5349

Señor: Luis Ernesto Neyra Leon Gobernador Regional Gobierno Regional Piura Av. San Ramon S/N Piura/Piura/Piura

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC.

#### Referencia

- : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
- b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
- c) Oficio n.º 968-2025-CG/OC5349 de 3 de septiembre de 2025.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Patricia Del Pilar Mio Palacios

Jefa del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional Piura
Contraloría General de la República

(PMP/fbn)

Nro. Emisión: 01855 (5349 - 2025) Elab:(U22263 - 5349)







#### CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Nº 00000181-2025-CG/5349

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 971-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

: LUIS ERNESTO NEYRA LEON DESTINATARIO

**ENTIDAD SUJETA A** 

CONTROL

: GOBIERNO REGIONAL PIURA

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA Nº 20484004421

**TIPO DE SERVICIO** 

CONTROL

SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE GUBERNAMENTAL O CONTROL

**PROCESO** 

**ADMINISTRATIVO** 

N° FOLIOS : 38

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.° 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión

#### Se adjunta lo siguiente:

- 1. OFICIO-000971-2025-OC5349
- 2. IVC 65-2025





#### CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 971-2025-CG/OC5349

**EMISOR** : JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - OPERADOR - GOBIERNO

REGIONAL PIURA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO**: LUIS ERNESTO NEYRA LEON

**ENTIDAD SUJETA A** 

CONTROL

: GOBIERNO REGIONAL PIURA

#### Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Informe de Visita de Control "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de las Calles de la Urbanización Popular Los Olivos Sector Este, distrito de Sullana - provincia de Sullana - departamento de Piura, con Código Único de Inversión n.º 2552472", comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 065-2025-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

Es de precisar que el citado informe fue notificado al titular de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, mediante documento de la referencia c), para que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

#### **ELECTRÓNICA Nº 20484004421:**

- 1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Nº 00000181-2025-CG/5349
- 2. OFICIO-000971-2025-OC5349
- 3. IVC 65-2025

NOTIFICADOR: JORGE WALTER RUFASTO BALLENA - GOBIERNO REGIONAL PIURA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

